

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

**BIENVENIDOS AL CURSO**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



**TRANSFORMADORES** (Cambiar los niveles de tensión y corriente – Aislar eléctricamente dos circuitos)

- Monofásicos
- Trifásicos

**LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE D.C.** (Convertir Energía Eléctrica de D.C. en Energía Mecánica – Convertir Energía Mecánica en Energía Eléctrica de D.C.)

- Motores de D.C.
- Generadores D.C.

**LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE A.C.** (Convertir Energía Eléctrica de A.C. en Energía Mecánica – Convertir Energía Mecánica en Energía Eléctrica de A.C.)

- Motores de A.C.
- Generadores A.C.

Máquinas Eléctricas I

Máquinas Eléctricas II

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE A.C.

## Máquina Síncrona

Generador  
Motor

## Máquina de Inducción (Asíncrona)

Motor  
Generador

# TEMAS PARA REPASAR

## Análisis de circuitos de alterna en estado estable.

Monofásicos  
Trifásicos

### Representación fasorial (Polar – Rectangular)

Potencia Aparente  
Potencia Activa  
Potencia Reactiva  
Potencia Compleja  
Factor de Potencia

### Modelos de Carga

Impedancia  
Potencia

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

**GENERALIDADES DE LA MÁQUINA SÍNCRONA**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

# MÁQUINA SÍNCRONA

FUENTE

MÁQUINA

CARGA



Este tipo de máquinas convierten energía eléctrica de AC en mecánica (Motor) o convierten energía mecánica en eléctrica de AC (Generador).

# MÁQUINA SÍNCRONA

ROTOR

CAMPO

Su función es producir campo magnético. Esta no es la función principal de la máquina, sin embargo, es necesario para su operación.

ESTATOR

ARMADURA

Su función es actuar como puerto eléctrico, es decir, recibe o entrega la energía eléctrica (Motor o Generador).



# MÁQUINA SÍNCRONA

<div style="text-align: center;">Modo de operación</div> <div style="text-align: left;">Parte de la máquina</div>	MOTOR	GENERADOR
<b>CAMPO</b> (Usualmente está construido en el rotor)	Se debe alimentar con una fuente eléctrica de DC, es decir, debe existir la corriente de campo ( $I_f$ ).	Se debe alimentar con una fuente eléctrica de DC, es decir, debe existir la corriente de campo ( $I_f$ ).
<b>ARMADURA</b> (Usualmente está construida en el estator)	Se debe alimentar con una fuente eléctrica de AC, es decir, debe existir una tensión de armadura por fase ( $V_\phi$ ) impuesta, que ocasione la corriente de armadura ( $I_a$ ) tomada de la fuente. $P_{in} = 3 V_\phi  I_a  \cos(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a})$	Se obtiene energía eléctrica de AC, es decir, a esta parte se debe conectar la carga eléctrica, la cual será energizada al voltaje de armadura por fase ( $V_\phi$ ) y solicitará una corriente de armadura ( $I_a$ ). $P_{out} = 3 V_\phi  I_a  \cos(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a})$
<b>EJE</b>	Se obtiene un movimiento rotativo, lo que permite mover una carga de tipo mecánica que se acople al eje, aplicándole a dicha carga un torque de salida ( $T_{out}$ ) que producirá una velocidad angular ( $\omega$ ). $P_{out} = T_{out}\omega$	Se acopla una fuente de energía mecánica que lo haga girar, es decir, se tendrá un torque de entrada ( $T_{in}$ ) que producirá una velocidad angular ( $\omega$ ). $P_{in} = T_{in}\omega$

# ARMADURA



¿Cantidad de polos?

Siempre pares de polos por fase.

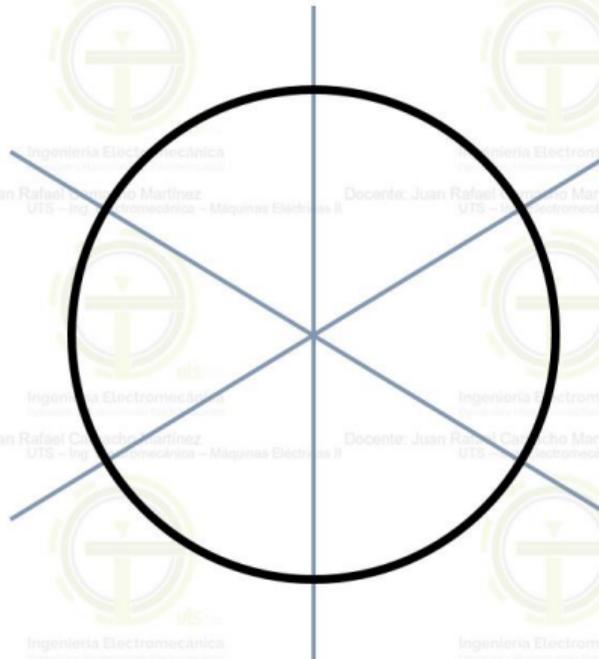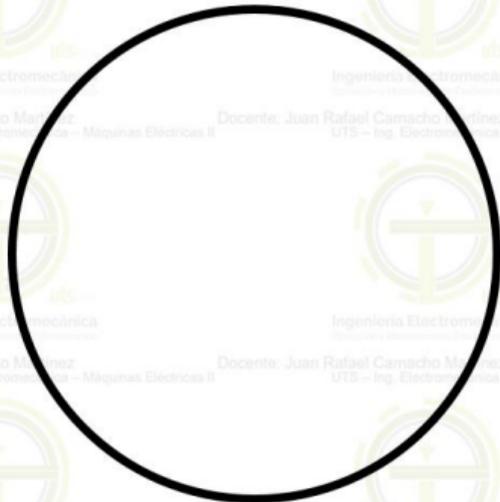


# ARMADURA

Ejemplo: 2 polos por fase.

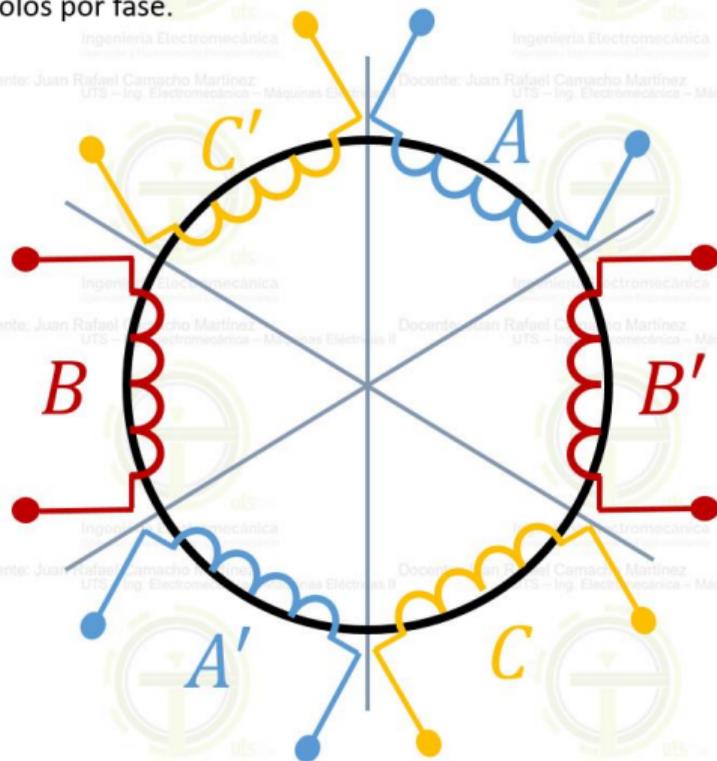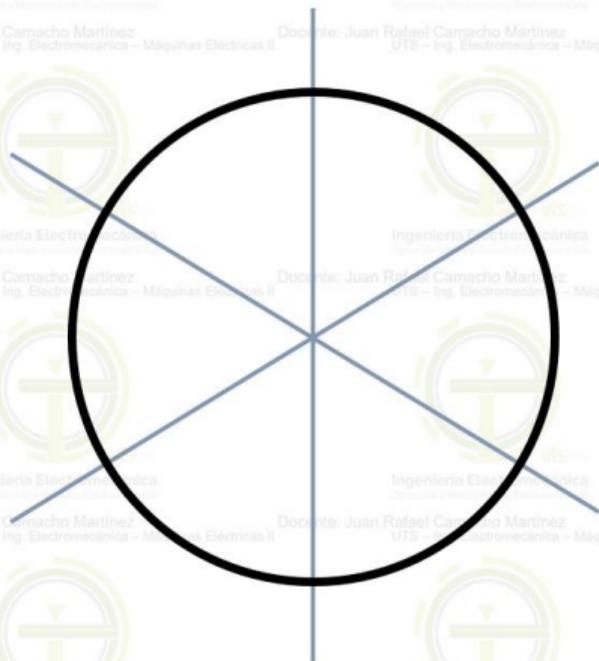

# SIN LOGRAR EL COMPLEMENTO

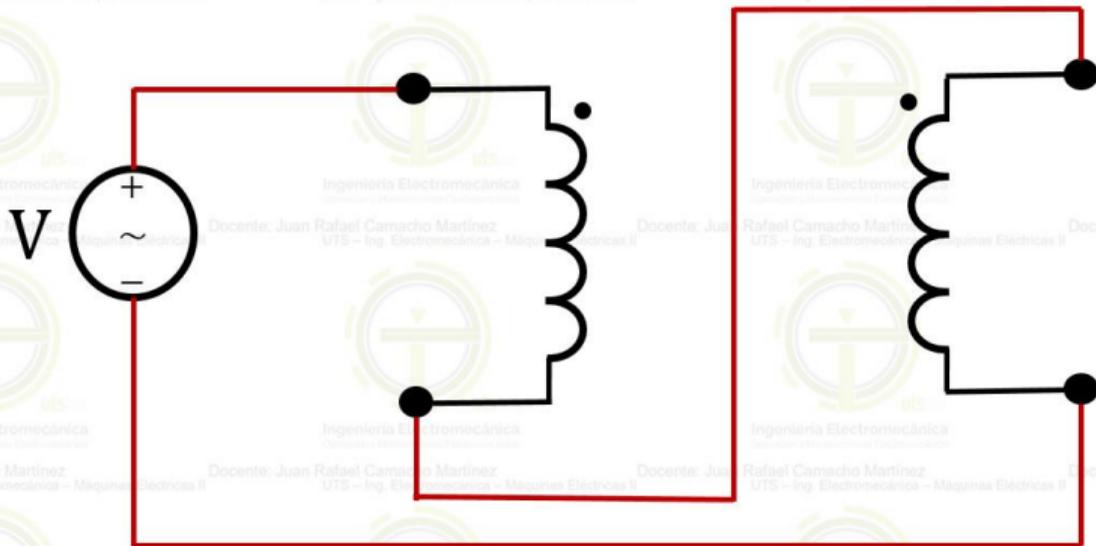

# LOGRANDO EL COMPLEMENTO

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

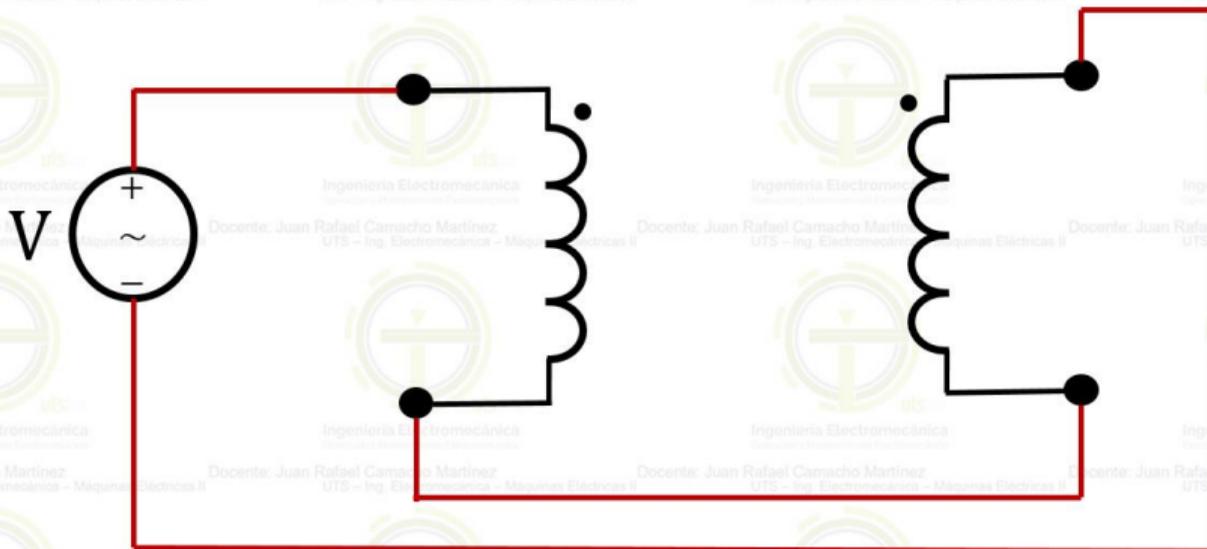

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos



Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica  
Máquinas y Motores Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez


# ARMADURA

Ejemplo: 2 polos por fase.

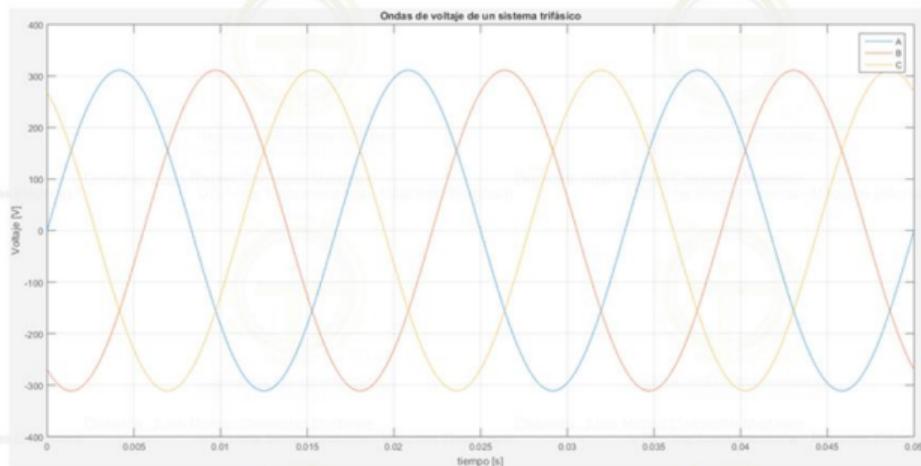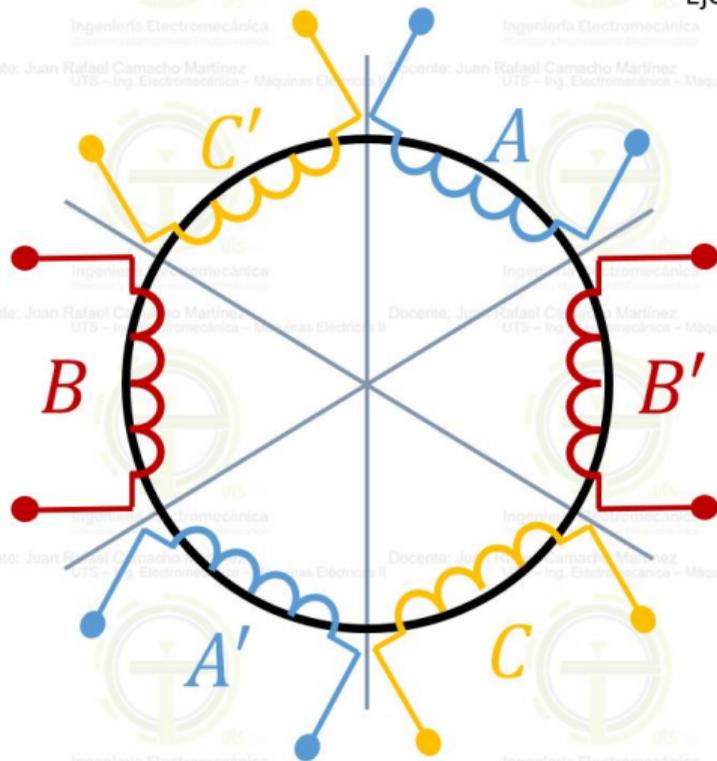

# ARMADURA

Ejemplo: 2 polos por fase.

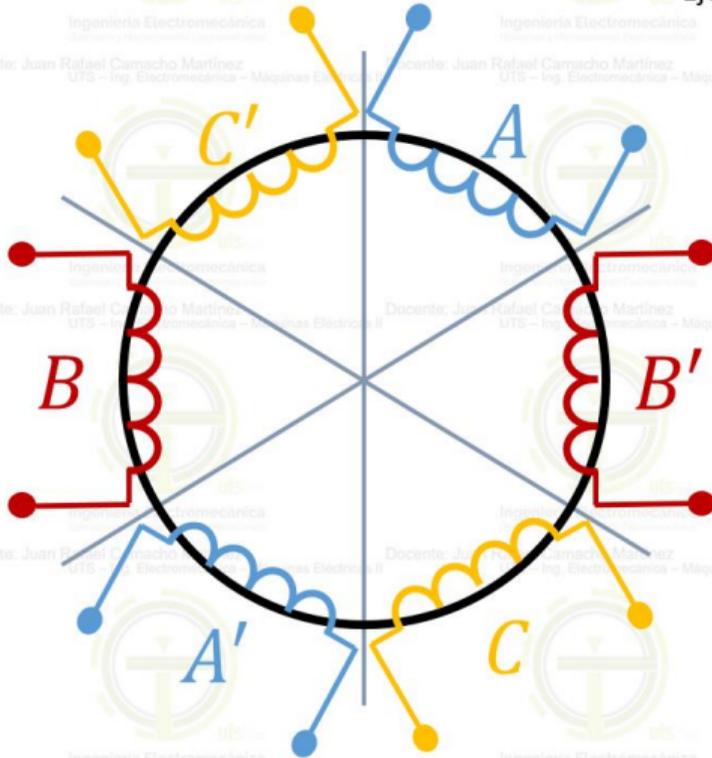

$$x \frac{\text{rad.}}{s} \rightarrow x \frac{\text{rad.} \cdot 1 \text{ vuelta}}{s} \frac{60s}{2\pi \text{ rad.} \cdot 1 \text{ min}}$$

$\omega_s$ : Velocidad angular síncrona

$P'$ : Pares de polos por fase

$P$ : Polos por fase.

$$\omega_s = \frac{2\pi f}{P'} \quad n_s = \omega_s \frac{30}{\pi}$$



$$n_s = \frac{2\pi f}{P'} \frac{30}{\pi} = \frac{60f}{P'}$$

$$n_s = \frac{60f}{P'} = \frac{120f}{P}$$

$$f = \frac{P'n}{60} = \frac{Pn}{120}$$



# CAMPO

Ejemplo: 2 polos por fase.

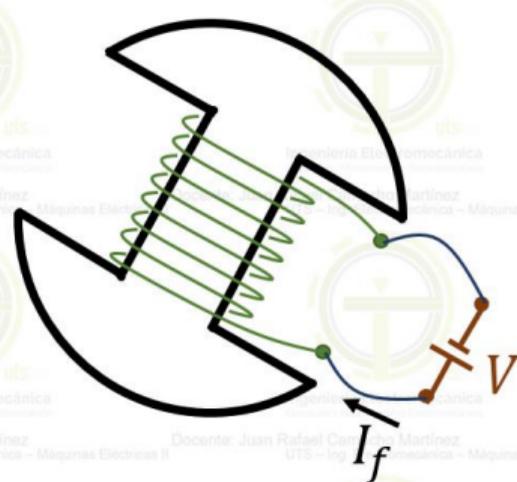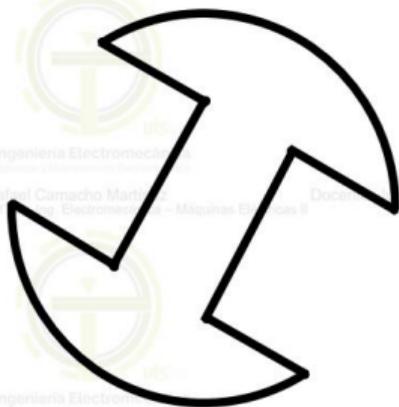


# CAMPO

Ejemplo: 2 polos por fase.

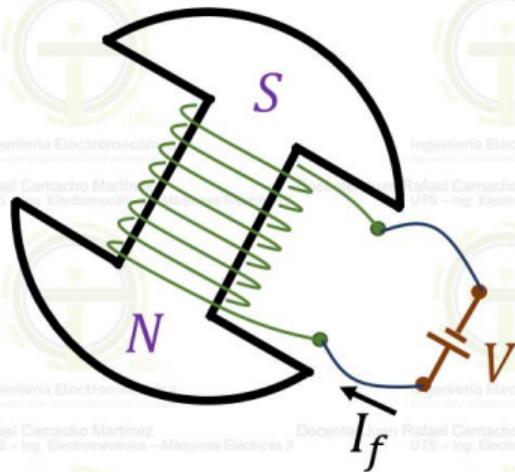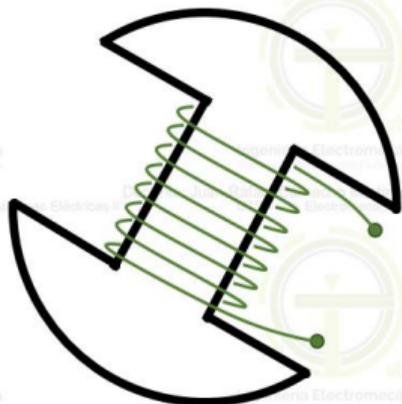


# MOTOR SÍNCRONO

Ejemplo: 2 polos por fase.


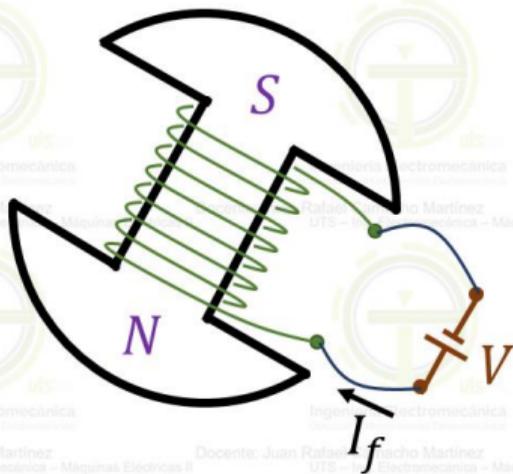


El rotor gira a la misma velocidad de la armadura.

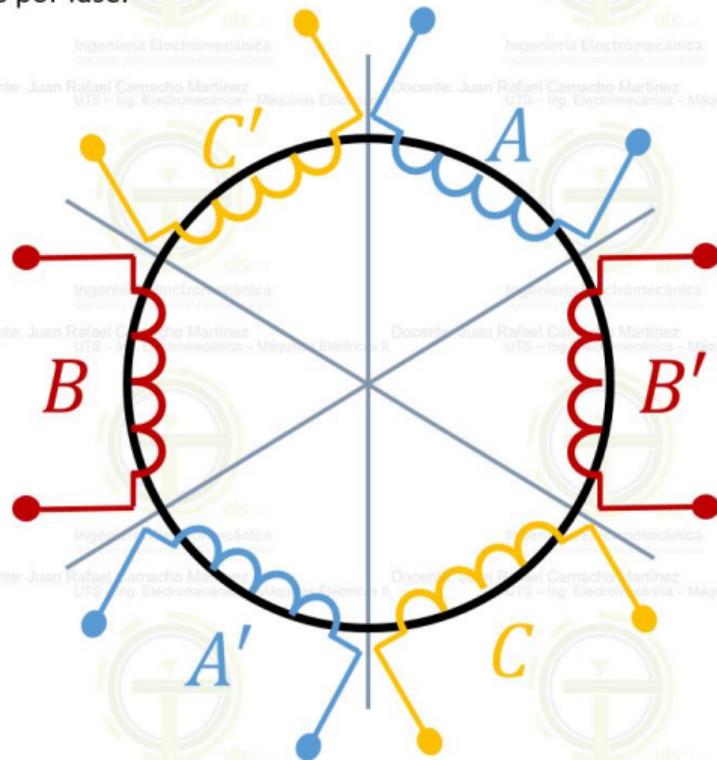

# GENERADOR SÍNCRONO

Ejemplo: 2 polos por fase.

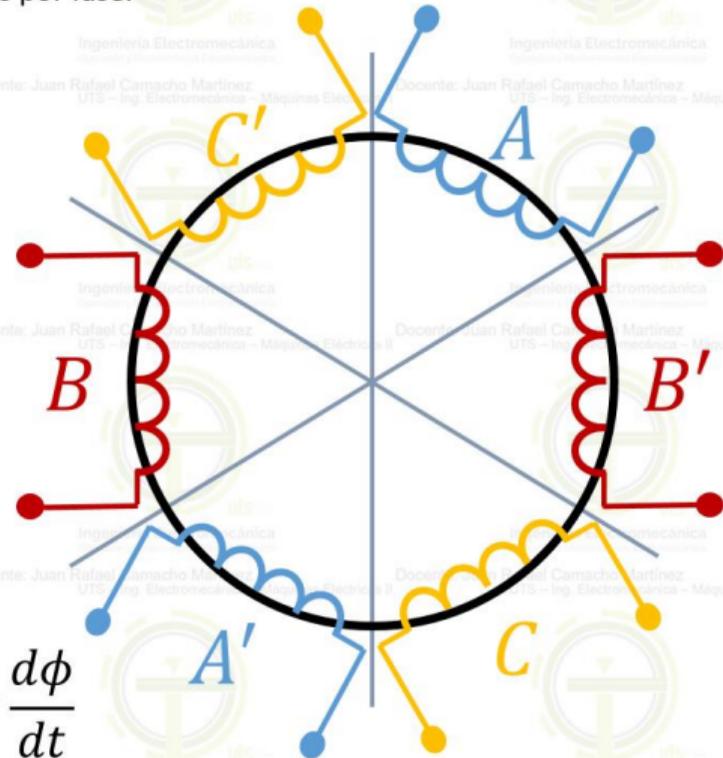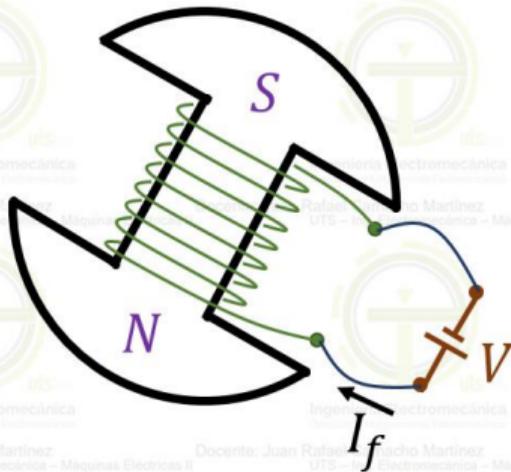

$$e_{ind} = k \frac{d\phi}{dt}$$

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

**RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez


# GENERADOR SÍNCRONO

$$e_{ind} = k \frac{d\phi}{dt}$$

$$f = \frac{Pn}{60} = \frac{P'n}{120}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Pér.}$$

$$P_{in} = T_{in}\omega$$

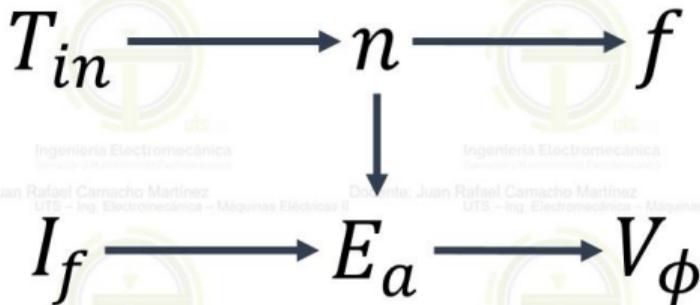

$I_f$ : Corriente de campo.

$E_a$ : Tensión generada internamente en la máquina síncrona por fase.

$V_\phi$ : Voltaje en bornes por fase.


# GENERADOR SÍNCRONO

$$e_{ind} = k \frac{d\phi}{dt}$$

$$f = \frac{Pn}{60} = \frac{P'n}{120}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{pér.}$$

$$P_{in} = T_{in}\omega$$

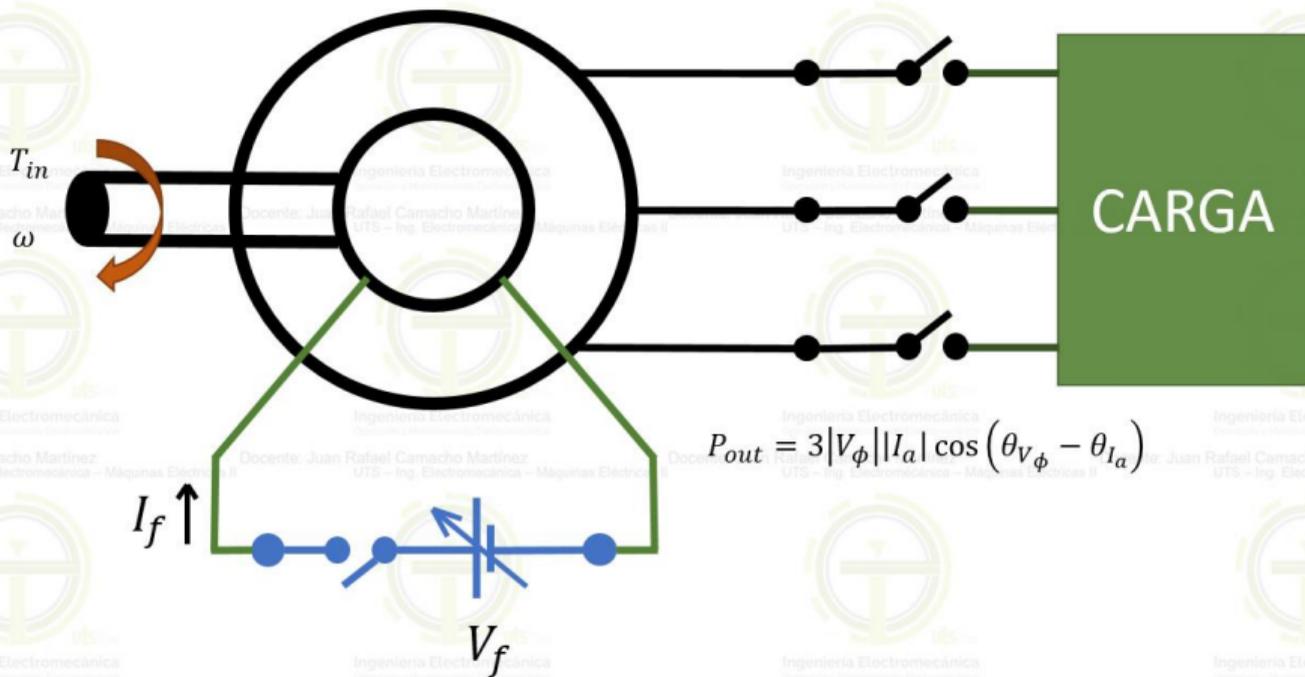

$$P_{out} = 3|V_\phi||I_a| \cos(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a})$$

# GENERADOR SÍNCRONO

Se tiene un generador síncrono de 440 V, 2 polos por fase, se sabe que sus pérdidas son de 4 kW (considérelas constantes). Si está operando a 60 Hz y se le están aplicando 30 Nm, conteste lo siguiente:

- ¿Cuál es su potencia activa de salida?
- ¿Cuál es el factor de potencia al que opera? Si se sabe que la corriente de armadura es 20 A y la carga es de tipo R-L.

## SOLUCIÓN

$$n = \frac{120f}{P'} = \frac{120(60)}{2} = 3600 \text{ r.p.m.}$$

$$P_{in} = \omega T_{in} = \left(3600 \frac{\pi}{30}\right) (30) = 3600\pi \approx 11309,73355 \text{ W}$$

$$P_{out} = P_{in} - P_{pér.} = 3600\pi - 4000$$

$$\boxed{P_{out} = 7309,733553}$$

$$S = 3|V_{\phi}| |I_{fase-a}| = \sqrt{3}|V_{Línea}| |I_{Línea-a}|$$

$$P = S \cos(\theta_{V_{\phi}} - \theta_{I_{fase-a}}) = SF.P.$$

$$Q = S \sin(\theta_{V_{\phi}} - \theta_{I_{fase-a}})$$

$$S_{out} = \sqrt{3}|V_L| |I_a| = \sqrt{3}(440)(20) = 15242,04711 \text{ VA}$$

$$F.P._{out} = \frac{P_{out}}{S_{out}} = \frac{7309,733553}{15242,04711}$$


$$\boxed{F.P._{out} = 0,4795768902 \text{ en Atraso}}$$

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

**CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA SÍNCRONA**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

# CIRCUITO EQUIVALENTE – MÁQUINA SÍNCRONA

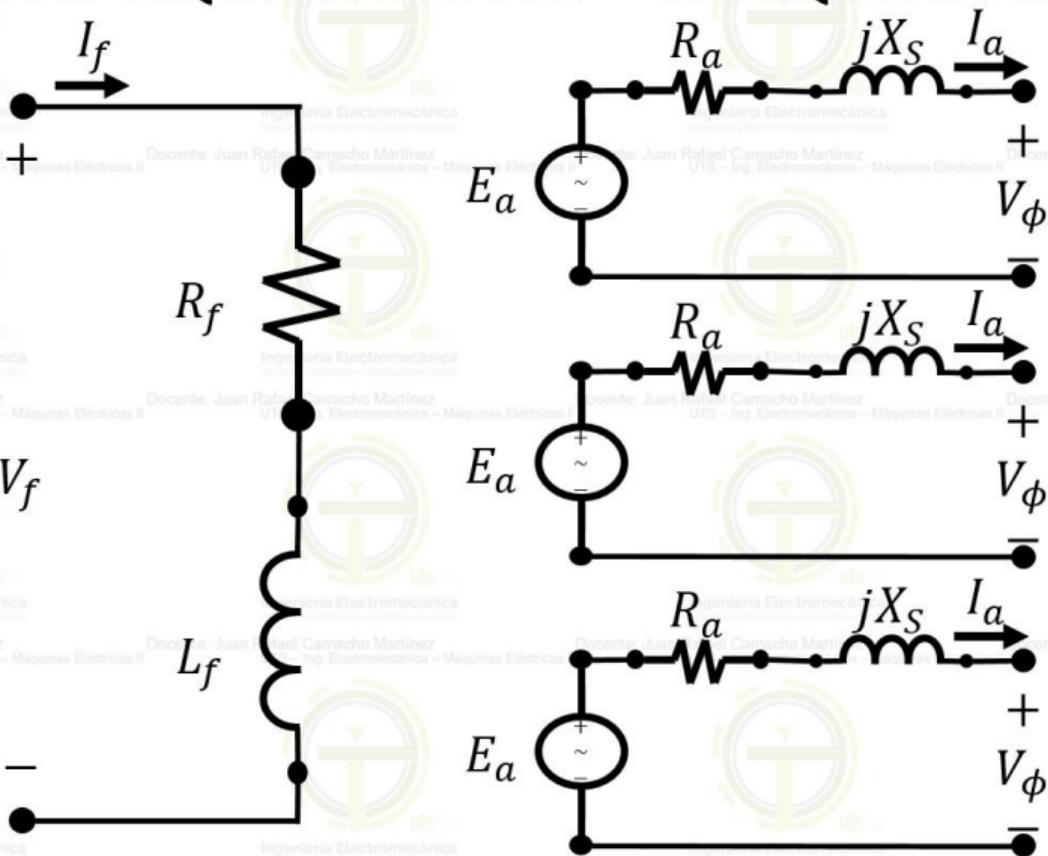

# CIRCUITO EQUIVALENTE – MÁQUINA SÍNCRONA

Impedancia Síncrona:


$$Z_S = R_a + jX_S = |Z_S| \angle \theta_{Z_S}$$

Teniendo en cuenta que, para mantener la frecuencia estable, la velocidad de rotación del eje debe permanecer constante, la tensión generada internamente por fase ( $E_a$ ) es una función de la corriente de campo ( $I_f$ ).

Para obtener los valores de los elementos del circuito equivalente de la máquina síncrona se realizan las siguientes pruebas:

- Prueba de vacío.
- Prueba de corto.
- Prueba de medición de la resistencia de armadura ( $R_a$ ).

# PRUEBA DE VACÍO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA

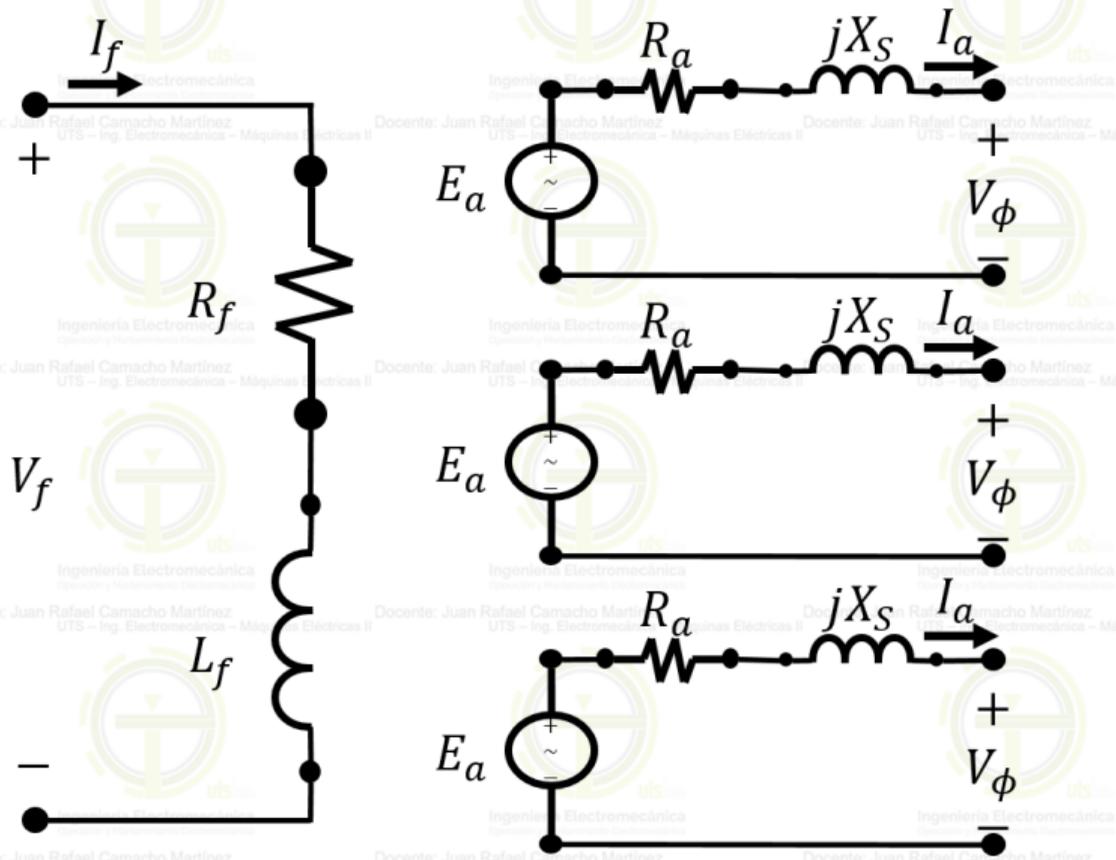

$$-E_a + I_a(R_a + jX_s) + V_\phi = 0$$


$$V_\phi = E_a - I_a(R_a + jX_s)$$

$$E_a = V_\phi + I_a(R_a + jX_s)$$

La prueba de vacío permite obtener a  $E_a$  en función de la corriente de campo ( $I_f$ ) para una velocidad constante.

Teniendo en cuenta lo anterior, la prueba de vacío debe realizarse como generador, a velocidad constante (aquella que produzca la frecuencia deseada), sin carga y con el devanado de armadura conectado en Y. En esta prueba se deben medir  $I_f$  y el voltaje en bornes.

# PRUEBA DE VACÍO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA

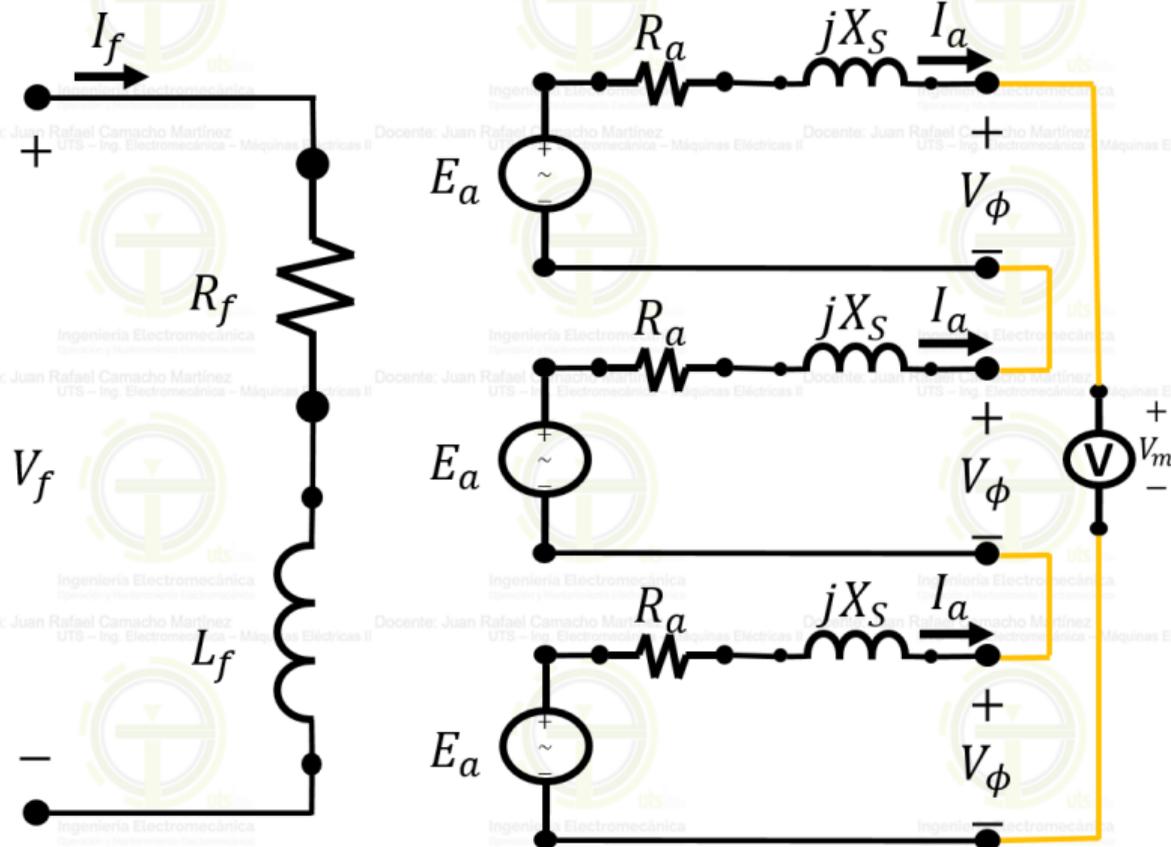


¿Qué ocurre en una conexión delta si existe desbalance en los voltajes?

$$-V_m + V_{\phi 1} + V_{\phi 2} + V_{\phi 3} = 0$$


$$V_m = V_{\phi 1} + V_{\phi 2} + V_{\phi 3}$$

$$V_m = |V_\phi| (1\angle 0^\circ + 1\angle -120^\circ + 1\angle 120^\circ)$$

# PRUEBA DE VACÍO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA

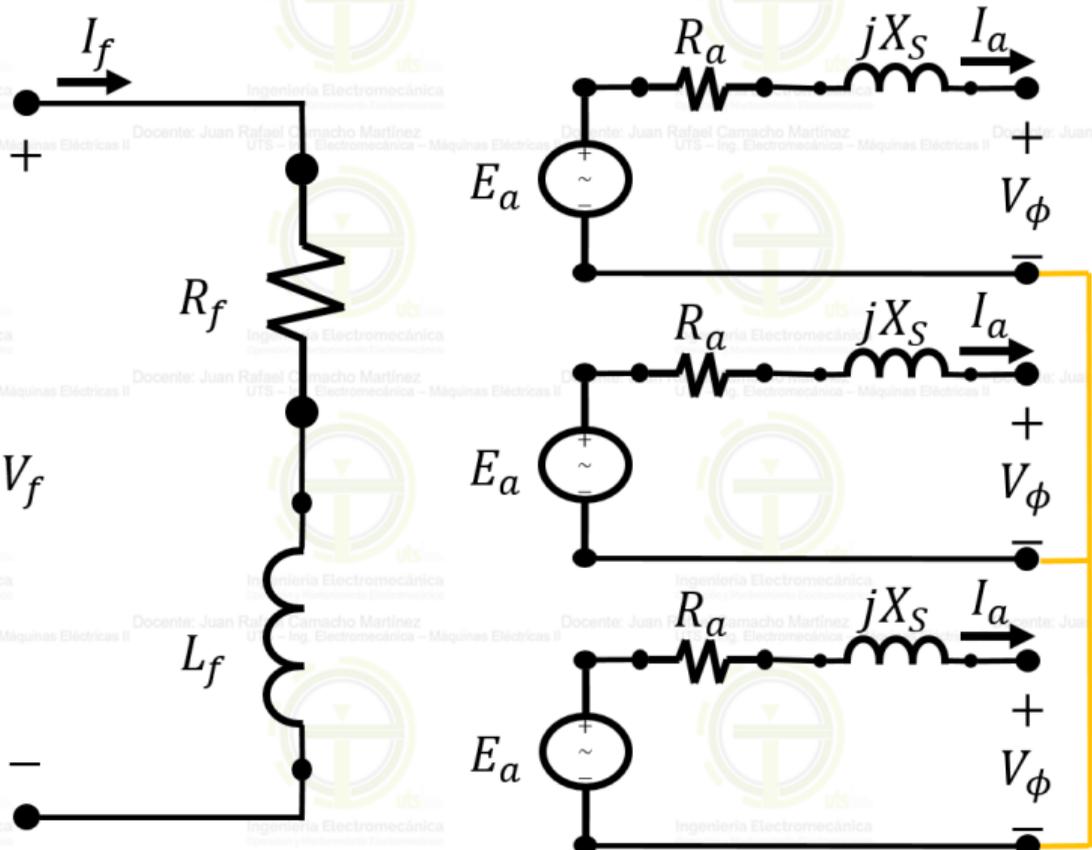

# PRUEBA DE VACÍO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA

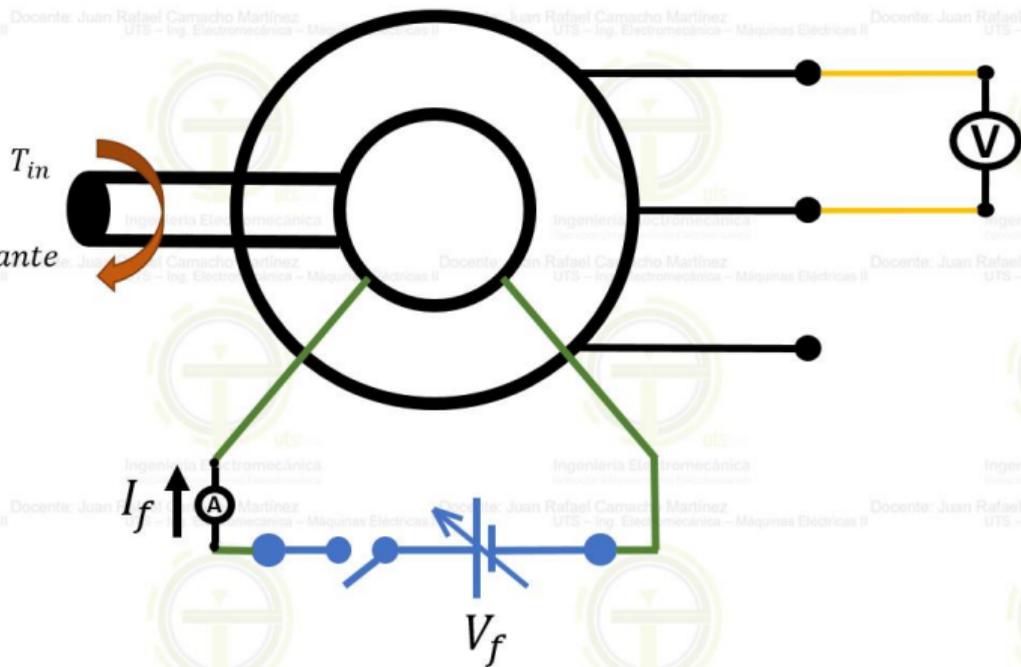


# PRUEBA DE VACÍO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA

**OJO:** Este es, usualmente, el voltaje de línea en bornes en condición de vacío, por lo cual es  $\sqrt{3}|E_a|$  si la máquina está conectada en  $Y$  o directamente  $|E_a|$  si la máquinas está conectada en  $\Delta$ .

$|V_0| [V]$

Curva típica de vacío

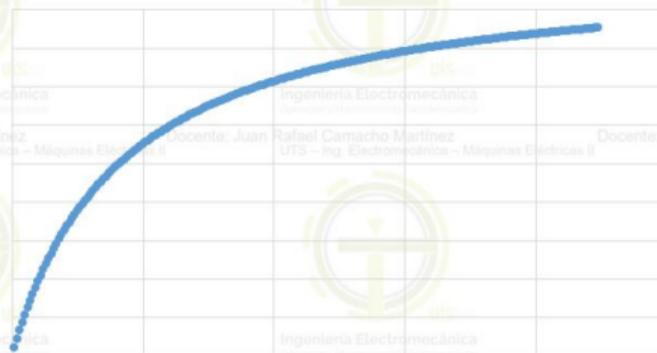


$$V_0 = \frac{AI_{fz}}{B + I_f}$$

# PRUEBA DE CORTO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA


Para una velocidad constante:

$|I_a|$  En función de  $I_f$

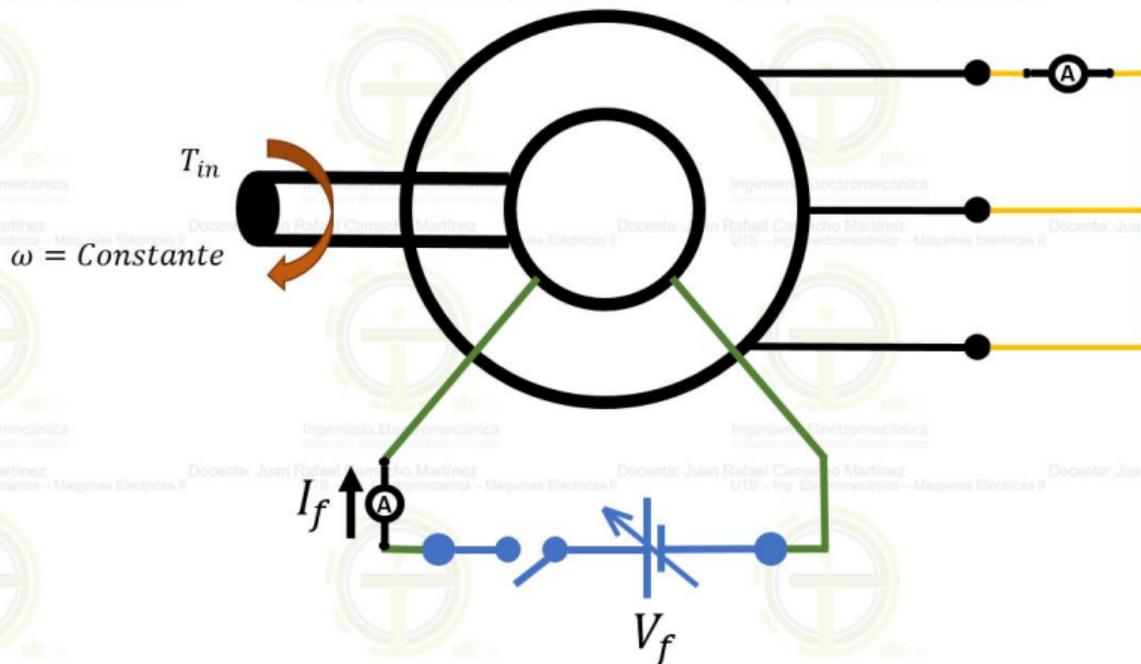


# PRUEBA DE CORTO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA

## Gráfica típica de corto


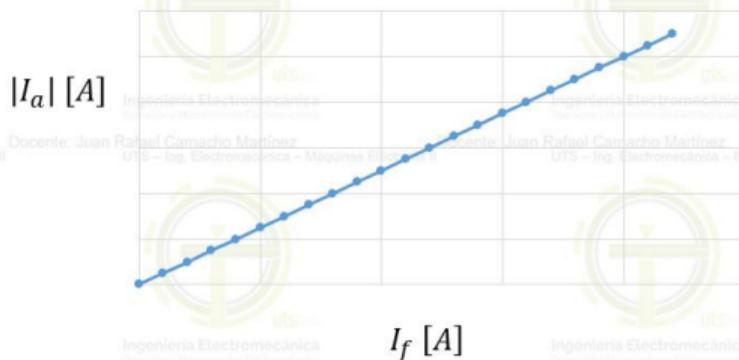


# CÁLCULO DE LA MAGNITUD DE LA IMPEDANCIA SÍNCRONA

Curva típica de vacío

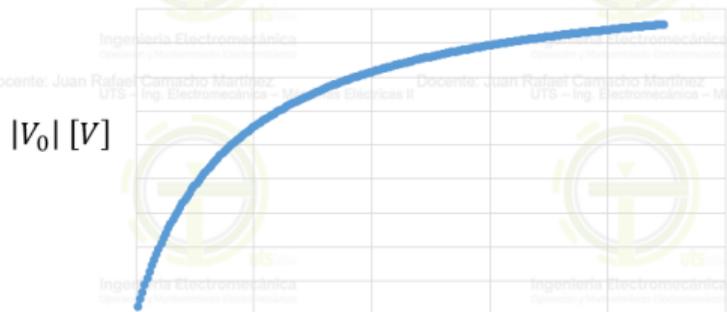


Gráfica típica de corto

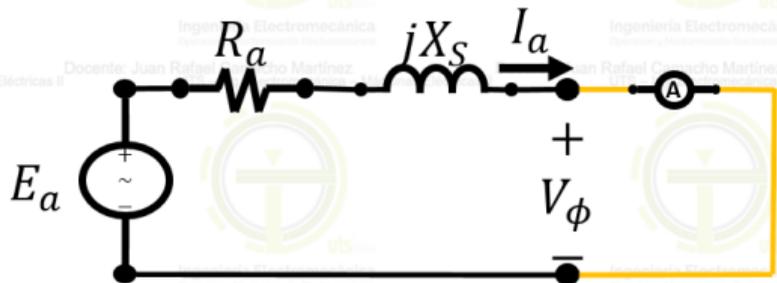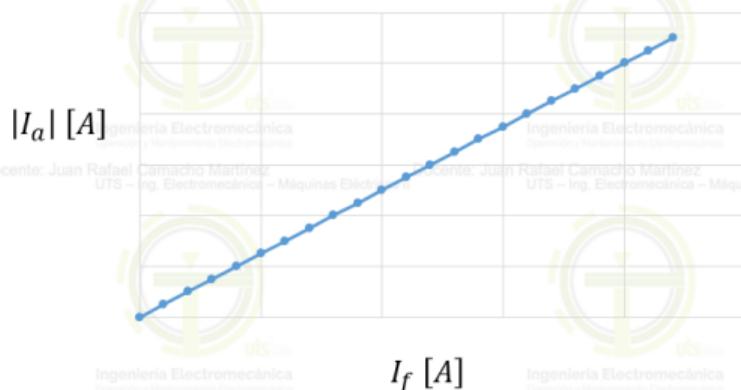

$$|Z_S| = \frac{|E_a(I'_f)|}{|I_{a\_corto}(I'_f)|}$$

$$Z_S = R_a + jX_S = |Z_S| \angle \theta_{Z_S}$$


# PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE ARMADURA ( $R_a$ )

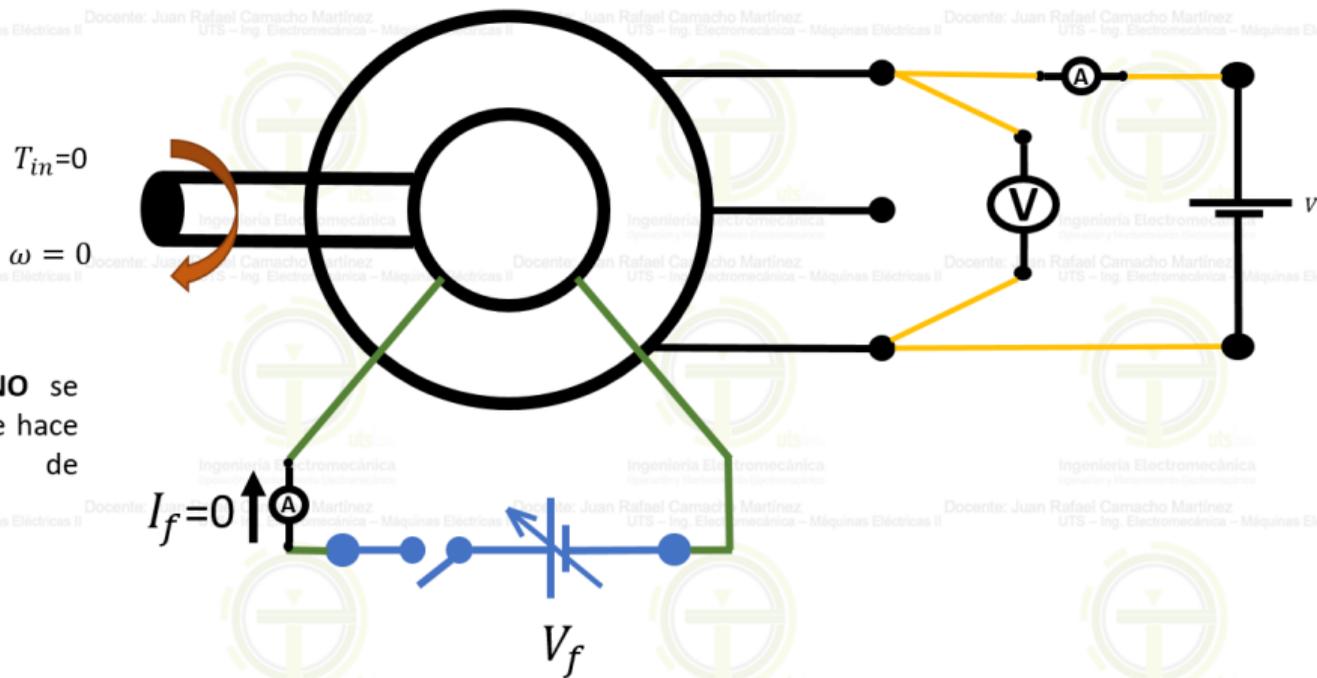

Para esta prueba **NO** se hace girar el eje ni se hace circular corriente de campo.

# PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE ARMADURA ( $R_a$ )


Con conexión Y:

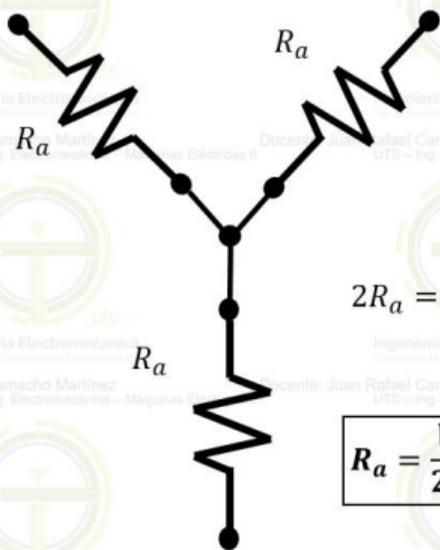

$$2R_a = \frac{V_{D.C.}}{I_{D.C.}}$$

$$R_a = \frac{V_{D.C.}}{2I_{D.C.}}$$


Con conexión  $\Delta$ :

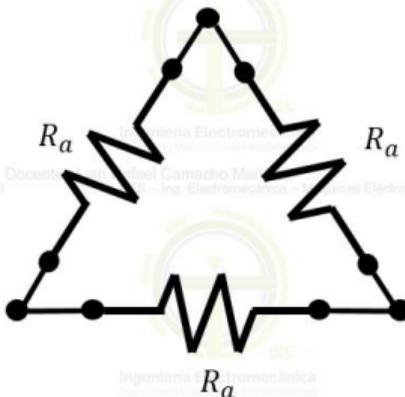

$$R_a = \frac{3V_{D.C.}}{2I_{D.C.}}$$

$$\frac{R_a(2R_a)}{R_a + 2R_a} = \frac{2R_a}{3} = \frac{V_{D.C.}}{I_{D.C.}}$$

**Ejercicio:** Para una situación inicial del generador síncrono (G.S.) representado en la figura, el tacómetro indica 1650 r.p.m., el medidor de torque 14 Nm, el frecuencímetro mide 55 Hz, el voltímetro 220 V, el primer amperímetro 8 A y el segundo amperímetro 2 A. Se sabe que la carga tiene componente resistivo e inductivo.

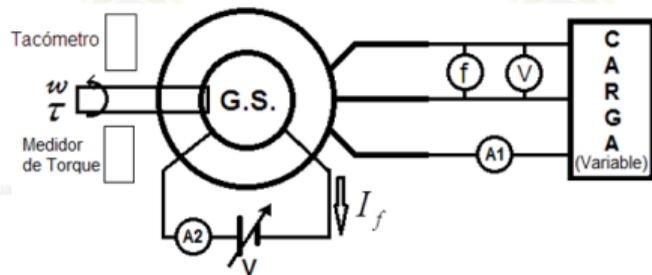

Responda, justificadamente, las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el número de polos por fase de la máquina?
- Si se desprecian todas las pérdidas de potencia de la máquina: ¿Cuál es el factor de potencia al que está operando la carga?
- Si el componente inductivo de la carga fuese capacitivo: ¿Cómo debería ser la corriente de campo con referencia a la lectura inicial para mantener la tensión en 220V?
- ¿Qué haría para generar a 60 Hz manteniendo constante la tensión de salida de la máquina?
- Después de realizar la modificación anterior. ¿Qué ocurre con la medida del primer amperímetro?

# SOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Inciso "a":

$$n = \frac{120f}{P'} \rightarrow P' = \frac{120f}{n}$$

$$P' = \frac{120(55)}{1650}$$

$$\boxed{P' = 4}$$

Inciso "b":

$$P_{in} = T_{in}\omega = 14 \left( 1650 \frac{\pi}{30} \right)$$

$$P_{in} = 770\pi = 2419,026343 \text{ W}$$

$$P_{out} = P_{in} - P_{P\acute{e}r.} = 2419,026343 - 0$$

$$P_{out} = 2419,026343 \text{ W} = P_L$$

$$S_{out} = \sqrt{3}|V_L||I_L| = \sqrt{3}(220)(8)$$

$$S_{out} = 3048,409421 \text{ VA} = S_L$$

$$F.P.L = \frac{P_L}{S_L} = \frac{2419,026343}{3048,409421}$$

$$\boxed{F.P.L = 0,7935372218 \text{ en Atraso}}$$


Inciso "d":

Incrementar  $T_{in}$  para que la velocidad sea 1800 *r.p.m.* y disminuir  $I_f$  para mantener constante la tensión en 220 V.

Inciso "e":

Depende de las características de la carga.

1. (1,5) Para una situación inicial del generador síncrono (G.S.) representado en la Figura 1, el tacómetro indica  $n_1$ , el medidor de torque marca  $T_{in1}$ , el frecuencímetro mide el valor  $f_1$ , en el voltímetro se lee el valor  $V_1$ , el primer amperímetro (A1) indica el valor  $I_1$  y el segundo amperímetro (A2) indica el valor  $I_2$ . Se sabe que la carga tiene componente resistivo e inductivo.

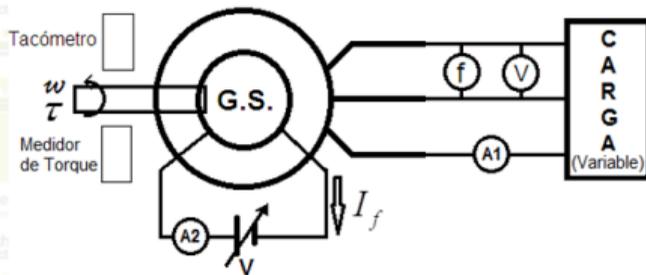

Responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el número de polos por fase de la máquina?
- Si se desprecian todas las pérdidas de potencia de la máquina: ¿Cuánta potencia reactiva está asociada a la carga?
- Determine la potencia de pérdidas de la máquina si se sabe que el factor de potencia de la carga es 0,5 *en atraso*.

ANEXO B. DATOS PARA CADA ESTUDIANTE – PUNTOS 1 Y 2

APELLIDO	PUNTO 1						PUNTO 2			
	$n_1$ [rpm]	$T_{in1}$ [Nm]	$f_1$ [Hz]	$V_1$ [V]	$I_1$ [A]	$I_2$ [A]	$V_2$ [V]	$I_3$ [A]	$V_{dc}$ [V]	$I_{dc}$ [A]
	4032	11881	67,2	2400	1885,44	71,2	3978	2800	120	2857

**Punto 1-a**

$$P' = \frac{120f}{n} = \frac{120(67,2)}{4032}$$

$$\boxed{P' = 2}$$

**Punto 1-b**

$$P_{in} = T_{in}\omega = 11881 \left[ 4032 \left( \frac{\pi}{30} \right) \right]$$

$$P_{in} = 5016515,255 \text{ W} = P_{out}$$

$$S_{out} = \sqrt{3}(2400)(1885,44)$$

$$S_{out} = 7837626,899 \text{ VA}$$

$$Q_{out} = \sqrt{S_{out}^2 - P_{out}^2} = \sqrt{(7837626,899)^2 - (5016515,255)^2}$$

$$Q_{out} = 6021874,302 \text{ VAr} = Q_L$$

$$\boxed{Q_L = 6021874,302 \text{ VAr}}$$

**Punto 1-c**

$$P_{out} = S_{out}(F.P._{out}) = 7837626,899(0,5)$$

$$P_{out} = 3918813,45 \text{ W}$$

$$P_{Pér.} = P_{in} - P_{out} = 5016515,255 - P_{out}$$

$$\boxed{P_{Pér.} = 1097701,805 \text{ W}}$$

2. (0,8) Determine la resistencia de armadura y la reactancia síncrona de una máquina síncrona, conectada en Y, en la que se realizan las siguientes pruebas:

- Cuando es puesta a trabajar como generador, con una velocidad constante y con cierta corriente de campo, produce un voltaje  $V_2$  en sus terminales en condición de vacío y circula una corriente  $I_3$  en su armadura en condiciones de corto.
- Con el eje quieto y sin aplicar corriente de campo, circula una corriente  $I_{dc}$  cuando se le conecta, a dos de sus terminales de armadura, una fuente de DC de valor  $V_{dc}$ .

$$V_2 = 3978 \text{ V} \quad I_3 = 2800 \text{ A}$$
$$V_{dc} = 120 \text{ V} \quad I_{dc} = 2857 \text{ A}$$

$$R_a = \frac{V_{dc}}{2I_{dc}} = \frac{120}{2(2857)}$$

$$R_a = 0,02100105005 \Omega$$

$$|Z_S| = \frac{3978/\sqrt{3}}{2800} = \frac{3978}{\sqrt{3}(2800)} = 0,8202497753 \Omega$$

$$X_S = \sqrt{|Z_S|^2 - R_a^2} = \sqrt{\frac{3978^2}{3(2800)^2} - 0,02100105005^2}$$


$$X_S = 0,8199808838 \Omega$$

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

**DIAGRAMAS FASORIALES DEL GENERADOR SÍNCRONO - EFICIENCIA Y  
REGULACIÓN DE VOLTAJE**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

# REPRESENTACIÓN DE IMPEDANCIA

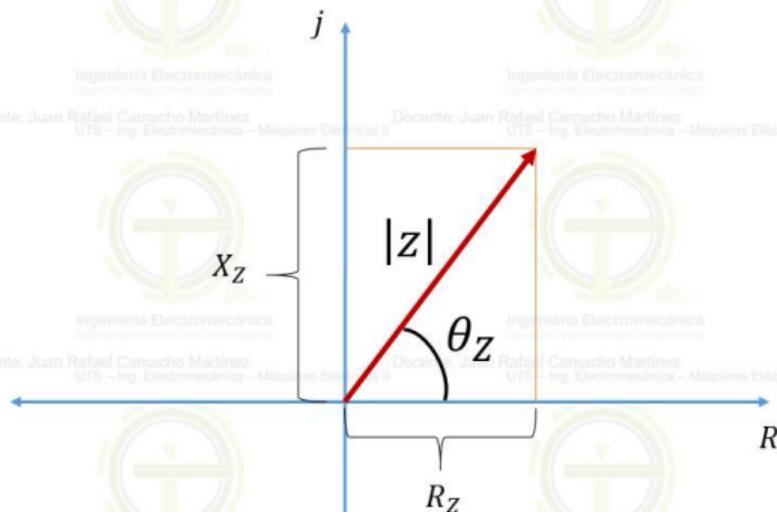

POLAR:  
 $Z = |Z| \angle \theta_Z$

RECTANGULAR:  
 $Z = R_Z + jX_Z$


$$R_Z = |Z| \cos(\theta_Z)$$
$$X_Z = |Z| \sin(\theta_Z)$$

$$\text{Parte reactiva} = \begin{cases} j2\pi fL \\ \frac{1}{j2\pi fC} = -\frac{j}{2\pi fC} \end{cases}$$

$$Z = \frac{V_Z}{I_Z} = \frac{|V_Z|}{|I_Z|} \angle (\theta_{V_Z} - \theta_{I_Z}) = |Z| \angle \theta_Z$$

$$\theta_{I_Z} = \theta_{V_Z} - \theta_Z$$

# DIAGRAMAS FASORIALES

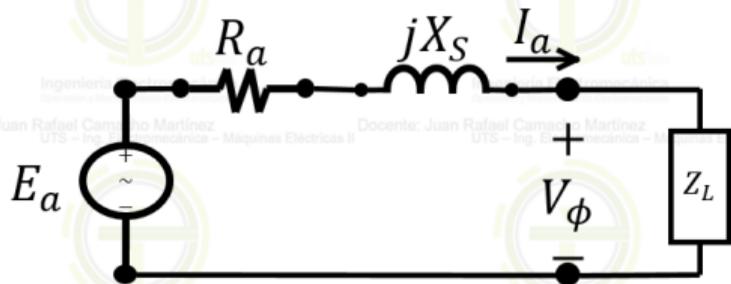


$$(A)(B) = (|A|\angle\theta_A)(|B|\angle\theta_B) = |A||B|\angle(\theta_A + \theta_B)$$

$$\frac{A}{B} = \frac{|A|\angle\theta_A}{|B|\angle\theta_B} = \frac{|A|}{|B|}\angle(\theta_A - \theta_B)$$


$$-E_a + I_a(R_a + jX_S) + V_\phi = 0$$

$$E_a = V_\phi + I_a(R_a + jX_S)$$


*F.P.L = 0 en Atraso*

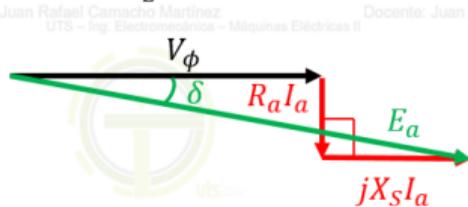


*F.P.L = 1*

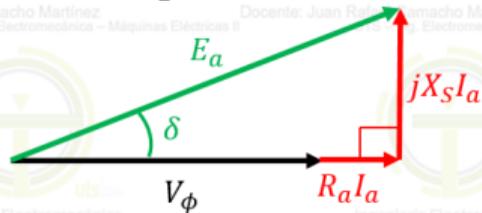


*F.P.L = 0 en Adelanto*

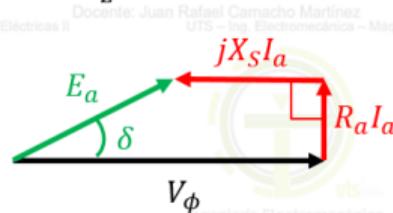

*0 < F.P.L < 1; en Atraso*

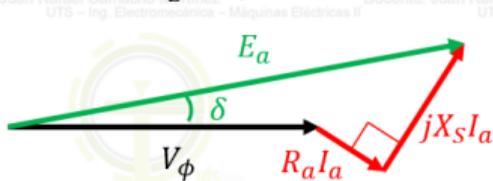

*0 < F.P.L < 1; en Adelanto*

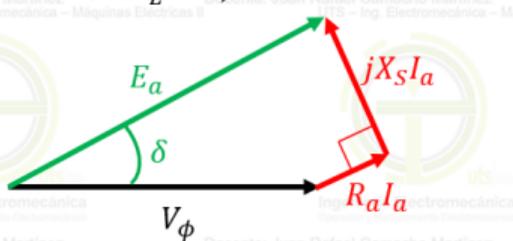


EFICIENCIA ( $\eta\%$ ):

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100\%$$

PORCENTAJE DE REGULACIÓN DE TENSIÓN ( $\%R.V.$ ):

$$\%R.V. = \frac{|V_{Emisor}| - |V_{Receptor}|}{|V_{Referencia}|} 100\%$$

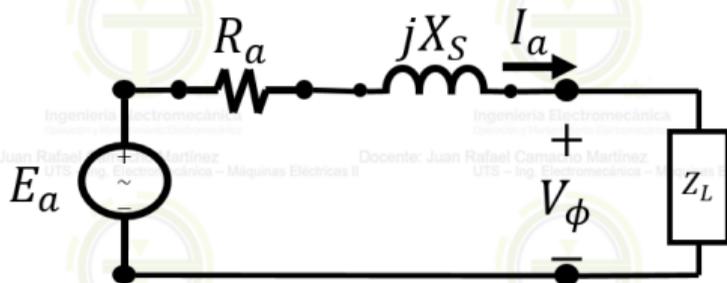

3. (2,7) Se tiene un generador síncrono cuyo voltaje nominal ( $V_{Nom.}$ ), capacidad ( $S_{Nom.}$ ), reactancia síncrona ( $X_S$ ), resistencia de armadura ( $R_a$ ), parámetros para definir su curva de vacío ( $V_0 = \frac{AI_f}{B+I_f}$ ), cantidad de polos por fase ( $Polos$ ) y potencia de pérdidas mecánicas y en el núcleo ( $P_{Mec.}$ ) se proporcionan, para cada estudiante, en el Anexo C. Teniendo en cuenta la máquina descrita previamente, realice los siguientes análisis:

- (0,9) Determine el torque aplicado, el porcentaje de regulación de voltaje y la eficiencia de la máquina, si la frecuencia se mantiene en su condición nominal, se le hace circular una corriente de campo  $I_{f1}$  y la carga se encuentra conectada en estrella y su impedancia por fase es  $Z_L = R_L + jX_L$ .
- (1,2) Determine el torque aplicado, la corriente de campo, el porcentaje de regulación de voltaje y la eficiencia de la máquina, si opera a su condición nominal con factor de potencia 0,8 *en atraso*.
- (0,6) Determine la potencia activa y reactiva demandadas por la carga, si la máquina se encuentra operando en su condición nominal y el porcentaje de regulación de voltaje es cero.


APELLIDO	Parámetros de la máquina del punto 3								Inciso "a"		
	$V_{Nom.}$ [V]	$S_{Nom.}$ [kVA]	$X_S$ [ $\Omega$ ]	$R_a$ [ $\Omega$ ]	A	B	Polos	$P_{Mec.}$ [kW]	$I_{f1}$ [A]	$R_L$ [ $\Omega$ ]	$X_L$ [ $\Omega$ ]
	22000	26000	16,7	0,67	73282	619	6	4602	204	29,43	-22,74

$$V_0 = \frac{73282 I_f}{619 + I_f} \quad I_f = \frac{619 V_0}{73282 - V_0}$$

a.

$$V_0 = \frac{73282(204)}{619 + 204} = 18164,67558 \text{ V}$$

$$E_a = \frac{18164,67558}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 10487,38034 \angle 0^\circ \text{ V}$$

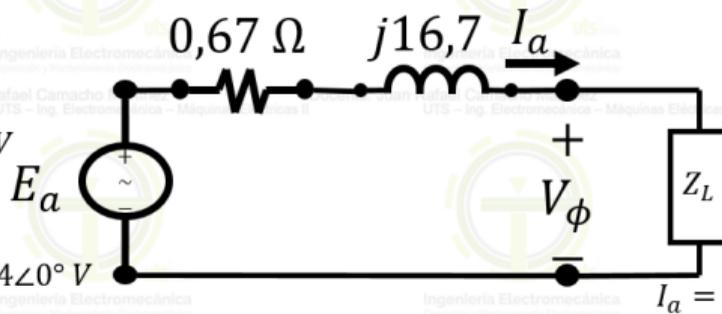

$$I_a = \frac{E_a}{Z_S + Z_L}$$

$$I_a = \frac{10487,38034 \angle 0^\circ}{0,67 + j16,7 + 29,43 - j22,74}$$

$$I_a = 341,6081902 \angle 11,34653384^\circ \text{ A}$$

$$V_\phi = E_a \frac{Z_L}{Z_S + Z_L} = 10487,38034 \angle 0^\circ \frac{29,43 - j22,74}{0,67 + j16,7 + 29,43 - j22,74}$$

$$V_\phi = 12705,03503 \angle -26,34604434^\circ \text{ V}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{P\acute{e}r.} = P_{out} + P_{Mec.} + P_{Cu}$$

$$P_{in} = [3|I_a|^2 R_L] + [4602(10^3)] + [3|I_a|^2 R_a]$$

$$P_{in} = 15139662,85 \text{ W}$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{15139662,85}{120(60) \left(\frac{\pi}{30}\right)}$$

$$\boxed{T_{in} = 120477,609 \text{ Nm}}$$

$$\%R.V. = \frac{|E_a| - |V_\phi|}{|V_{Nom. - Fase}|} 100\%$$

$$\%R.V. = \frac{10487,38034 - 12705,03503}{22000/\sqrt{3}} 100\%$$

$$\boxed{\%R.V. = -17,45950271 \%}$$

$$P_{out} = 3|I_a|^2 R_L = 10303103,58 \text{ W}$$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100\% = \frac{10303103,58}{15139662,85} 100\%$$

$$\boxed{\% \eta = 68,05371878 \%}$$

$$\text{b. } |V_{L\acute{i}nea}| = 22000 \text{ V} \quad S_{out} = 26 \text{ MVA} \quad F.P._{out} = 0,8 \text{ en Atraso}$$

$$I_a = \frac{S_{out}}{\sqrt{3}V_{L\acute{i}nea}} \angle \theta_{V_\phi} \pm \cos^{-1}(F.P.) = \frac{26(10^6)}{\sqrt{3}(22000)} \angle 0^\circ - \cos^{-1}(0,8)$$

$$I_a = 682,3230454 \angle -36,86989765^\circ \text{ A}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Mec.} + 3R_a |I_a|^2$$

$$P_{in} = [26(10^6)(0,8)] + [4602(10^3)] + [3(0,67)(682,3230454)^2]$$

$$P_{in} = 26337778,02 \text{ W}$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{26337778,02}{120(60) \left(\frac{\pi}{30}\right)}$$

$$\boxed{T_{in} = 209589,3781 \text{ Nm}}$$

$$E_a = V_\phi + I_a Z_S = \frac{22000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + (682,3230454 \angle -36,86989765^\circ)(0,67 + j16,7)$$

$$E_a = 21779,67727 \angle 23,95090888^\circ V$$

$$V_0 = \sqrt{3} |E_a| = 37723,5076 V$$

$$I_f = \frac{619 V_0}{73282 - V_0} = \frac{619(37723,5076)}{73282 - 37723,5076}$$


$$I_f = 656,6884485 A$$

$$\%R.V. = \frac{37723,5076 - 22000}{22000} 100\%$$

$$\%R.V. = 71,47048909 \%$$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100\% = \frac{26(10^6)(0,8)}{26337778,02} 100\%$$

$$\% \eta = 78,9740121 \%$$

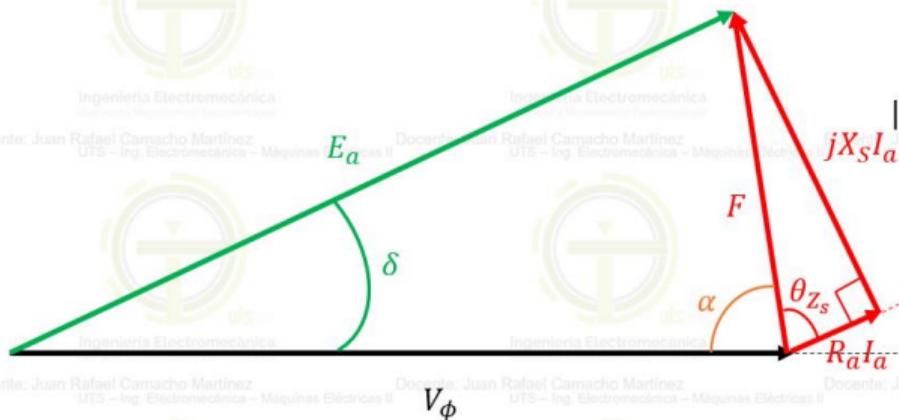

$$\%R.V. = \frac{|E_a| - |V_\phi|}{|V_{Nom.}|} 100\% = 0 \rightarrow |E_a| = |V_\phi|$$

$$|F| = |I_a| |R_a + jX_s| = (682,3230454) \left( \sqrt{0,67^2 + 16,7^2} \right)$$

$$|F| = 11403,96167 \text{ V}$$

$$\theta_{z_s} = \tan^{-1} \left( \frac{X_s}{R_a} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{16,7}{0,67} \right)$$

$$\theta_{z_s} = 87,70253918^\circ$$

$$\alpha = 63,3259349^\circ$$

$$180^\circ = \alpha + \theta_{z_s} + \theta_{I_a} \rightarrow \theta_{I_a} = 180^\circ - \alpha - \theta_{z_s}$$

$$\theta_{I_a} = 28,97152592^\circ$$

$$P_L = 26(10^6) \cos(0^\circ - 28,97152592^\circ)$$

$$\boxed{P_L = 22746373,86 \text{ W}}$$

$$Q_L = 26(10^6) \sin(0^\circ - 28,97152592^\circ)$$

$$\boxed{Q_L = -12593747,5 \text{ VAr}}$$

$$|I_a| = \frac{S_{Nom.}}{\sqrt{3}|V_{Nom.}|} = \frac{26(10^6)}{\sqrt{3}(22000)} = 682,3230454 \text{ A}$$

$$|E_a|^2 = |V_\phi|^2 + |F|^2 - 2|V_\phi||F|\cos(\alpha)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left( \frac{|V_\phi|^2 + |F|^2 - |E_a|^2}{2|V_\phi||F|} \right)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left( \frac{|F|^2}{2|V_\phi||F|} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{11403,96167^2}{2 \left( \frac{22000}{\sqrt{3}} \right) (11403,96167)} \right)$$



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

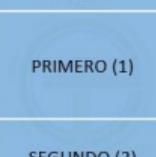

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

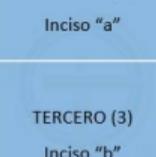

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

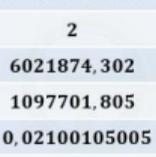

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

#### ANEXO A. TABLA DE RESPUESTAS

PUNTO	VARIABLE	VALOR OBTENIDO
PRIMERO (1)	Número de polos por fase	<b>2</b>
	$Q_L$ [VAr]	<b>6021874,302</b>
SEGUNDO (2)	$P_{P\acute{e}r}$ [W]	<b>1097701,805</b>
	$R_a$ [ $\Omega$ ]	<b>0,02100105005</b>
TERCERO (3)	$X_S$ [ $\Omega$ ]	<b>0,8199808838</b>
	$T_{in}$ [Nm]	<b>120477,609</b>
Inciso "a"	%R. V. [%]	<b>-17,45950271</b>
	% $\eta$ [%]	<b>68,05371878</b>
TERCERO (3)	$T_{in}$ [Nm]	<b>209589,3781</b>
	$I_f$ [A]	<b>656,6884485</b>
Inciso "b"	%R. V. [%]	<b>71,47048909</b>
	% $\eta$ [%]	<b>78,9740121</b>
TERCERO (3)	$P_L$ [W]	<b>22746373,86</b>
	$Q_L$ [VAr]	<b>-12593747,5</b>

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Para el análisis de todas las situaciones propuestas, considere el generador síncrono cuyo voltaje nominal ( $V_{Nom.}$ ), capacidad ( $S_{Nom.}$ ), reactancia síncrona ( $X_S$ ), resistencia de armadura ( $R_a$ ), parámetros para definir su curva de vacío ( $V_0 = \frac{A I_f}{B + I_f}$ ), cantidad de polos por fase ( $Polos$ ) y potencia de pérdidas mecánicas y en el núcleo ( $P_{Mec.}$ ) se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO B.

ANEXO B. DATOS PARA CADA ESTUDIANTE											
APELLIDO	PARÁMETROS DE LA MÁQUINA PARA LOS DOS PUNTOS								PUNTO 1 (b y c)	PUNTO 2-c	
	$V_{Nom.}$ [V]	$S_{Nom.}$ [kVA]	$X_S$ [ $\Omega$ ]	$R_a$ [ $\Omega$ ]	$A$	$B$	$Polos$	$P_{Mec.}$ [kW]	$I_{f1}$ [A]	$R_L$ [ $\Omega$ ]	$X_L$ [ $\Omega$ ]
	9600	7200	16,5	0,56	31824	294	2	1814	284	19,61	12,73

1. (2,0) Para la máquina descrita previamente, determine:

- El torque aplicado necesario para mantener la velocidad nominal durante la prueba de vacío (la frecuencia nominal es 60 Hz).
- El voltaje medido en la prueba de vacío, si la corriente de campo se ajusta en el valor  $I_{f1}$ .
- La corriente medida en la armadura en la prueba de corto, si la corriente de campo se ajusta en el valor  $I_{f1}$ .
- El voltaje de D.C. que se requiere aplicar a dos de los terminales de la armadura de la máquina para que circule el 50% de la corriente nominal. En este caso, considere que el eje de la máquina está estático y que no se alimenta el campo de la máquina.

$$a. P_{in} = P_{out} + P_{P\acute{e}r} = 0 + 1814(10^3)$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{1814(10^3)}{120(60)\pi / 2(30)}$$

$$\boxed{T_{in} = 4811,784446 \text{ Nm}}$$

$$V_0 = \frac{31824 I_f}{294 + I_f}$$

$$b. V_0 = \frac{31824(284)}{294 + 284}$$

$$\boxed{V_0 = 15636,70588 \text{ V}}$$

$$I_f = \frac{294 V_0}{31824 - V_0}$$

$$c. |I_{a\_corto}| = \frac{15636,70588 / \sqrt{3}}{\sqrt{0,56^2 + 16,5^2}}$$

$$\boxed{|I_{a\_corto}| = 546,8279589 \text{ A}}$$

$$d. V_{d.c.} = 2R_a(0,5I_{Nom.})$$

$$V_{d.c.} = 2(0,56) \left[ 0,5 \frac{7200(10^3)}{\sqrt{3}(9600)} \right]$$

$$\boxed{V_{d.c.} = 242,4871131 \text{ V}}$$

2. (3,0) Para la máquina cuyas características se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO B, realice los siguientes análisis:

a. Determine la corriente de campo y el porcentaje de regulación de voltaje del generador, si la frecuencia y el voltaje en los terminales se mantienen en su condición nominal y la carga exige el 80% de la capacidad del generador con un factor de potencia de 0,7 en atraso.

b. Determine la corriente de campo y el porcentaje de regulación de voltaje del generador, si la frecuencia y el voltaje en los terminales se mantienen en su condición nominal y la carga exige el 80% de la capacidad del generador con un factor de potencia de 0,7 en adelanto.

c. Determine la corriente de campo y el porcentaje de regulación de voltaje del generador, si la frecuencia y el voltaje en los terminales se mantienen en su condición nominal y la carga se encuentra conectada en estrella y su impedancia por fase es  $Z_L = R_L + jX_L$  (los valores de  $R_L$  y de  $X_L$  se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO B).

$$a. I_a = 0,8 \frac{7200(10^3)}{\sqrt{3}(9600)} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0,7)] \quad I_f = \frac{294(18180,84177)}{31824 - 18180,84177} \quad E_a = \frac{9600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + I_a(0,56 + j16,5)$$

$$I_a = 346,4101615 \angle -45,572996^\circ \text{ A}$$

$$I_f = 391,7837344 \text{ A}$$

$$E_a = 4436,757992 \angle 69,91021385^\circ \text{ V}$$

$$E_a = V_\phi + I_a(R_a + jX_s)$$

$$V_0 = \sqrt{3}|E_a| = 7684,690263 \text{ V}$$

$$E_a = \frac{9600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + I_a(0,56 + j16,5)$$

$$\%R.V. = \frac{18180,84177 - 9600}{9600} 100\%$$

$$I_f = \frac{294(7684,690263)}{31824 - 7684,690263}$$

$$E_a = 10496,71389 \angle 21,59062425^\circ \text{ V}$$

$$\%R.V. = 89,38376844 \%$$

$$I_f = 93,59418152 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{294V_0}{31824 - V_0}$$

$$b. I_a = 0,8 \frac{7200(10^3)}{\sqrt{3}(9600)} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(0,7)]$$

$$\%R.V. = \frac{7684,690263 - 9600}{9600} 100\%$$

$$I_a = 346,4101615 \angle 45,572996^\circ \text{ A}$$

$$\%R.V. = -19,95114309 \%$$

$$V_0 = \sqrt{3}|E_a| = 18180,84177 \text{ V}$$

$$E_a = V_\phi + I_a(R_a + jX_s)$$

$$c. I_a = \frac{9600}{\sqrt{3}(19,61+j12,73)} = 237,0684748 \angle -32,98996412^\circ \text{ A}$$

$$E_a = V_\phi + I_a(R_a + jX_s)$$

$$E_a = \frac{9600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + I_a(0,56 + j16,5)$$

$$E_a = 8419,175063 \angle 22,40263404^\circ \text{ V}$$


$$V_0 = \sqrt{3}|E_a| = 14582,43897 \text{ V}$$

$$I_f = \frac{294(14582,43897)}{31824 - 14582,43897}$$

$$I_f = 248,6571285 \text{ A}$$

$$\%R.V. = \frac{14582,43897 - 9600}{9600} 100\%$$

$$\%R.V. = 51,90040594 \%$$

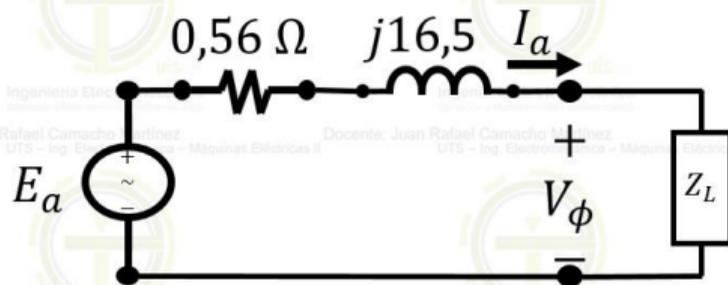



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

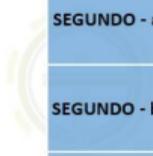

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

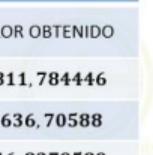

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

### ANEXO A. TABLA DE RESPUESTAS


PUNTO	VARIABLE	VALOR OBTENIDO
<b>PRIMERO (1)</b>	$T_{in} [Nm]$	<b>4811,784446</b>
	$V_{Vacío} [V]$	<b>15636,70588</b>
	$I_{Corto} [A]$	<b>546,8279589</b>
	$V_{D.C.} [V]$	<b>242,4871131</b>
<b>SEGUNDO - a (2-a)</b>	$I_f [A]$	<b>391,7837344</b>
	%R. V. [%]	<b>89,38376844</b>
<b>SEGUNDO - b (2-b)</b>	$I_f [A]$	<b>93,59418152</b>
	%R. V. [%]	<b>-19,95114309</b>
<b>SEGUNDO - c (2-c)</b>	$I_f [A]$	<b>248,6571285</b>
	%R. V. [%]	<b>51,90040594</b>

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

**CONEXIÓN DEL GENERADOR SÍNCRONO A LA RED**


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

# ¿POR QUÉ REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED?

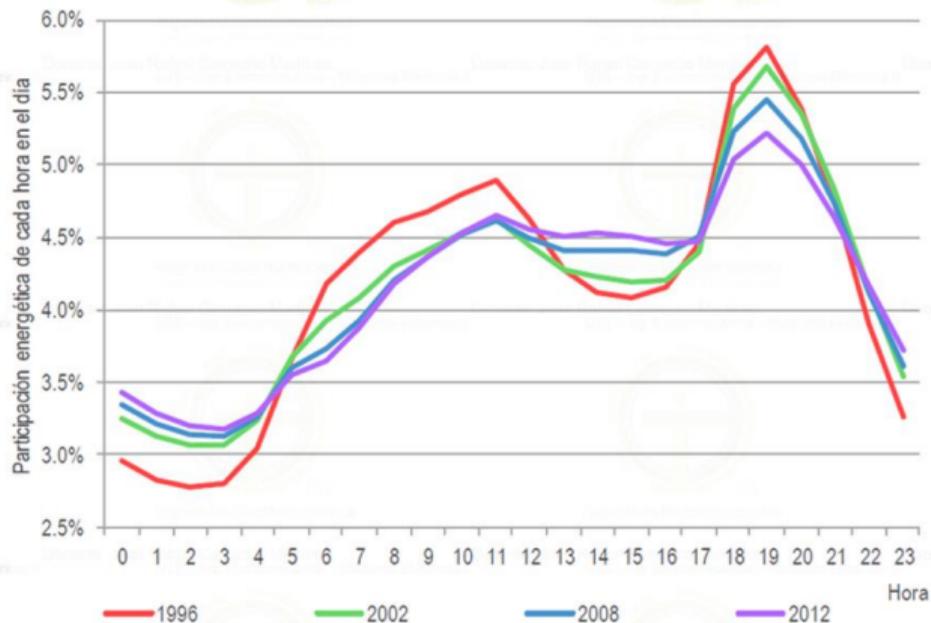



Fuente: XM-Expertos en Mercados. Cálculos: UPME

# RED



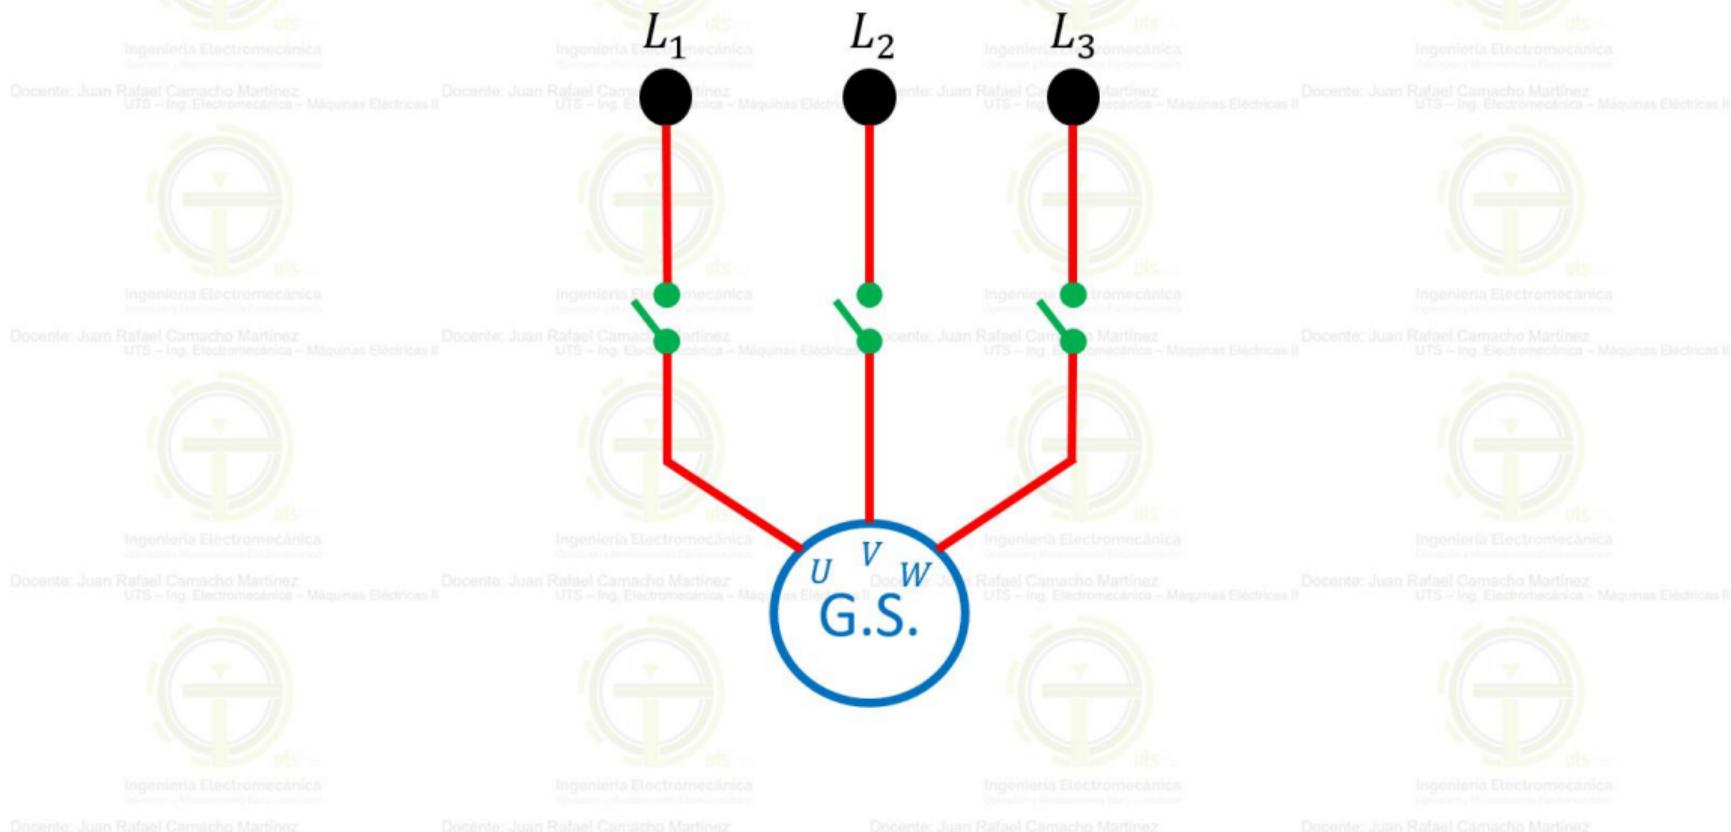


# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

## RED

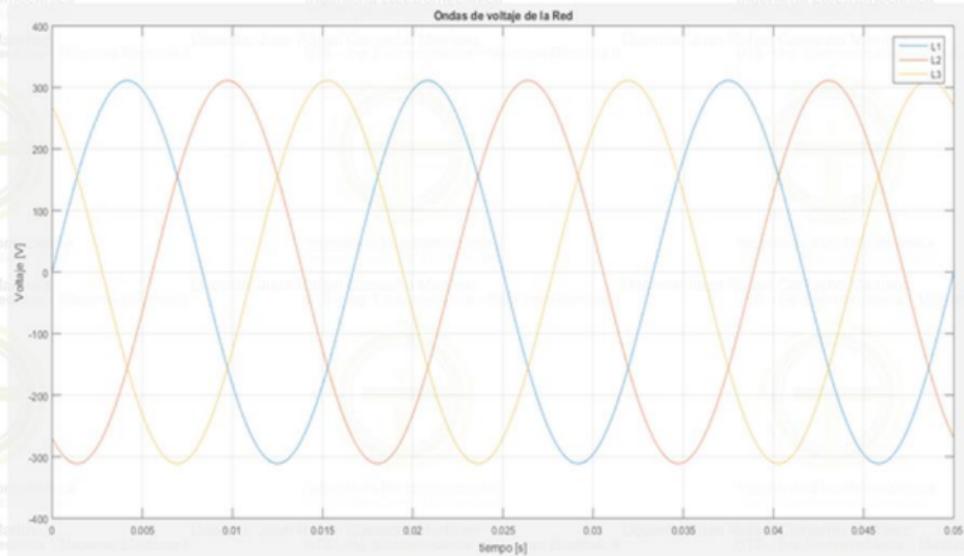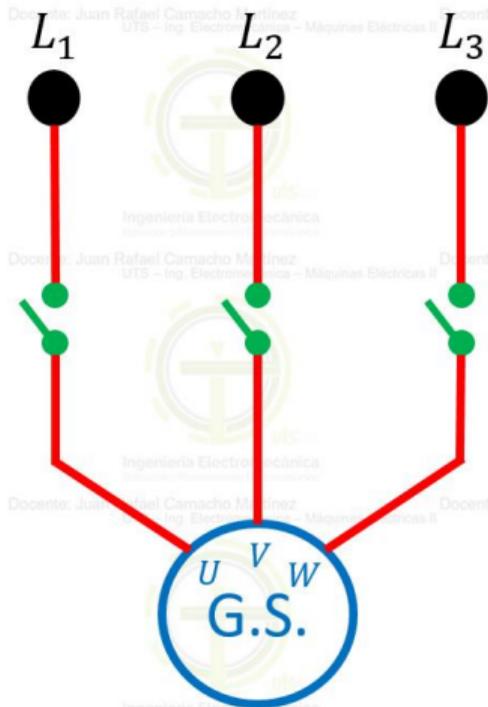


# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

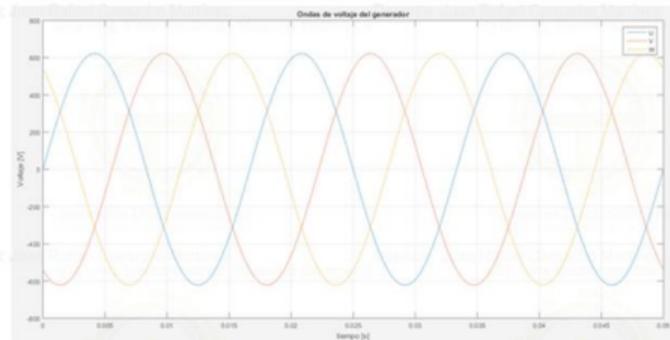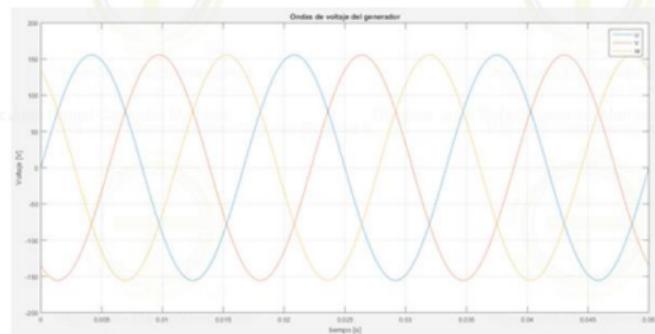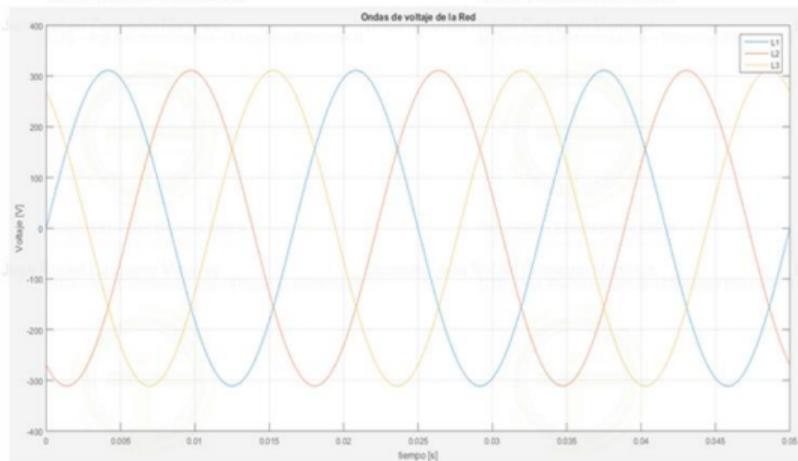

Ingeniería Electromecánica

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN RED

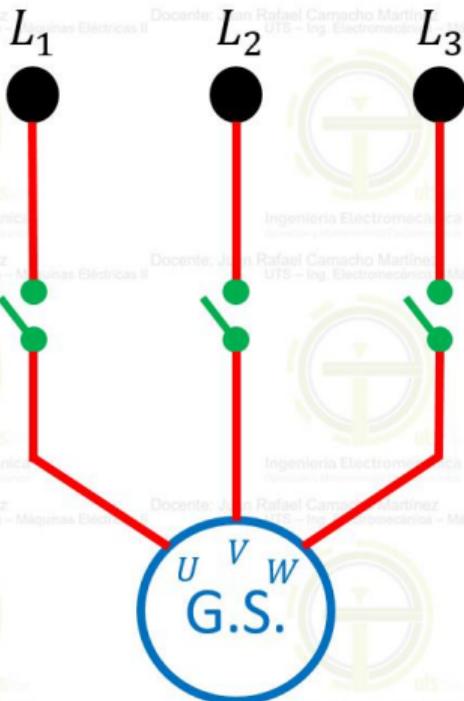

$$|V_G| = |V_R|$$



# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

## RED

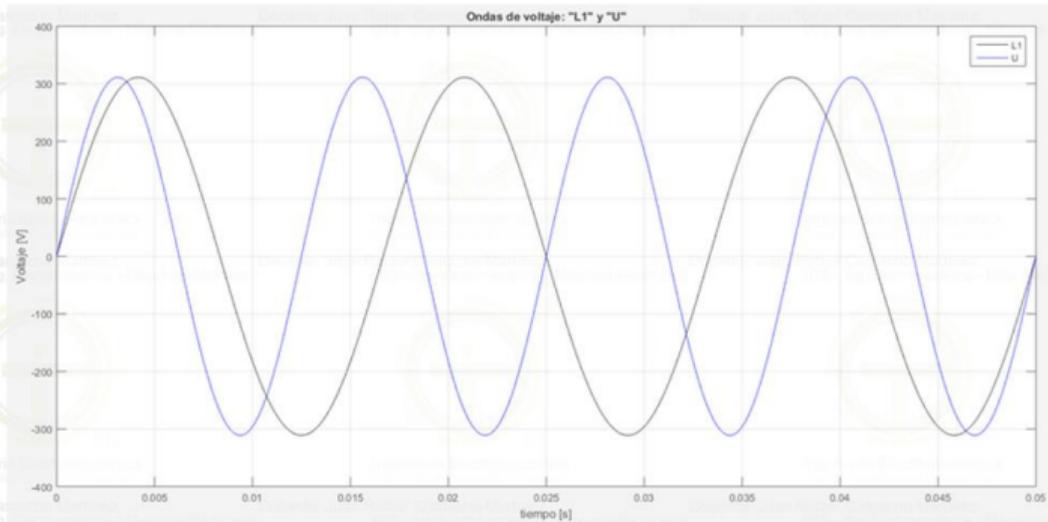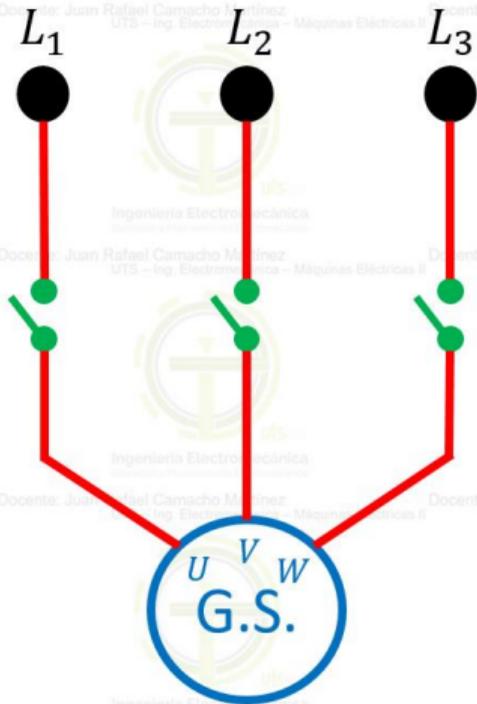


# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

## RED

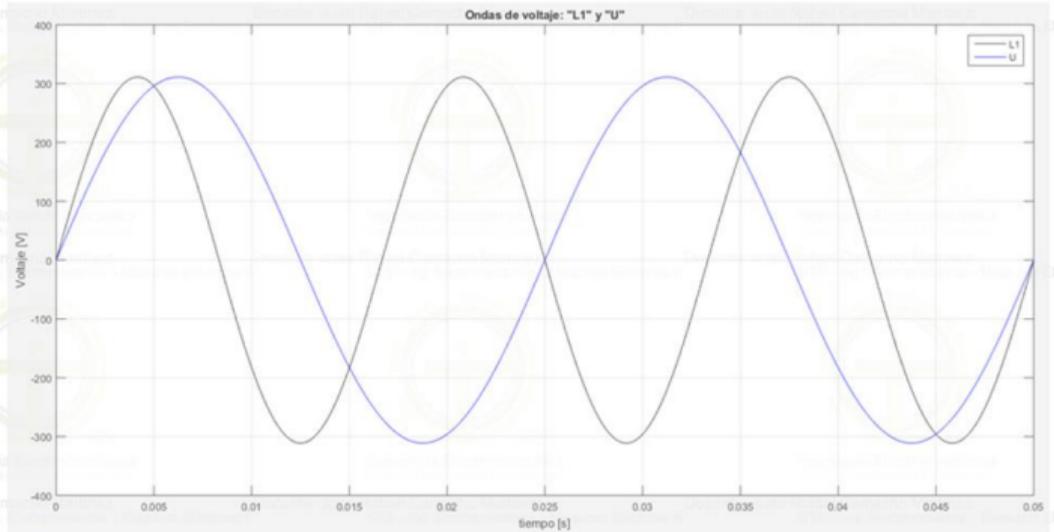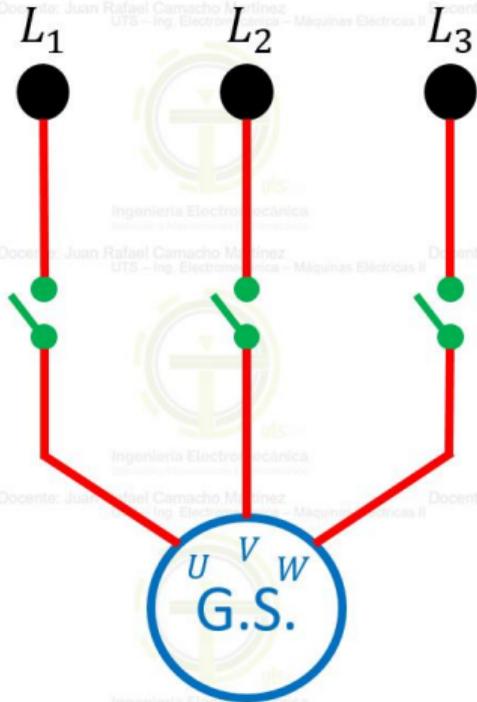

# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN RED



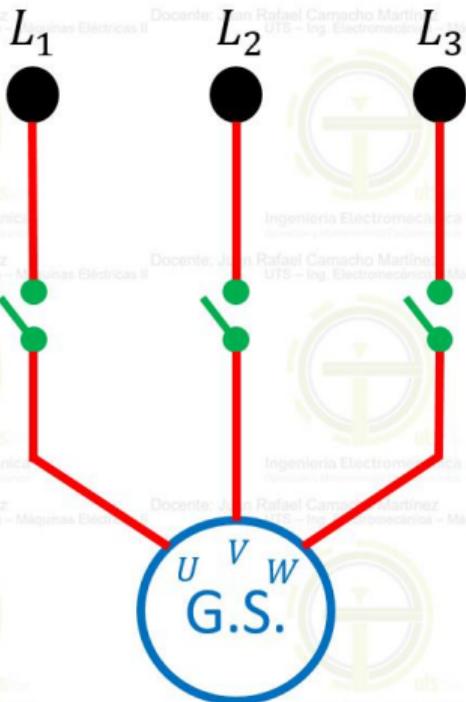


$$|V_G| = |V_R|$$


$$f_G \approx f_R$$

# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

## RED

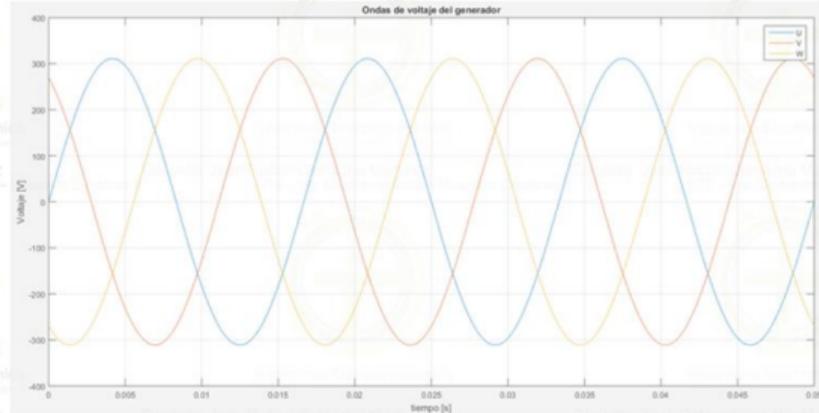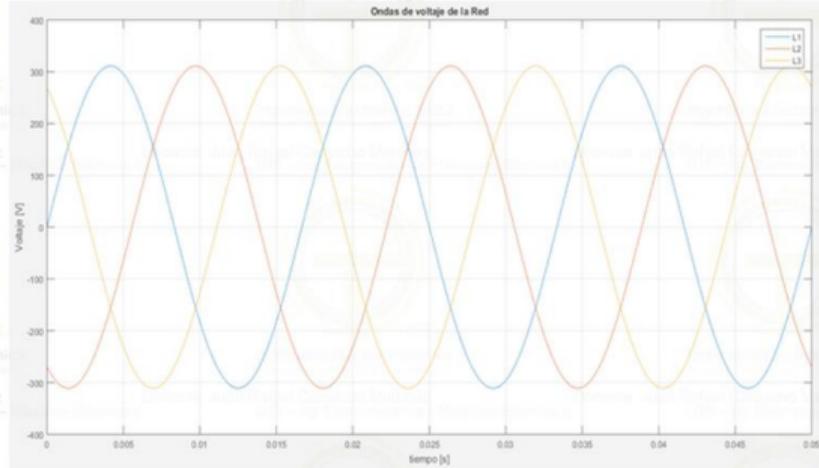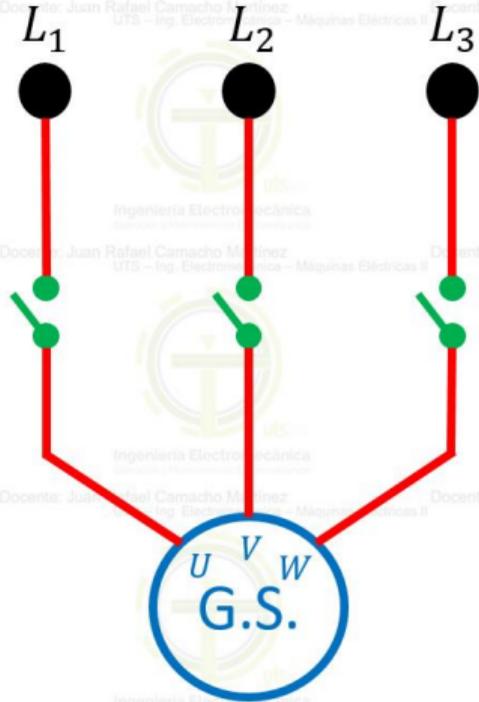

# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN RED

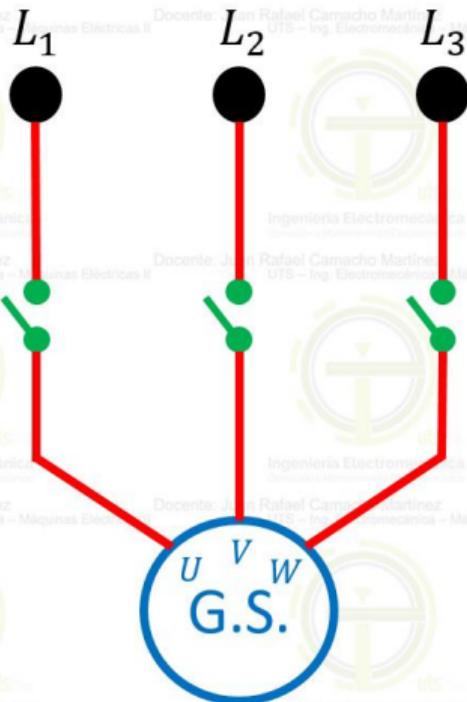



$$|V_G| = |V_R|$$

$$f_G \cong f_R$$


$$Sec_G = Sec_R$$

# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

## RED

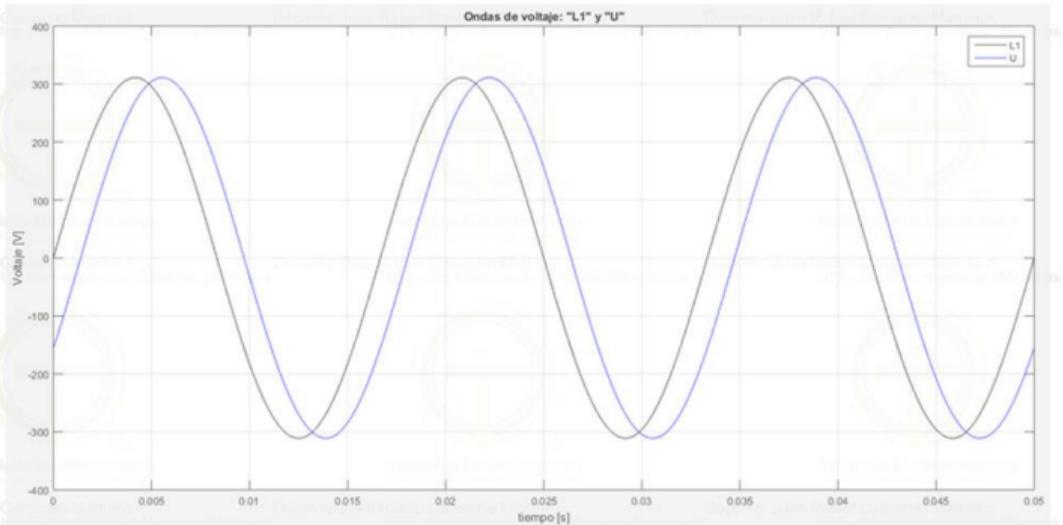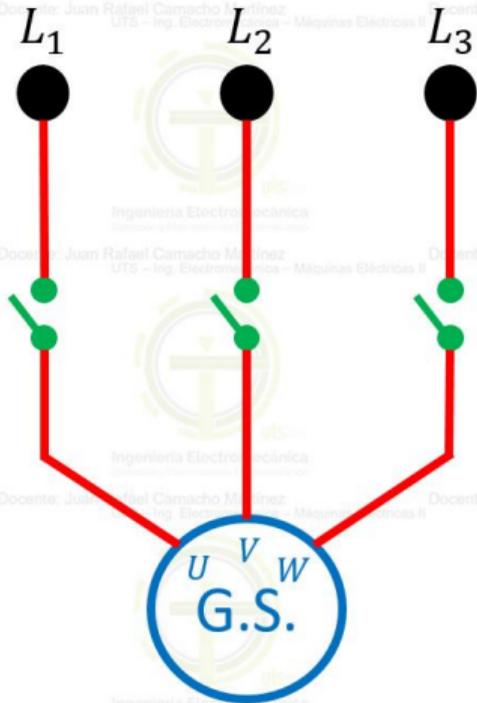

# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN RED

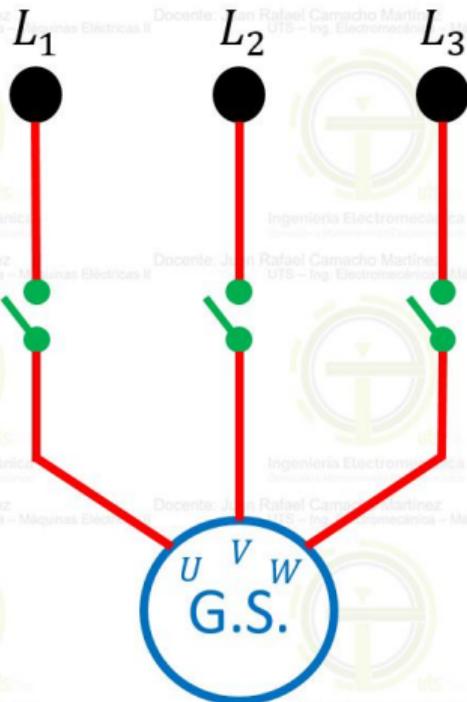

$$|V_G| = |V_R|$$

$$f_G \cong f_R$$

$$Sec_G = Sec_R$$

$$\varphi_G = \varphi_R$$

# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

## RED

$$|V_R| = \text{constante}$$


$$f_R = \text{constante}$$

$$|V_G| = |V_R|$$

$$f_G \cong f_R$$

$$Sec_G = Sec_R$$

$$\varphi_G = \varphi_R$$

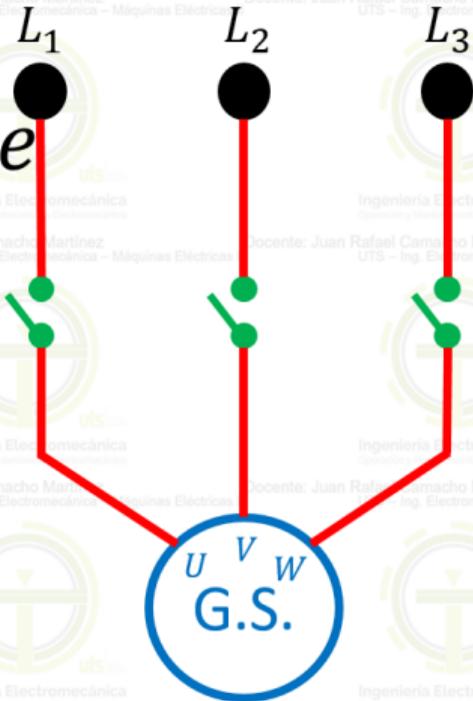

# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

## RED

$$|V_R| = \text{constante}$$


$$f_R = \text{constante}$$

$$|V_G| = |V_R|$$

$$f_G \cong f_R$$

$$Sec_G = Sec_R$$

$$\varphi_G = \varphi_R$$

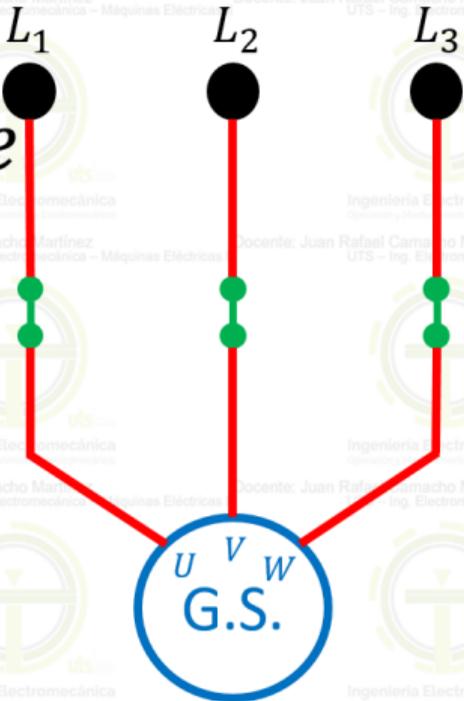

# CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN

## RED

$$|V_R| = \text{constante}$$

$$f_R = \text{constante}$$

$$|V_G| = |V_R|$$


$$f_G = f_R$$

$$|V_G| = |V_R|$$


$$f_G \cong f_R$$

$$Sec_G = Sec_R$$

$$\varphi_G = \varphi_R$$

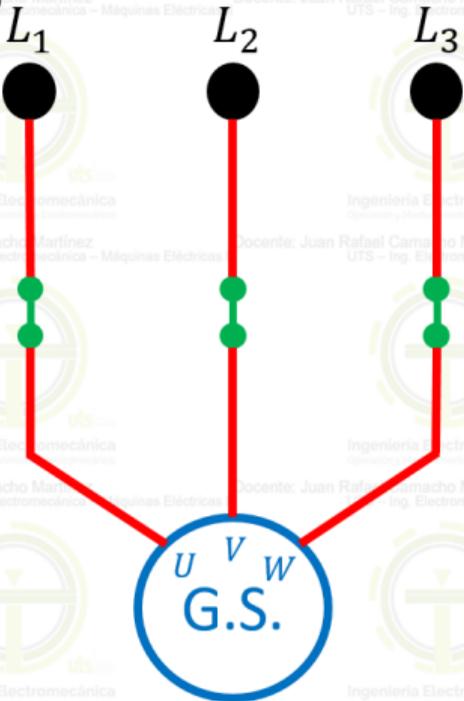


# RED

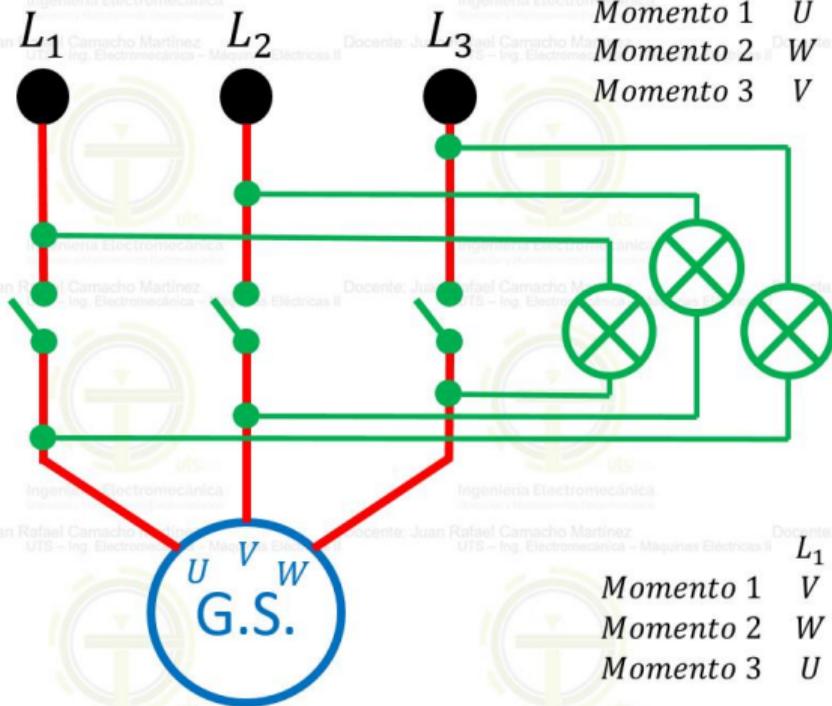

## SECUENCIA CONTRARIA

	$L_1$	$L_2$	$L_3$	$L_1$	$L_2$	...	<b>Indicación en las lámparas</b>
Momento 1	$U$	$W$	$V$	$U$	$W$	...	Las tres encendidas
Momento 2	$W$	$V$	$U$	$W$	$V$	...	Las tres apagadas
Momento 3	$V$	$U$	$W$	$V$	$U$	...	Las tres encendidas

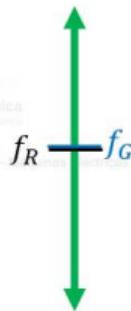

## SECUENCIA IGUAL

	$L_1$	$L_2$	$L_3$	$L_1$	$L_2$	...	<b>Indicación en las lámparas</b>
Momento 1	$V$	$W$	$U$	$V$	$W$	...	La de la derecha apagada
Momento 2	$W$	$U$	$V$	$W$	$U$	...	La de la izquierda apagada
Momento 3	$U$	$V$	$W$	$U$	$V$	...	La del centro apagada

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II


**OPERACIÓN DEL GENERADOR SÍNCRONO CONECTADO A LA RED**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

# EJERCICIO

Se tiene un generador síncrono de 800kVA, 2000V, 6 polos por fases, con reactancia síncrona de  $3,5\Omega$ , tiene una curva de vacío definida por la ecuación:  $V_0 = \frac{3600I_f}{25+I_f}$ . Para lograr producir 60Hz en vacío es necesario aplicarle 716Nm (considere constantes las pérdidas mecánicas y en el núcleo). Si se conecta la máquina a una red eléctrica, conteste lo siguiente:

- ¿Cuánto torque y qué corriente de campo se le aplican a la máquina? Si la corriente de armadura es nula. **(Punto Flotante)**
- ¿Cuánto torque y qué corriente de campo se le aplican a la máquina? Si la corriente de armadura es 150A y el factor de potencia es 0,85 en atraso.

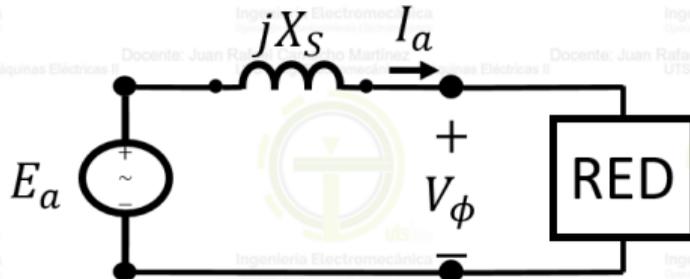

$$P_{Mec.} = 716\omega = 716 \left[ \frac{120(60) \pi}{6 \cdot 30} \right]$$

$$P_{Mec.} = 28640\pi \text{ W} = 89975,2136 \text{ W}$$

$$a. T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{P\acute{e}r.} = P_{out} + P_{Mec.} + P_{Cu}$$

$$P_{in} = 0 + 28640\pi + 0 = 28640\pi \text{ W}$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{28640\pi}{\frac{120(60)\pi}{6(30)}}$$

$$\boxed{T_{in} = 716 \text{ Nm}}$$

$$-E_a + I_a(jX_s) + V_\phi = 0$$

$$E_a = V_\phi + I_a(jX_s) = \frac{2000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + 0(j3,5)$$

$$E_a = \frac{2000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_0 = \sqrt{3}|E_a| = \sqrt{3} \frac{2000}{\sqrt{3}} = 2000 \text{ V}$$

$$V_0 = \frac{3600I_f}{25 + I_f} \quad I_f = \frac{25V_0}{3600 - V_0}$$

$$I_f = \frac{25(2000)}{3600 - 2000}$$

$$\boxed{I_f = 31,25 \text{ A}}$$

$$b. P_{out} = \sqrt{3}|V_L||I_a|F.P. = \sqrt{3}(2000)(150)(0,85) = 441672,9559 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{P\acute{e}r.} = 531648,1695 \text{ W}$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{531648,1695}{\frac{120(60)\pi}{6(30)}}$$

$$\boxed{T_{in} = 4230,721708 \text{ Nm}}$$

$$I_a = 150 \angle 0^\circ - \cos^{-1}(0,85) = 150 \angle -31,78833062^\circ \text{ A}$$

$$E_a = \frac{2000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + I_a(j3,5) = 1499,215928 \angle 17,31684664^\circ \text{ V}$$



$$V_0 = \sqrt{3}|E_a| = 2596,718159 \text{ V}$$

$$I_f = \frac{25(2596,718159)}{3600 - 2596,718159}$$

$$\boxed{I_f = 64,70560048 \text{ A}}$$

c. ¿Cuánto torque y qué corriente de campo se le aplican a la máquina? Si la corriente de armadura es 150A y el factor de potencia es 0,85 en adelanto.

# EL ÁNGULO DE POTENCIA – ÁNGULO DEL PAR ( $\delta$ )

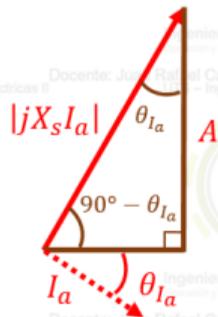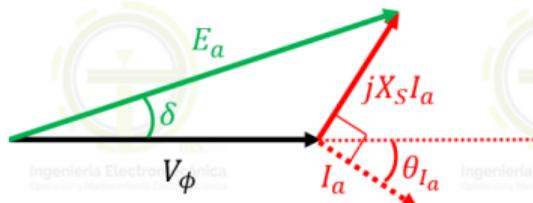

$$A = X_s |I_a| \cos(\theta_{I_a})$$



$$A = |E_a| \text{sen}(\delta)$$

$$X_s |I_a| \cos(\theta_{I_a}) = |E_a| \text{sen}(\delta)$$


$$P_{out} = 3 |V_\phi| |I_a| \cos(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a})$$

$$|I_a| \cos(\theta_{I_a}) = \frac{P_{out}}{3 |V_\phi|}$$

$$X_s \frac{P_{out}}{3 |V_\phi|} = |E_a| \text{sen}(\delta)$$

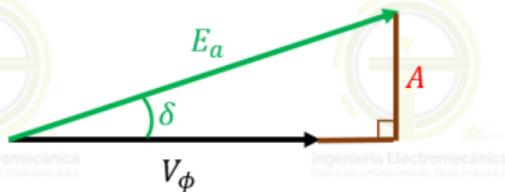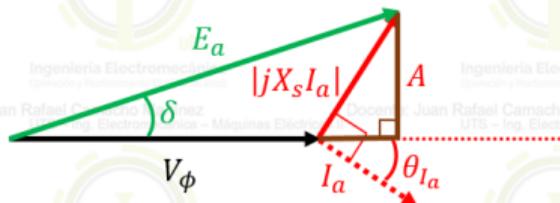

$$P_{out} = \frac{3 |V_\phi| |E_a|}{X_s} \text{sen}(\delta)$$

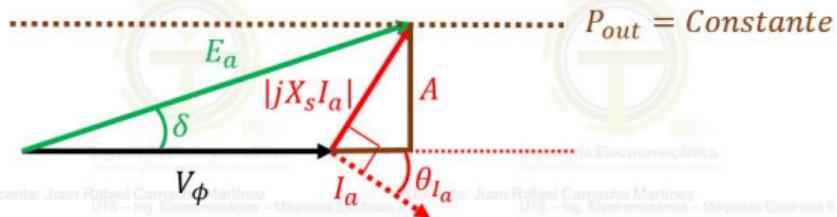


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

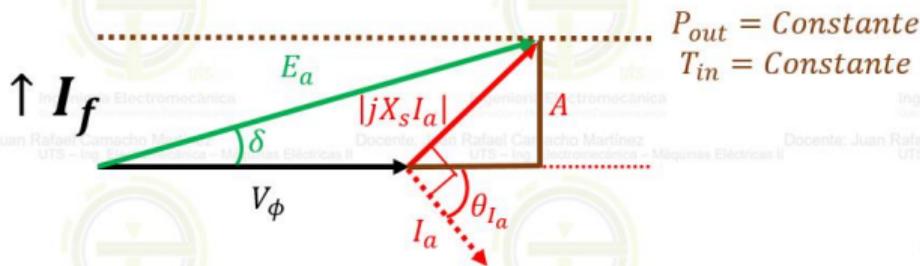


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

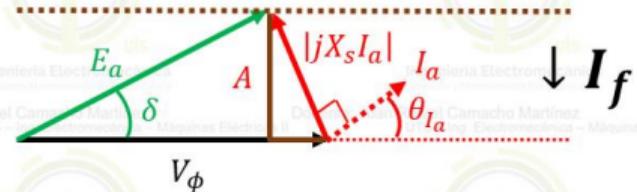


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS - Ing. Electromecánica - Máquinas Eléctricas II

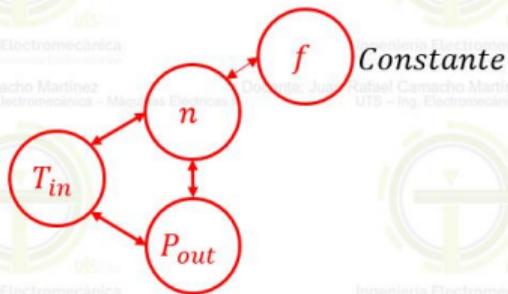

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

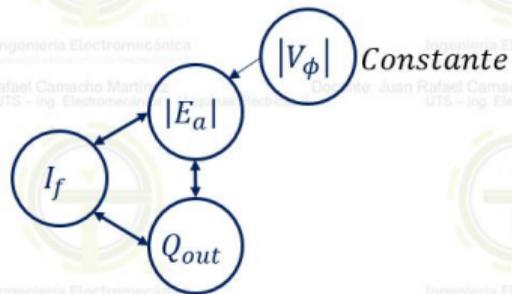

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Del ejercicio realizado anteriormente:

$$P_{out} = 441672,9559 \text{ W}$$

$$E_a = 1499,215928 \angle 17,31684664^\circ \text{ V}$$

$$I_a = 150 \angle -31,78833062^\circ \text{ A}$$

$$X_s = 3,5 \Omega$$

$$V_\phi = \frac{2000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$P_{out} = \frac{3|V_\phi||E_a| \text{sen}(\delta)}{X_s}$$

$$P_{out} = \frac{3 \left( \frac{2000}{\sqrt{3}} \right) (1499,215928)}{3,5} \text{sen}(17,31684664^\circ)$$

$$P_{out} = 441672,9559 \text{ W}$$

c. ¿Cuánto torque y qué corriente de campo se le aplican a la máquina? Si la corriente de armadura es 150A y el factor de potencia es 0,85 en adelanto.

$$c. P_{out} = \sqrt{3}|V_L||I_a|F.P.L = \sqrt{3}(2000)(150)(0,85) = 441672,9559 W$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{P\acute{e}r.} = 531648,1695 W$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{531648,1695}{\frac{120(60)\pi}{6(30)}}$$

$$\boxed{T_{in} = 4230,721708 Nm}$$

$$I_a = 150\angle 0^\circ + \cos^{-1}(0,85) = 150\angle 31,78833062^\circ A$$

$$E_a = \frac{2000}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ + I_a(j3,5) = 985,021963\angle 26,93861129^\circ V$$

$$V_0 = \sqrt{3}|E_a| = 1706,108086 V$$

$$I_f = \frac{25(1706,108086)}{3600 - 1706,108086}$$

$$\boxed{I_f = 22,52119133 A}$$


$$P_{out} = \frac{3|V_\phi||E_a|}{X_s} \text{sen}(\delta)$$

$$P_{out} = \frac{3\left(\frac{2000}{\sqrt{3}}\right)(985,021963)}{3,5} \text{sen}(26,93861129^\circ)$$

$$P_{out} = 441672,9559 W$$


# RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DEL G.S. SÍNCRONO

La potencia activa que el generador entrega a la red eléctrica a la que se encuentra conectado es proporcional al torque que se le aplique en el eje. Existe un torque aplicado ( $T_x$ ) que, de manera justa, satisface las pérdidas de la máquina, por lo cual, la potencia activa de salida es cero. Es decir, si se aplicara un torque menor que  $T_x$ , la máquina tomaría de la red la potencia activa necesaria para mantener su velocidad constante.

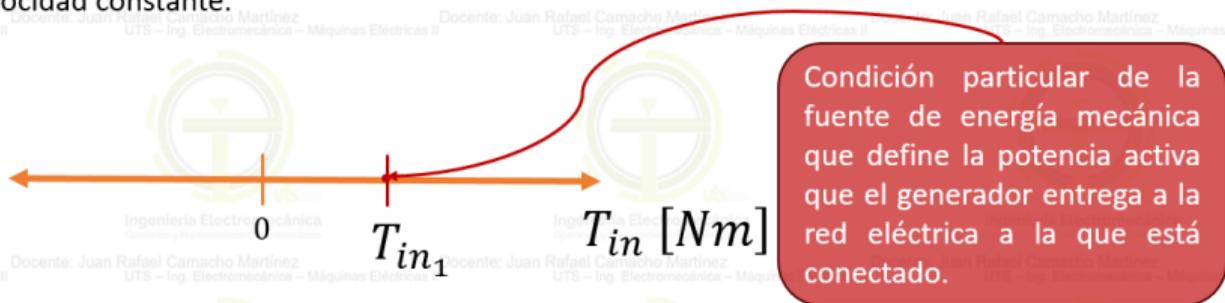

Las variaciones en la corriente de campo ( $I_f$ ) del generador síncrono afectan la potencia reactiva asociada a la máquina. Dependiendo del torque aplicado, existe un valor ( $I_{fx}$ ) de  $I_f$  para el cual el factor de potencia es unitario. Valores de corriente de campo superiores a  $I_{fx}$  hacen que la máquina opere en atraso (sobrexcitación) y valores inferiores a  $I_{fx}$  ocasionan que opere en adelante (subexcitación).


Subexcitación: el generador opera con factor de potencia en adelante.

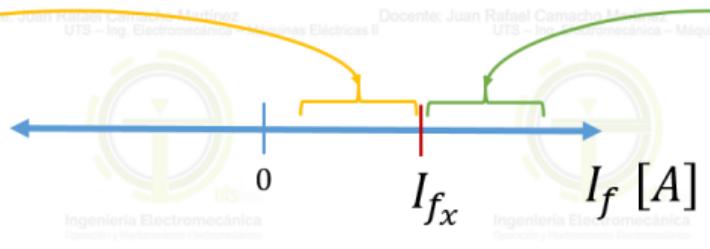

Sobreexcitación: el generador opera con factor de potencia en atraso.

### Ejercicio 5.14 (Jesús Fraile Mora)

Un alternador trifásico tiene una impedancia síncrona de  $(0 + j5)\Omega$  y está conectado a una red de potencia infinita de  $6600\text{ V}$ . La excitación es tal que la f.e.m. inducida en vacío es de  $6000\text{ V}$ . Determinar la potencia activa máxima que en estas condiciones podrá suministrar la máquina, sin que exista pérdida de estabilidad. Hallar también la corriente de inducido y el *F.P.* para dicha carga.

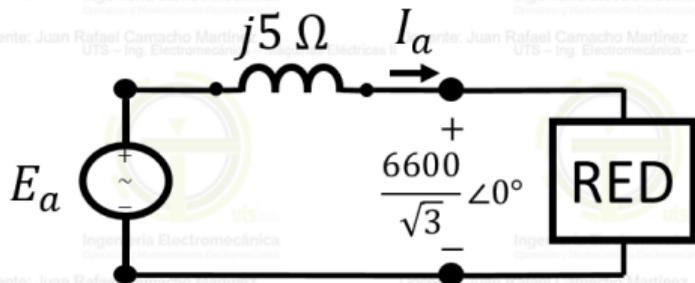

$$-E_a + jX_s I_a + V_\phi = 0$$

$$I_a = \frac{E_a - V_\phi}{jX_s} = \frac{\left(\frac{6000}{\sqrt{3}} \angle 90^\circ\right) - \left(\frac{6600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ\right)}{j5}$$

$$I_a = 1029,951455 \angle 47,72631099^\circ \text{ A}$$

$$|I_a| = 1029,951455 \text{ A}$$

$$\delta = 90^\circ$$

$$P_{out} = \frac{3|V_\phi||E_a|}{X_s} \text{sen}(\delta)$$

$$P_{out-\text{m}\acute{a}\text{x.}} = \frac{3\left(\frac{6600}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{6000}{\sqrt{3}}\right)}{5} \text{sen}(90^\circ)$$


$$P_{out-\text{m}\acute{a}\text{x.}} = 7920000 \text{ W}$$

$$F.P. = \cos(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a}) = \cos(0^\circ - 47,72631099^\circ)$$

$$F.P. = 0,672672794 \text{ en Adelanto}$$

### Ejercicio 5.15 (Jesús Fraile Mora)

Un alternador trifásico tiene una impedancia síncrona de  $(0 + j10) \Omega$ , está conectado a una red de potencia infinita de  $11000 V$ , suministrando una corriente de  $220 A$  con  $F.P.$  unidad. Sin cambiar la entrada de potencia a la máquina motriz, se eleva la f.e.m. un 25%. Calcular: a) Intensidad del inducido y  $F.P.$  en estas condiciones; b) potencia activa máxima que podrá ceder la máquina a la red antes de perder el sincronismo, con el nuevo valor de la excitación; c) intensidad y  $F.P.$  en las condiciones del apartado anterior.

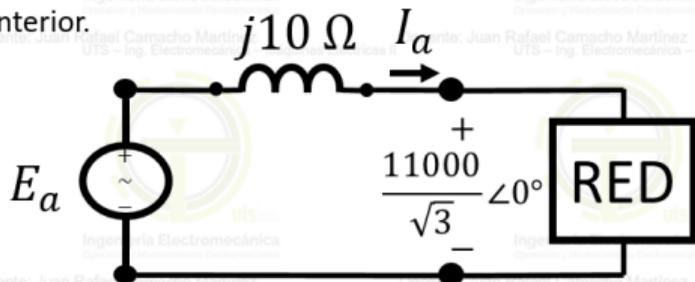

#### SITUACIÓN 1:

$$E_{a-1} = V_{\phi} + jX_s I_{a-1} = \frac{11000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j10(220 \angle 0^\circ)$$

$$E_{a-1} = 6721,111019 \angle 19,10660535^\circ V$$

$$P_{out-1} = \sqrt{3}(11000)(220)(1) = 4191562,954 W$$

#### SITUACIÓN 2:

$$|E_{a-2}| = 1,25|E_{a-1}|$$

$$|E_{a-2}| = 8401,388774 V$$

$$P_{out-2} = P_{out-1}$$

$$P_{out} = \frac{3|V_{\phi}||E_a|}{X_s} \text{sen}(\delta)$$

$$\delta_2 = \text{sen}^{-1} \left( \frac{X_s P_{out-2}}{3|V_{\phi}||E_{a-2}|} \right) = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{10(4191562,954)}{\sqrt{3}(11000)(8401,388774)} \right]$$

$$\delta_2 = 15,1805438^\circ$$

$$E_{a-2} = 8401,388774 \angle 15,1805438^\circ V$$

$$I_{a-2} = \frac{E_{a-2} - V_{\phi}}{jX_s} = 281,5734534 \angle -38,61807164^\circ A$$

a)  $|I_{a-2}| = 281,5734534 A$

$$F.P._2 = \cos(0^\circ + 38,61807164^\circ)$$

a)  $F.P._2 = 0,7813236559 \text{ en Atraso}$

$$P_{out-m\acute{a}x-2} = \frac{3|V_{\phi}||E_{a-2}|}{X_s} \text{sen}(90^{\circ})$$

$$P_{out-m\acute{a}x-2} = \frac{\sqrt{3}(11000)(8401,388774)}{10} (1)$$

$$b) \quad P_{out-m\acute{a}x-2} = 16006795,43 \text{ W}$$

### SITUACIÓN 3:

$$P_{out-3} = P_{out-m\acute{a}x-2}$$

$$E_{a-3} = 8401,388774 \angle 90^{\circ} \text{ V}$$

$$I_{a-3} = \frac{E_{a-3} - V_{\phi}}{jX_s}$$

$$I_{a-3} = 1053,169819 \angle 37,08668993^{\circ} \text{ A}$$

$$c) \quad |I_{a-2}| = 1053,169819 \text{ A}$$

$$F.P._2 = \cos(0^{\circ} - 37,08668993^{\circ})$$


$$c) \quad F.P._2 = 0,7977240353 \text{ en Adelanto}$$

Para el análisis de todas las situaciones propuestas, considere el generador síncrono cuyo voltaje nominal ( $V_{Nom.}$ ), capacidad ( $S_{Nom.}$ ), reactancia síncrona ( $X_S$ ), parámetros para definir su curva de vacío ( $V_0 = \frac{A I_f}{B + I_f}$ ), cantidad de polos por fase ( $Polos$ ) y potencia de pérdidas mecánicas y en el núcleo ( $P_{Mec.}$ ) se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO B. Considere que la máquina se encuentra conectada a un barraje infinito, cuya tensión es igual a la tensión nominal de la máquina.

- (1) ¿Cuánto torque y qué corriente de campo se le aplican a la máquina? Si la corriente de armadura es nula.
- (1,2) Calcule la potencia activa, potencia reactiva y la magnitud de la corriente de armadura de la máquina, si se le aplica un torque  $T_{in1}$  y una corriente de campo  $I_{f1}$ . Los valores de  $T_{in1}$  e  $I_{f1}$  se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO C.
- (1) Calcule el torque aplicado y la corriente de campo de la máquina si entrega a la red el 60% de su capacidad con un factor de potencia de 0,85 *en atraso*.
- (1,2) Calcule la eficiencia, la potencia reactiva y la magnitud de la corriente de armadura de la máquina, si entrega una potencia activa  $P_{out2}$  y se le aplica una corriente de campo  $I_{f2}$ . Los valores de  $P_{out2}$  e  $I_{f2}$  se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO C.
- (0,6) Determine la corriente de campo que producirá la mínima corriente de armadura, si se desea mantener constante la potencia activa que la máquina suministra a la red cuando la magnitud de la corriente de armadura es  $I_{a3}$  y la corriente de campo es  $I_{f3}$ . Los valores de  $I_{a3}$  e  $I_{f3}$  se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO C.

ANEXO B. DATOS DE LA MÁQUINA SÍNCRONA							
APELLIDO	$V_{Nom.}$ [V]	$S_{Nom.}$ [kVA]	$X_S$ [ $\Omega$ ]	A	B	Polos	$P_{Mec.}$ [kW]
	6700	9900	7,5	22391	176	2	2286

ANEXO C. INFORMACIÓN PARA LAS PREGUNTAS						
APELLIDO	Punto 2		Punto 4		Punto 5	
	$T_{in1}$ [Nm]	$I_{f1}$ [A]	$P_{out2}$ [kW]	$I_{f2}$ [A]	$I_{a3}$ [A]	$I_{f3}$ [A]
	13942	51	1801,8	118	418	58

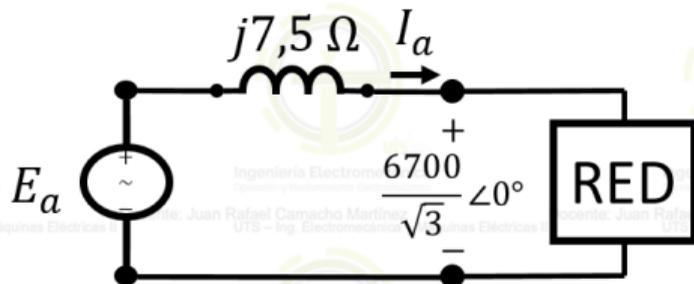

### PUNTO 1

$$I_A = 0 \text{ A}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Mec.}$$

$$P_{in} = 0 + 2286(10^3) = T_{in}\omega$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{2286(10^3)}{\left(\frac{120(60)}{2}\right)\left(\frac{\pi}{30}\right)}$$

$$T_{in} = \mathbf{6063,803332 \text{ Nm}}$$

$$-E_a + jX_s I_a + V_\phi = 0$$

$$E_a = V_\phi + jX_s I_a = V_\phi + jX_s(0) = V_\phi$$

$$V_0 = \sqrt{3}|E_a| = \sqrt{3}\frac{6700}{\sqrt{3}} = 6700 \text{ V}$$

$$I_f = \frac{176V_0}{22391 - V_0} = \frac{176(6700)}{22391 - 6700}$$

$$I_f = \mathbf{75,15136065 \text{ A}}$$

$$V_0 = \frac{22391I_f}{176 + I_f}$$

$$I_f = \frac{176V_0}{22391 - V_0}$$

### PUNTO 2

$$T_{in} = 13942 \text{ Nm}$$

$$I_f = 51 \text{ A}$$

$$P_{in} = T_{in}\omega = 13942 \left[ \left( \frac{120(60)}{2} \right) \left( \frac{\pi}{30} \right) \right]$$

$$P_{in} = 5256010,173 \text{ W}$$

$$P_G = P_{in} - P_{Mec.} = P_{in} - 2286(10^3)$$

$$P_G = \mathbf{2970010,173 \text{ W}}$$

$$V_0 = \frac{22391I_f}{176 + I_f} = \frac{22391(51)}{176 + 51} = 5030,577093 \text{ V}$$

$$|E_a| = \frac{V_0}{\sqrt{3}} = \frac{5030,577093}{\sqrt{3}} = 2904,405039 \text{ V}$$

$$P_{out} = \frac{3|V_{\phi}||E_a|}{X_s} \text{sen}(\delta)$$

$$\delta = \text{sen}^{-1} \left( \frac{X_s P_G}{3|V_{\phi}||E_a|} \right)$$

$$\delta = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{7,5(2970010,173)}{\sqrt{3}(6700)(2904,405039)} \right]$$

$$\delta = 41,36748349^\circ$$

$$E_a = 2904,405039 \angle 41,36748349^\circ \text{ V}$$

$$I_a = \frac{E_a - V_{\phi}}{jX_s} = \frac{E_a - \left( \frac{6700}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \right)}{j7,5}$$

$$I_a = 340,8627631 \angle 41,33747428^\circ \text{ A}$$

$$Q_G = \sqrt{3}|V_L||I_a| \text{sen}(\theta_{V_{\phi}} - \theta_{I_a})$$

$$Q_G = \sqrt{3}(6700)(340,8627631) \text{sen}(0^\circ - 41,33747428^\circ)$$

$$Q_G = -2612661,452 \text{ VAR}$$

$$|I_a| = 340,8627631 \text{ A}$$

### PUNTO 3

$$S_G = 0,6S_{Nom.} = 0,6[9900(10^3)] = 5940(10^3)$$

$$F.P.G = 0,85 \text{ en Atraso}$$

$$P_{in} = P_G + P_{Mec.} = S_G F.P.G + 2286(10^3)$$

$$P_{in} = 7335000 \text{ W} = T_{in} \omega$$

$$T_{in} = \frac{P_{in}}{\omega} = \frac{P_{in}}{\left( \frac{120(60)}{2} \right) \left( \frac{\pi}{30} \right)}$$

$$T_{in} = 19456,69179 \text{ Nm}$$

$$I_a = \frac{S_G}{\sqrt{3}|V_L|} \angle \left[ \theta_{V_{\phi}} \mp \cos^{-1}(F.P.G) \right] = \frac{5940(10^3)}{\sqrt{3}(6700)} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0,85)]$$

$$I_a = 511,8597909 \angle -31,78833062^\circ \text{ A}$$

$$E_a = V_{\phi} + jX_s I_a = \left( \frac{6700}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \right) + j7,5 I_a$$

$$E_a = 6733,966455 \angle 28,98457658^\circ \text{ V}$$

$$I_f = \frac{176(\sqrt{3}|E_a|)}{22391 - \sqrt{3}|E_a|}$$

$$I_f = 191,3588873 \text{ A}$$

#### PUNTO 4

$$P_G = 1801,8 \text{ kW} \quad I_f = 118 \text{ A}$$

$$P_{in} = P_G + P_{Mec.} = 1801,8(10^3) + 2286(10^3) = 4087800 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_G}{P_{in}} 100\% = \frac{1801,8}{4087,8} 100\%$$

$$\eta = 44,0774989 \%$$

$$V_0 = \frac{22391I_f}{176 + I_f} = \frac{22391(118)}{176 + 118} = 8986,863946 \text{ V}$$

$$|E_a| = \frac{V_0}{\sqrt{3}} = \frac{8986,863946}{\sqrt{3}} = 5188,568318 \text{ V}$$

$$P_{out} = \frac{3|V_\phi||E_a|}{X_s} \text{sen}(\delta)$$

$$\delta = \text{sen}^{-1} \left( \frac{X_s P_G}{3|V_\phi||E_a|} \right)$$

$$\delta = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{7,5(1801800)}{\sqrt{3}(6700)(5188,568318)} \right]$$

$$\delta = 12,96948292^\circ$$

$$E_a = 5188,568318 \angle 12,96948292^\circ \text{ V}$$

$$I_a = \frac{E_a - V_\phi}{jX_s} = \frac{(5188,568318 \angle 12,96948292^\circ) - \frac{6700}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ}{j7,5}$$

$$I_a = 221,8012934 \angle -45,57182719^\circ \text{ A}$$

$$Q_G = \sqrt{3}|V_L||I_a| \text{sen}(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a})$$


$$Q_G = \sqrt{3}(6700)(221,8012934) \text{sen}(0^\circ + 45,57182719^\circ)$$

$$Q_G = 1838128,667 \text{ VAR}$$

$$|I_a| = 221,8012934 \text{ A}$$

## PUNTO 5

$$S = \sqrt{3}|V_L||I_L|$$

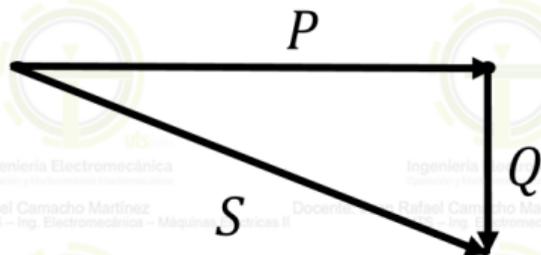


## SITUACIÓN 1:

$$|I_a| = 418 \text{ A} \quad I_f = 58 \text{ A}$$

$$V_0 = \frac{22391I_f}{176 + I_f} = \frac{22391(58)}{176 + 58} = 5549,905983 \text{ V}$$

$$|E_a| = \frac{V_0}{\sqrt{3}} = \frac{5549,905983}{\sqrt{3}} = 3204,239713 \text{ V}$$

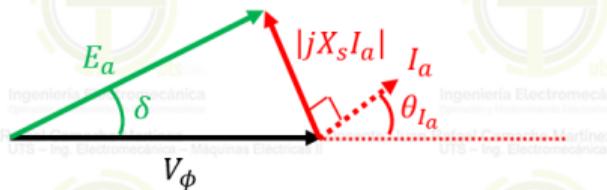

$$|jX_s I_a|^2 = |E_a|^2 + |V_\phi|^2 - 2|E_a||V_\phi| \cos(\delta)$$

$$\delta = \cos^{-1} \left[ \frac{|E_a|^2 + |V_\phi|^2 - |jX_s I_a|^2}{2|E_a||V_\phi|} \right]$$

$$\delta = 51,58741208^\circ$$

$$P_G = \sqrt{3} \frac{(6700)(3204,239713)}{7,5} \text{sen}(51,58741208^\circ)$$

$$P_G = 3884809,656 \text{ W}$$

## SITUACIÓN 2:

$$Q_G = 0 \text{ VAR} \quad S_G = P_G \quad F.P._G = 1$$

$$I_a = \frac{3884809,656}{\sqrt{3}(6700)} \angle 0^\circ = 334,7605822 \angle 0^\circ \text{ A}$$



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

$$E_a = V_\phi + jX_s I_a$$

$$E_a = \frac{6700}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j7,5 I_a$$

$$E_a = 4611,612489 \angle 32,98578233^\circ \text{ V}$$

$$V_0 = \sqrt{3} |E_a| = 7987,547136 \text{ V}$$

$$I_f = \frac{176(7987,547136)}{22391 - 7987,547136}$$

$$I_f = 97,60217284 \text{ A}$$



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

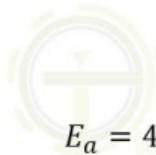

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

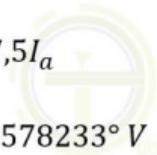

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

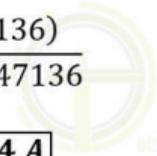

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

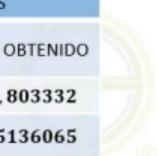

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electroenergético

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

#### ANEXO A. TABLA DE RESPUESTAS


PUNTO	VARIABLE	VALOR OBTENIDO
PRIMERO (1)	$T_m$ [Nm]	<b>6063,803332</b>
	$I_f$ [A]	<b>75,15136065</b>
SEGUNDO (2)	$P_G$ [W]	<b>2970010,173</b>
	$Q_G$ [VAr]	<b>-2612661,452</b>
TERCERO (3)	$ I_a $ [A]	<b>340,8627631</b>
	$T_m$ [Nm]	<b>19456,69179</b>
CUARTO (4)	$I_f$ [A]	<b>191,3588873</b>
	$\% \eta$ [%]	<b>44,0774989</b>
QUINTO (5)	$Q_G$ [VAr]	<b>1838128,667</b>
	$ I_a $ [A]	<b>221,8012934</b>
	$I_f$ [A]	<b>97,60217284</b>

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

## **OPERACIÓN DE GENERADORES SÍNCRONOS CONECTADOS EN PARALELO**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

# OPERACIÓN DE GENERADORES SÍNCRONOS EN PARALELO

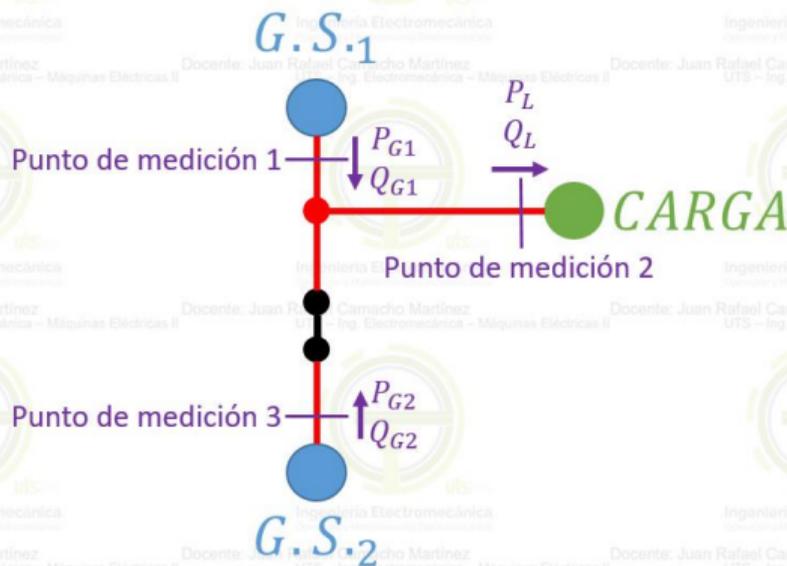


$$I_L = I_{G1} + I_{G2}$$

$$P_L = P_{G1} + P_{G2}$$

$$Q_L = Q_{G1} + Q_{G2}$$

### Ejercicio 5.22 (Jesús Fraile Mora)

Dos alternadores idénticos de 15 MVA, 6,6 kV, 50 Hz, conectados en estrella, están acoplados en paralelo, suministrando en conjunto a una red aislada una potencia de 20 MW con  $F.P.$  0,8 inductivo. Ambos generadores tienen resistencias de inducido despreciables y reactancias síncronas de un valor de  $2,83 \Omega$ . Sabiendo que la potencia activa se reparte por igual entre ambos generadores y que el primero tiene una f.e.m. de 11484 V de línea, calcular: 1) Corrientes suministradas por cada generador con sus  $F.P.$  Respectivos; 2) f.e.m. generada por el segundo alternador. NOTA: Se supone que la tensión común en barras de ambos generadores permanece constante en el valor nominal de 6600 V.

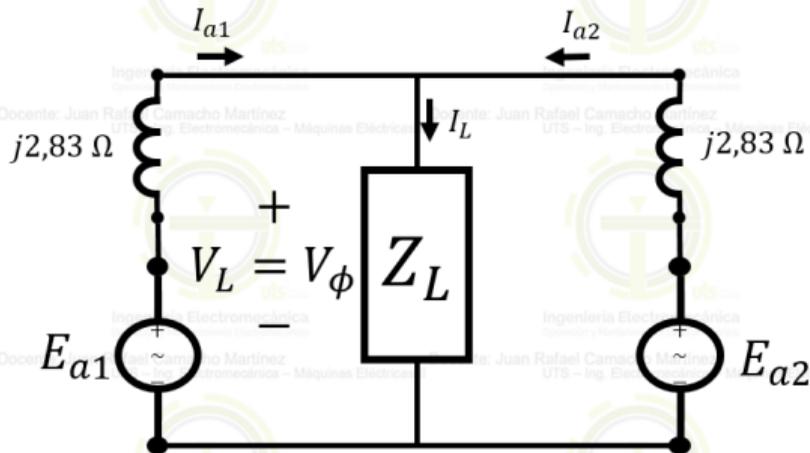

$$P_L = 20 \text{ MW} \quad F.P._L = 0,8 \text{ en Atraso}$$

$$V_L = \frac{6600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$|E_{a1}| = \frac{11484}{\sqrt{3}} \text{ V} \cong 6630,290491$$

$$P_{out1} = P_{out2} = \frac{P_L}{2} = \frac{20 \text{ MW}}{2} = 10 \text{ MW}$$

$$\delta_1 = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{X_{s1} P_{out1}}{3 |V_\phi| |E_{a1}|} \right] = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{2,83 [10 (10^6)]}{3 \left( \frac{6600}{\sqrt{3}} \right) (6630,290491)} \right]$$

$$\delta = 21,92413015^\circ \quad E_{a1} = 6630,290491 \angle 21,92413015^\circ \text{ V}$$

$$I_{a1} = \frac{E_{a1} - V_\phi}{jX_{s1}} = 1203,775415 \angle -43,39027255^\circ \text{ A}$$

$$I_L = \frac{P_L}{\sqrt{3}|V_{\text{Línea-L}}|F.P.L} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(F.P.L)] = \frac{20(10^6)}{\sqrt{3}(6600)(0,8)} \angle -\cos^{-1}(0,8)$$

$$I_L = 2186,932838 \angle -36,86989765^\circ \text{ A}$$

$$I_L = I_{a1} + I_{a2} \rightarrow I_{a2} = I_L - I_{a1} = (2186,932838 \angle -36,86989765^\circ) - (1203,775415 \angle -43,39027255^\circ)$$

$$I_{a2} = 1000,327926 \angle -29,01575437^\circ \text{ A}$$

$$F.P. = \cos(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a})$$

$$\begin{aligned} |I_{a1}| &= 1203,775415 & F.P._1 &= 0,7266913115 \text{ en Atraso} \\ |I_{a2}| &= 1000,327926 & F.P._2 &= 0,8744863681 \text{ en Atraso} \end{aligned}$$


$$E_{a2} = V_\phi + jX_s I_{a2} = \frac{6600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j2,83(1000,327926 \angle -29,01575437^\circ)$$

$$E_{a2} = 5744,466929 \angle 25,52819567^\circ \text{ V}$$

$$V_{0-2} = \sqrt{3}|E_{a2}| = 9949,708583 \text{ V}$$

### Ejercicio 5.23 (Jesús Fraile Mora)

Dos alternadores idénticos conectados en estrella están acoplados en paralelo alimentando una carga aislada. Ambas máquinas tienen sus resistencias de inducido despreciables y sus reactancias síncronas son de  $10 \Omega$ . Las f.e.m.s. generadas por cada alternador son  $E_1 = 6700 \text{ V/fase}$  y  $E_2 = 6500 \text{ V/fase}$ , estando la f.e.m.  $E_2$  adelantándose  $10^\circ$  eléctricos respecto a  $E_1$ . Si la carga absorbe una corriente total de  $500 \text{ A}$  que está desfasada  $37^\circ$  en retraso respecto a la f.e.m.  $E_1$ , calcular: a) Tensión en la barra común en ambas máquinas en voltios por fase; b) Corrientes suministradas por cada alternador con sus *F.P.*; c) *F.P.* de la carga.

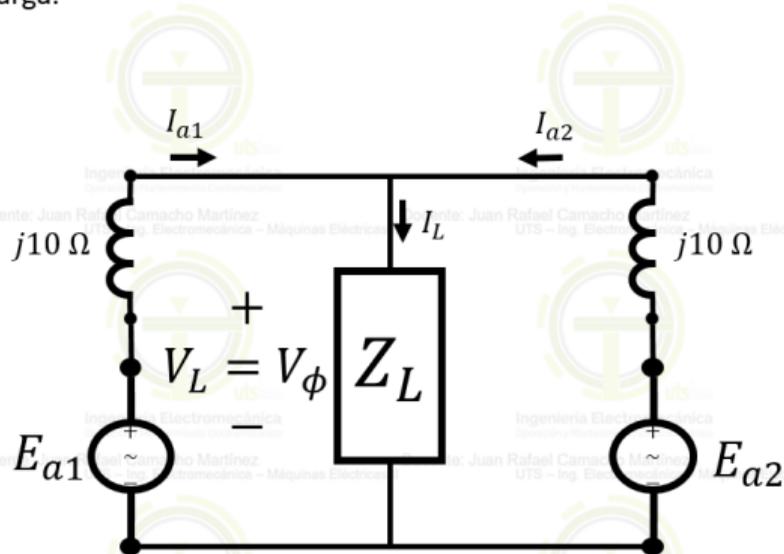

$$|E_{a1}| = 6700 \text{ V} \quad |E_{a2}| = 6500 \text{ V}$$

$$E_{a1} = 6700 \angle 0^\circ \text{ V} \quad E_{a2} = 6500 \angle 10^\circ \text{ V} \quad I_L = 500 \angle -37^\circ \text{ A}$$

$$-E_{a1} + j10I_{a1} + V_\phi = 0$$

$$-E_{a2} + j10I_{a2} + V_\phi = 0$$

$$I_{a1} + I_{a2} = I_L$$

$$V_\phi = E_{a1} - j10I_{a1}$$

$$V_\phi = E_{a2} - j10I_{a2}$$

$$I_{a2} = I_L - I_{a1}$$

$$V_\phi = E_{a2} - j10(I_L - I_{a1}) = E_{a2} - j10I_L + j10I_{a1}$$

$$E_{a1} - j10I_{a1} = E_{a2} - j10I_L + j10I_{a1}$$

$$j20I_{a1} = E_{a1} - E_{a2} + j10I_L$$

$$I_{a1} = \frac{E_{a1} - E_{a2} + j10I_L}{j20}$$

$$I_{a1} = 218,7856294 \angle -49,10854385^\circ \text{ A}$$

$$V_{\phi} = E_{a1} - j10I_{a1}$$

$$V_{\phi} = 6700\angle 0^{\circ} - j10(218,7856294\angle - 49,10854385^{\circ})$$

$$V_{\phi} = 5245,406518\angle - 15,84554473^{\circ} \text{ V}$$

$$\boxed{|V_{\phi}| = 5245,406518 \text{ V}}$$

$$I_{a1} = 218,7856294\angle - 49,10854385^{\circ} \text{ A}$$

$$I_{a2} = I_L - I_{a1} = (500\angle - 37^{\circ}) - (218,7856294\angle - 49,10854385^{\circ})$$

$$I_{a2} = 289,7396623\angle - 27,88622842^{\circ} \text{ A}$$

$$F.P.G = \cos(\theta_{V_{\phi}} - \theta_{I_a})$$

$$\boxed{\begin{array}{ll} |I_{a1}| = 218,7856294 \text{ A} & |I_{a2}| = 289,7396623 \text{ A} \\ F.P.G_1 = 0,836161739 \text{ en Atraso} & F.P.G_2 = 0,9779997235 \text{ en Atraso} \end{array}}$$

$$F.P.L = \cos(-15,84554473^{\circ} + 37^{\circ})$$

$$\boxed{F.P.L = 0,932610964 \text{ en Atraso}}$$

# PRUEBA DEL RESULTADO

$$\delta_1 - \theta_{V\phi} = 0^\circ + 15,84554473^\circ$$

$$P_{G_1} = 3 \frac{(6700)(5245,406518)}{10} \text{sen}(15,84554473^\circ) = 2878786,717 \text{ W}$$

$$P_{G_1} = 3(5245,406518)(218,7856294)(0,836161739) = 2878786,717 \text{ W}$$

$$P_{G_2} = 3(5245,406518)(289,7396623)(0,9779997235) = 4459098,726 \text{ W}$$

$$P_L = P_{G_1} + P_{G_2} = 7337885,443 \text{ W}$$

$$P_L = 3(5245,406518)(500)(0,932610964) = 7337885,444 \text{ W}$$


Para el análisis de todas las situaciones propuestas, considere el generador síncrono cuyo voltaje nominal ( $V_{Nom.}$ ), capacidad ( $S_{Nom.}$ ), reactancia síncrona ( $X_S$ ), parámetros para definir su curva de vacío ( $V_0 = \frac{AI_f}{B+I_f}$ ), cantidad de polos por fase ( $Polos$ ) y potencia de pérdidas mecánicas y en el núcleo ( $P_{Mec.}$ ) se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO B. Considere que la máquina se encuentra conectada a un barraje infinito, cuya tensión es igual a la tensión nominal de la máquina.

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

ANEXO B. DATOS PARA CADA ESTUDIANTE

APELLIDO	$V_{Nom.}$ [V]	$S_{Nom.}$ [kVA]	$X_S$ [ $\Omega$ ]	A	B	Polos	$P_{Mec.}$ [kW]	PUNTO 2	PUNTO 3	
								$T_{in2}$ [Nm]	$I_{a3}$ [A]	$I_{f3}$ [A]
	5600	8200	5,3	18485	183	6	1943	40258	220	69

$$V_0 = \frac{18485 I_f}{183 + I_f} \quad I_f = \frac{183 V_0}{18485 - V_0}$$

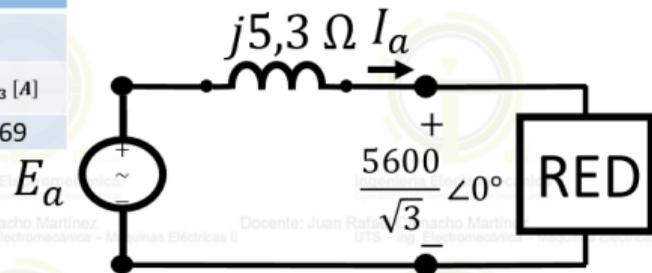

1. (2) Calcule el torque y la corriente de campo que se le aplican a la máquina si la corriente de armadura es el 5% de la nominal, el ángulo de potencia es  $0^\circ$  y el generador opera en atraso.

$$I_a = 0,05 \left( \frac{8200000}{\sqrt{3}(5600)} \right) \angle -90^\circ = 42,27028757 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Mec.} = 0 + 1943(10^3)$$

$$P_{in} = 1943000 \text{ W} = T_{in} \omega$$

$$T_{in} = \frac{1943000}{\frac{120(60)}{6} \left( \frac{\pi}{30} \right)}$$

$$T_{in} = \mathbf{15461,90272 \text{ Nm}}$$

$$E_a = V_\phi + jX_S I_a = \frac{5600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j5,3 I_a$$

$$E_a = 3457,194032 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_0 = \sqrt{3} |E_a| = 5988,035715 \text{ V}$$

$$I_f = \frac{183(5988,035715)}{18485 - 5988,035715}$$

$$I_f = \mathbf{87,68613808 \text{ A}}$$

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

2. (1) Calcule la corriente de campo que producirá la mínima corriente de armadura si el torque aplicado es  $T_{in2}$ .

$$T_{in2} = 40258 \text{ Nm}$$

$$P_{in} = 40258 \left[ \frac{120(60)\pi}{6(30)} \right] = 5058969,482 \text{ W}$$

$$P_{out} = P_{in} - P_{Mec.} = 3115969,482 \text{ W}$$

$$Q_{out} = 0 \text{ VAR} \quad S_{out} = P_{out}$$

$$I_a = \frac{3115969,482}{\sqrt{3}(5600)} \angle 0^\circ = 321,2510391 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$E_a = V_\phi + jX_s I_a = \frac{5600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j5,3(321,2510391 \angle 0^\circ)$$

$$E_a = 3654,077719 \angle 27,77195203^\circ \text{ V}$$

$$V_0 = \sqrt{3}(3654,077719) = 6329,048264 \text{ V}$$

$$I_f = \frac{183(6329,048264)}{18485 - 6329,048264}$$


$$I_f = 95,27973272 \text{ A}$$

3. (2) Calcule la eficiencia y la potencia reactiva de la máquina si la magnitud de la corriente de armadura es  $I_{a3}$  y la corriente de capo es  $I_{f3}$ .

$$|I_a| = I_{a3} = 220 \text{ A} \quad I_{f3} = 69 \text{ A}$$

$$V_0 = \frac{18485(69)}{183 + 69} = 5061,369048 \text{ V}$$

$$|E_a| = \frac{V_0}{\sqrt{3}} = 2922,182782 \text{ V}$$

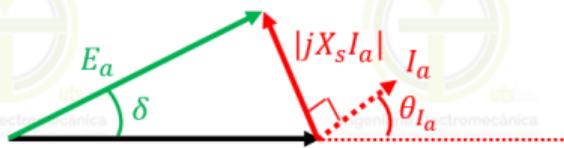

$$E_a = 2922,182782 \angle 21,06588745^\circ \text{ V}$$

$$I_a = \frac{E_a - V_\phi}{jX_s} = 220 \angle 25,7342748^\circ \text{ A}$$

$$Q_G = \sqrt{3}|V_L||I_L|\text{sen}(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a}) = \sqrt{3}(5600)(220)\text{sen}(-25,7342748^\circ)$$

$$Q_G = -926529,374 \text{ VAr}$$

$$|jX_s I_a|^2 = |E_a|^2 + |V_\phi|^2 - 2|E_a||V_\phi|\cos(\delta)$$

$$\delta = \cos^{-1} \left[ \frac{|E_a|^2 + |V_\phi|^2 - |jX_s I_a|^2}{2|E_a||V_\phi|} \right]$$

$$\delta = 21,06588745^\circ$$

$$P_{out} = \frac{(5600)(5061,369048)}{5,3} \text{sen}(21,06588745^\circ) = 1922242,263 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Mec.} = 3865242,263 \text{ W}$$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100\%$$

$$\% \eta = 49,73148207 \%$$



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

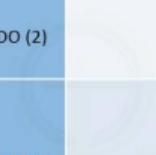

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II




Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

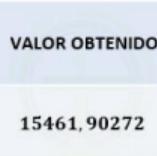

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico


Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

### ANEXO A. TABLA DE RESPUESTAS

PUNTO	VARIABLE	VALOR OBTENIDO
PRIMERO (1)	$T_{in} [Nm]$	<b>15461,90272</b>
	$I_f [A]$	<b>87,68613808</b>
SEGUNDO (2)	$I_f [A]$	<b>95,27973272</b>
TERCERO (3)	$\% \eta$ [%]	<b>49,73148207</b>
	$Q_G [VAr]$	<b>-926529,374</b>

### Ejercicio 5.24 (Jesús Fraile Mora)

Dos alternadores idénticos de 5000 kVA, 6,6 kV, conectados en estrella, funcionan en paralelo con las mismas excitaciones y se reparten por igual una potencia activa de 8 MW a 6,6 kV con *F.P.* 0,8 inductivo. Las resistencias de los inducidos son despreciables y las reaktancias síncronas son 17,4 Ω: a) Calcular las *f.e.m.s.* de línea de cada generador; b) si la *f.e.m.* de uno de los generadores se reduce un 15%, determinar la *f.e.m.* que tendrá que generarse en el otro para evitar un cambio en la tensión en barras y un suministro adicional de vapor a cada uno; c) calcular en las condiciones del apartado anterior las corrientes suministradas por cada generador y sus *F.P.*

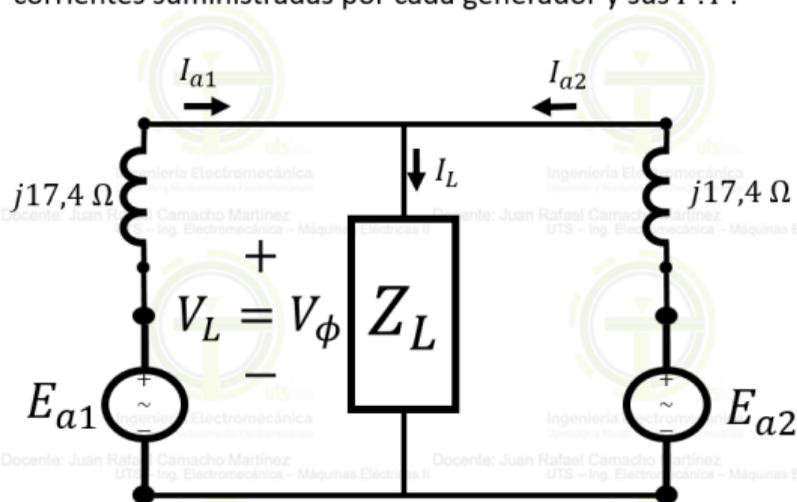

$$V_\phi = \frac{6600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ V$$

$$P_L = P_{out1} + P_{out2} \quad P_{out1} = P_{out2}$$

$$P_L = 8 \text{ MW} \quad P_{out1} = 4 \text{ MW} \quad P_{out2} = 4 \text{ MW}$$

$$F.P._L = 0,8 \text{ inductivo}$$

$$I_L = \frac{8(10^6)}{\sqrt{3}(6600)(0,8)} \angle -\cos^{-1}(0,8)$$

$$I_L = 874,7731351 \angle -36,86989765^\circ \text{ A}$$

$$I_{a1} = I_{a2} = \frac{I_L}{2} = 437,3865676 \angle -36,86989765^\circ \text{ A}$$

$$E_{a1} = E_{a2} = \frac{6600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j17,4(437,3865676 \angle -36,86989765^\circ)$$

$$E_{a1} = E_{a2} = 10355,68009 \angle 36,01029311^\circ \text{ V}$$

$$V_{0-1} = V_{0-2} = \sqrt{3}|E_{a1}| = \sqrt{3}(10355,68009)$$

$$\text{a) } \boxed{V_{0-1} = V_{0-2} = 17936,56406 \text{ V}}$$

$$|E_{a1-b}| = 0,85|E_{a1}| = 8802,328077 \text{ V}$$

$$P_L = 8 \text{ MW} \quad P_{out1} = 4 \text{ MW} \quad P_{out2} = 4 \text{ MW}$$

$$\delta_{1-b} = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{P_{out1} X_s}{3|V_\phi||E_{a-1b}|} \right] = 43,76348396^\circ$$

$$E_{a1-b} = 8802,328077 \angle 43,76348396^\circ \text{ V}$$

$$I_{a1-b} = \frac{E_{a1-b} - V_\phi}{jX_s} = 379,2830763 \angle -22,69758484^\circ \text{ A}$$

$$I_{a2-b} = I_L - I_{a1-b} = 515,4678098 \angle -47,24858916^\circ \text{ A}$$

$$E_{a2-b} = V_\phi + jX_s I_{a2-b} = 12048,16285 \angle 30,35393819^\circ \text{ V}$$

$$V_{0-2-b} = \sqrt{3}|E_{a2-b}|$$

$$\text{b) } \boxed{V_{0-2-b} = 20868,03019 \text{ V}}$$

$$F.P.G = \cos(\theta_{V_\phi} - \theta_{I_a})$$

$$\text{c) } \boxed{\begin{array}{ll} |I_{a1-c}| = 379,2830763 \text{ A} & |I_{a2-c}| = 515,4678098 \text{ A} \\ F.P.G_1 = 0,9225543555 \text{ en Atraso} & F.P.G_2 = 0,6788188271 \text{ en Atraso} \end{array}}$$



# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

**MOTOR SÍNCRONO, CURVAS EN “V”**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

# MÁQUINA SÍNCRONA OPERANDO COMO MOTOR


## RED

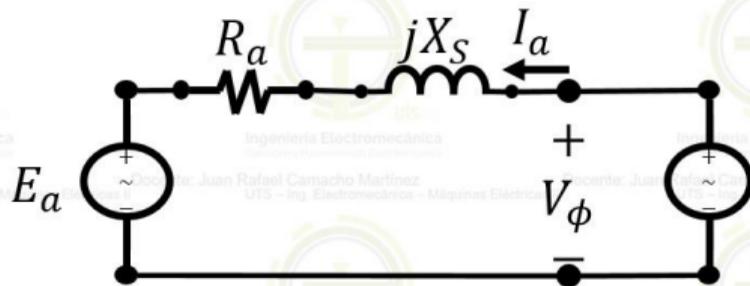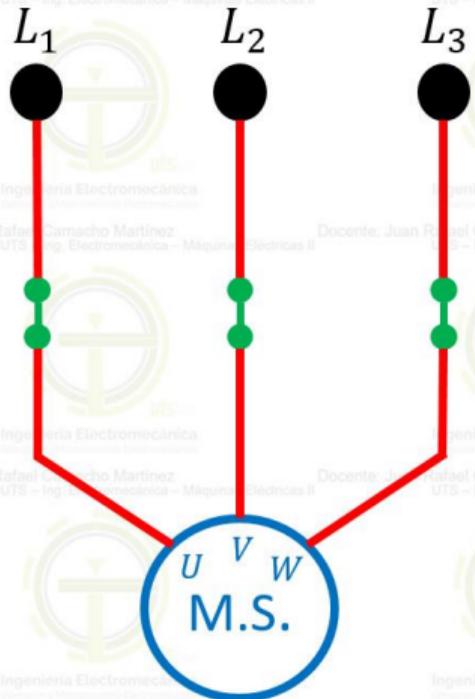

$$1h.p. = 745,7 W$$

### Ejercicio 5.25 (Jesús Fraile Mora)

Un motor síncrono trifásico conectado en estrella, de  $75\text{ kW}$ ,  $500\text{ V}$ , tiene una impedancia síncrona  $Z_s = (0,03 + j0,3)\ \Omega$ . Si funciona a plena carga con un  $F.P. 0,8\text{ capacitivo}$  y rendimiento del  $90\%$ , calcular la  $f.e.m.$  inducida y la potencia activa absorbida de la red.

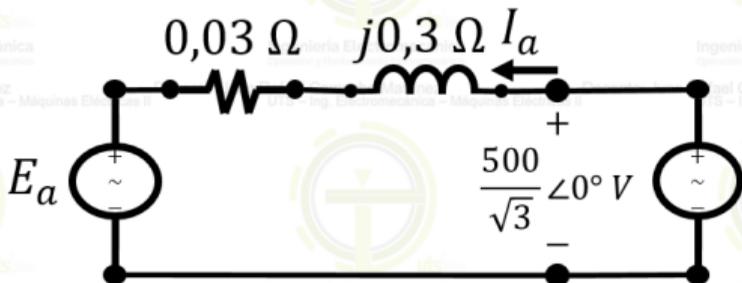

$$|E_a| = 309,0012473\text{ V}$$

$$P_{in} = 83333,33333\text{ W}$$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100\% \rightarrow P_{in} = \frac{P_{out}}{\% \eta} 100\% = \frac{75000\text{ W}}{90\%} 100\%$$

$$P_{in} = \frac{250000}{3}\text{ W} \approx 83333,33333\text{ W}$$

$$I_a = \frac{P_{in}}{\sqrt{3}|V_L|F.P.} \angle \mp \cos^{-1}(F.P.) = \frac{250000/3}{\sqrt{3}(500)(0,8)} \angle \cos^{-1}(0,8) = 120,2813061 \angle 36,86989765^\circ\text{ A}$$


$$-E_a - I_a(R_a + jX_s) + V_\phi = 0$$

$$E_a = V_\phi - I_a(R_a + jX_s) = \frac{500}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - [(120,2813061 \angle 36,86989765^\circ)(0,03 + j0,3)]$$

$$E_a = 309,0012473 \angle -5,763854363^\circ\text{ V}$$

# RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DEL MOTOR SÍNCRONO


El torque de salida ( $T_{out}$ ) de un motor síncrono es directamente proporcional a la carga acoplada al eje de la máquina. La potencia activa que el motor toma de la red eléctrica que lo alimenta se asocia directamente a la carga.

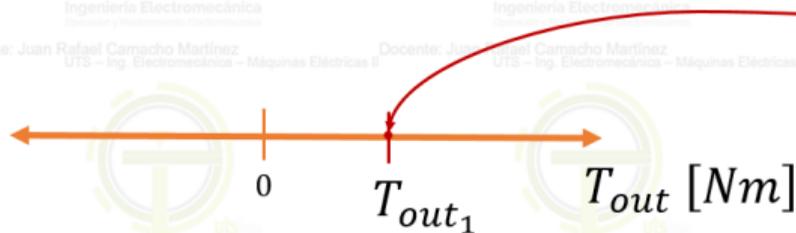

Condición particular de carga que define la potencia activa que el motor toma de la red eléctrica que lo alimenta.

Las variaciones en la corriente de campo ( $I_f$ ) del motor síncrono afectan la potencia reactiva asociada a la máquina. Dependiendo de las condiciones de carga del motor, existe un valor ( $I_{f_x}$ ) de  $I_f$  para el cual el factor de potencia es unitario. Valores de corriente de campo superiores a  $I_{f_x}$  hacen que la máquina opere en adelanto (sobreexcitación) y valores inferiores a  $I_{f_x}$  ocasionan que opere en atraso (subexcitación).

Subexcitación: el motor opera con factor de potencia en atraso.

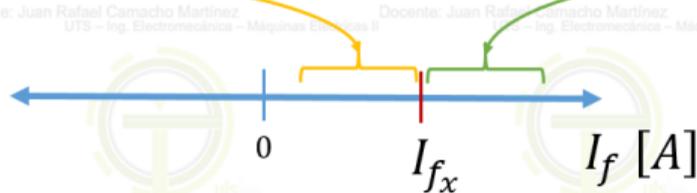


Sobreexcitación: el motor opera con factor de potencia en adelanto.


### Ejercicio 5.29 (Jesús Fraile Mora)

Una carga de 250 kVA tiene un *F. P.* de 0,65 *inductivo*. Se conecta a la misma red un motor síncrono de 75 kW de rendimiento 88% para elevar el factor de potencia de la instalación a 0,85 *inductivo*. a) Calcular la potencia aparente del motor síncrono y el *F. P.* con el que trabaja. b) Si la tensión de alimentación es de 380 V y el motor tiene una impedancia síncrona de  $(0 + j0,5) \Omega$  (conexión estrella), determinar la *f. m. e.* inducida en esta máquina.

Situación 0 (Interruptor abierto):

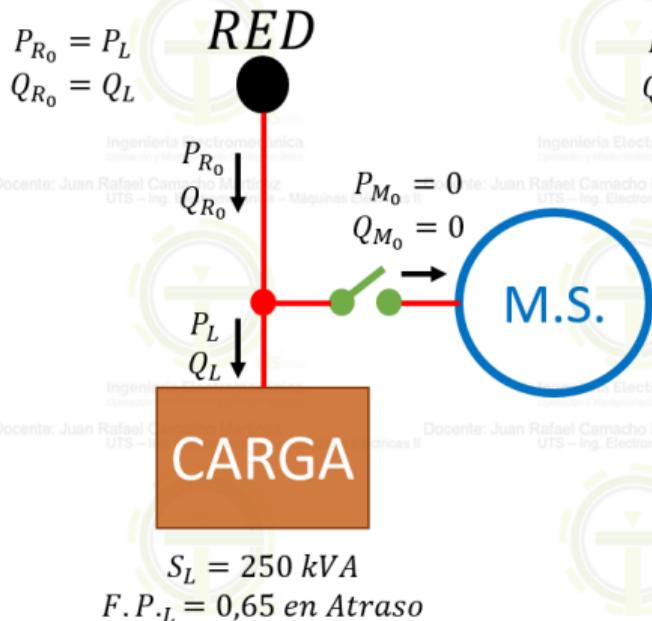

Situación 1 (Interruptor cerrado):

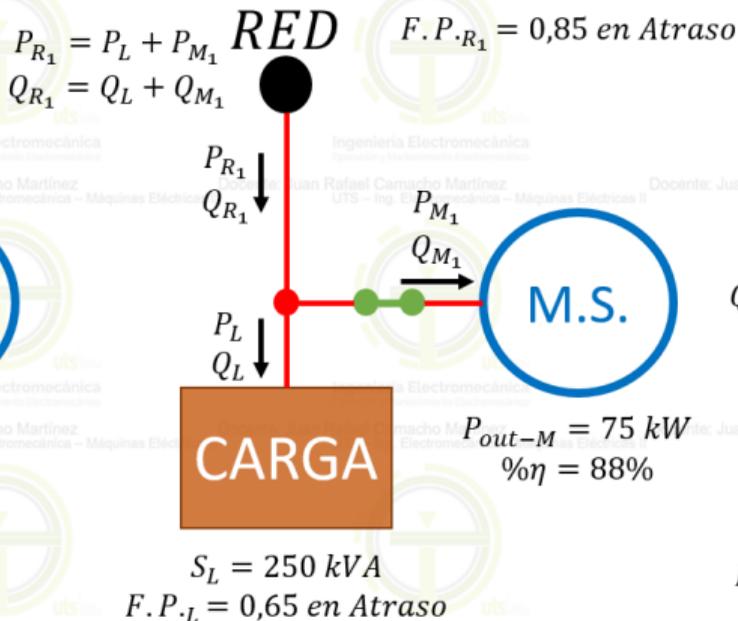

$$P_L = S_L F.P._L$$

$$P_L = 250(10^3)(0,65)$$

$$P_L = 162500 \text{ W}$$

$$Q_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2}$$

$$Q_L = 189983,5519 \text{ VAr}$$

$$\% \eta_M = \frac{P_{out-M}}{P_{M_1}} 100\%$$

$$P_{M_1} = \frac{P_{out-M}}{\% \eta} 100\%$$

$$P_{M_1} = 85227,27273 \text{ W}$$

$$P_{R_1} = P_L + P_{M_1}$$

$$Q_{R_1} = Q_L + Q_{M_1}$$

$$P_{R_1} = 162500 + 85227,27273 = 247727,2727 \text{ W}$$

$$F.P._{R_1} = 0,85 \text{ en Atraso}$$

$$S_{R_1} = \frac{P_{R_1}}{F.P._{R_1}} = \frac{247727,2727}{0,85} = 291443,8502 \text{ VA}$$

$$Q_{R_1} = \sqrt{S_{R_1}^2 - P_{R_1}^2} = 153527,5747 \text{ VAR}$$


$$Q_{M_1} = Q_{R_1} - Q_L = 153527,5747 - 189983,5519 = -36455,9772 \text{ VAR}$$

$$S_{M_1} = \sqrt{P_{M_1}^2 + Q_{M_1}^2} = \sqrt{(85227,27273)^2 + (-36455,9772)^2}$$

$$\boxed{S_{M_1} = 92696,95945 \text{ VA}}$$

$$F.P._{M_1} = \frac{P_{M_1}}{S_{M_1}} = \frac{85227,27273}{92696,95945}$$

$$\boxed{F.P._{M_1} = 0,9194182122 \text{ en Adelanto}}$$

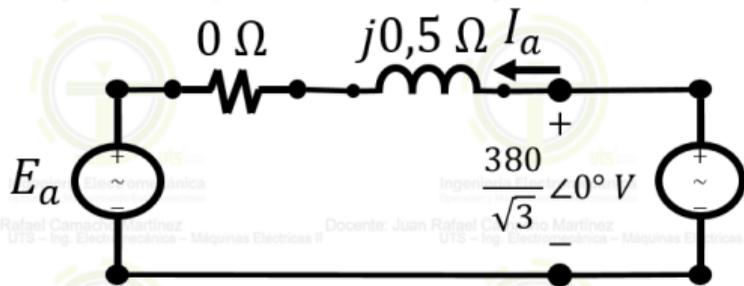

$$I_a = \frac{S_{M_1}}{\sqrt{3}(V_L)} \angle \cos^{-1}(F.P._{M_1})$$

$$I_a = \frac{92696,95945}{\sqrt{3}(380)} \angle \cos^{-1}(0,9194182122)$$

$$I_a = 140,8384592 \angle 23,15882381^\circ \text{ A}$$

$$E_a = V_\phi - Z_S I_a = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - j0,5 I_a$$

$$E_a = 255,4294298 \angle -14,68318195^\circ \text{ V}$$

$$\boxed{\sqrt{3}|E_a| = 442,4167502 \text{ V}}$$

# CURVAS EN "V" DEL MOTOR SÍNCRONO



$|I_a|$  Vs  $I_f$ ; para una carga constante

$$P_{in} = P_{out} + P_{p\acute{e}r.}$$

$$P_M = \text{constante}$$

$$S_M = \sqrt{3}|V_L||I_a|$$


$$|I_a| = \frac{S_M}{\sqrt{3}|V_L|}$$

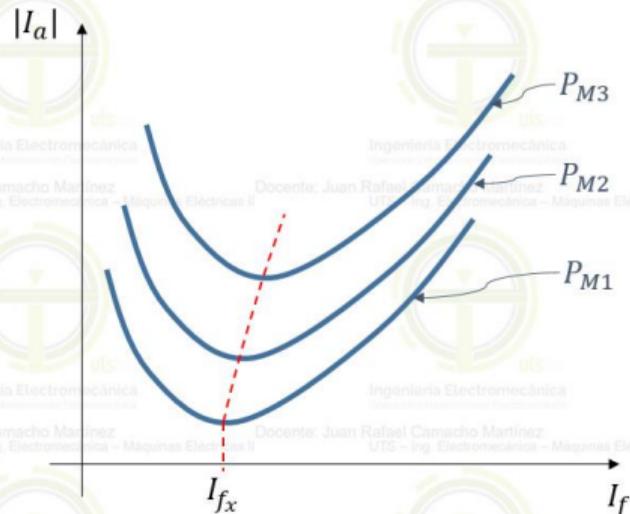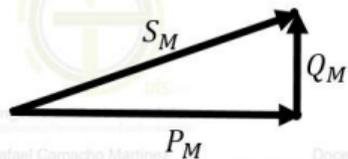


$$P_{M1} < P_{M2} < P_{M3}$$

# MOTOR SÍNCRONO

Ejemplo: 2 polos por fase.

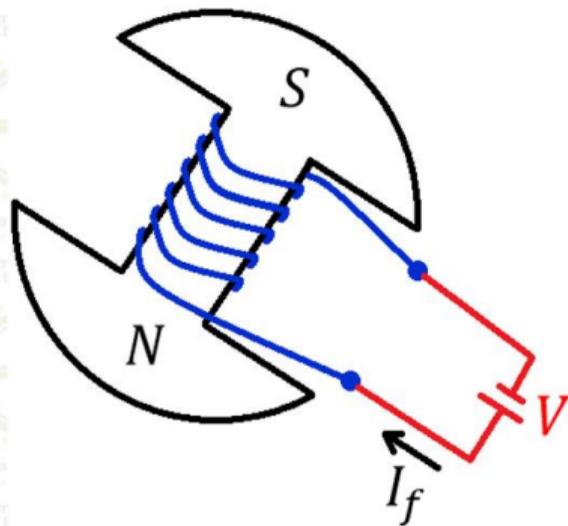

El rotor gira a la misma velocidad de la armadura.

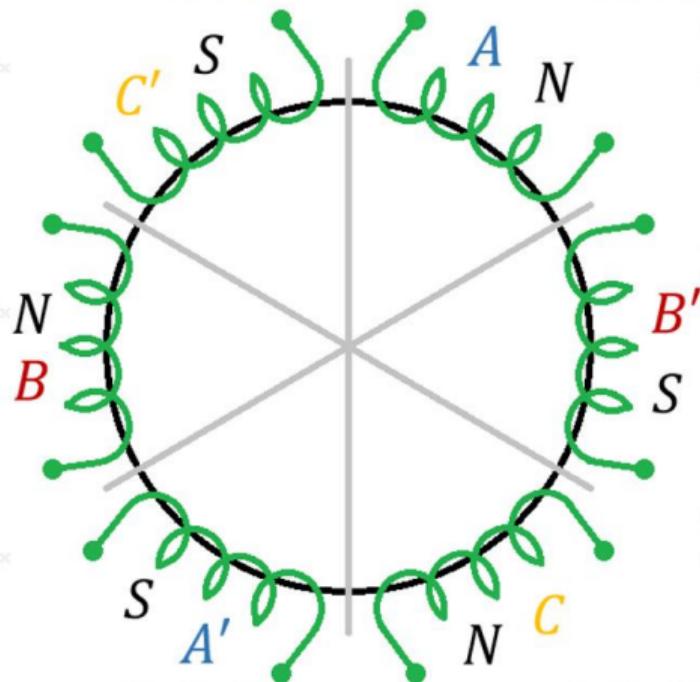

# MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

## **MÁQUINA DE INDUCCIÓN**

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

# MÁQUINA DE INDUCCIÓN

ROTOR

Está conformado por un devanado:

- Jaula de ardilla.
- Rotor bobinado.


ESTATOR

Construido como el de la máquina síncrona (cuando la armadura está en esta parte):

$$n_s = \frac{120f}{P'}$$

# DEVANADOS DEL ESTATOR DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

Ejemplo: 2 polos por fase.

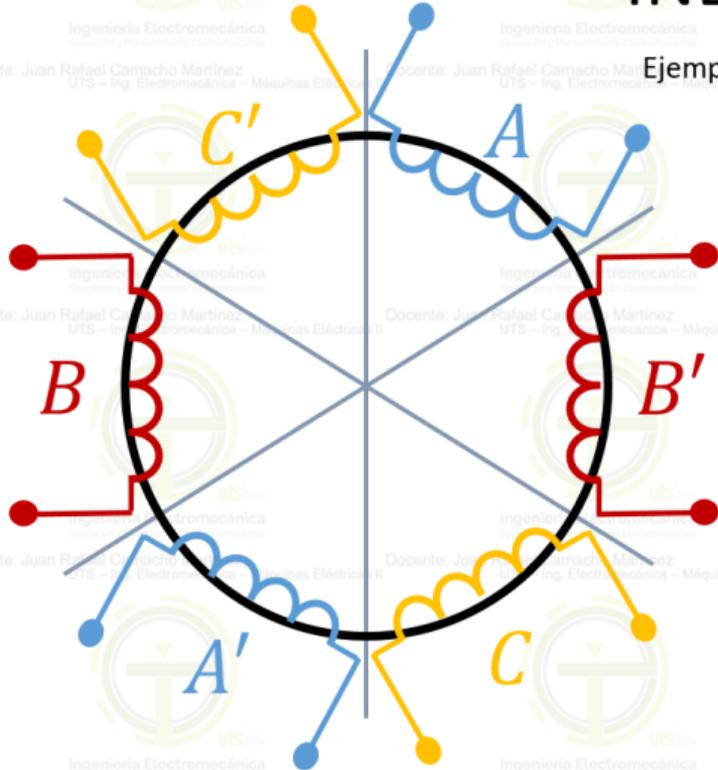

$$x \frac{\text{rad.}}{\text{s}} \rightarrow x \frac{\text{rad.} \cdot 1 \text{ vuelta}}{\text{s}} \frac{60 \text{ s}}{2\pi \text{ rad.} \cdot 1 \text{ min}}$$

$\omega_s$ : Velocidad angular síncrona  
 $P$ : Pares de polos por fase  
 $P'$ : Polos por fase.

$$\omega_s = \frac{2\pi f}{P} \quad n_s = \omega_s \frac{30}{\pi}$$

$$n_s = \frac{2\pi f 30}{P \pi} = \frac{60f}{P}$$


$$n_s = \frac{60f}{P} = \frac{120f}{P'}$$

$$f = \frac{Pn}{60} = \frac{P'n}{120}$$


# ROTOR JAULA



# ESTATOR

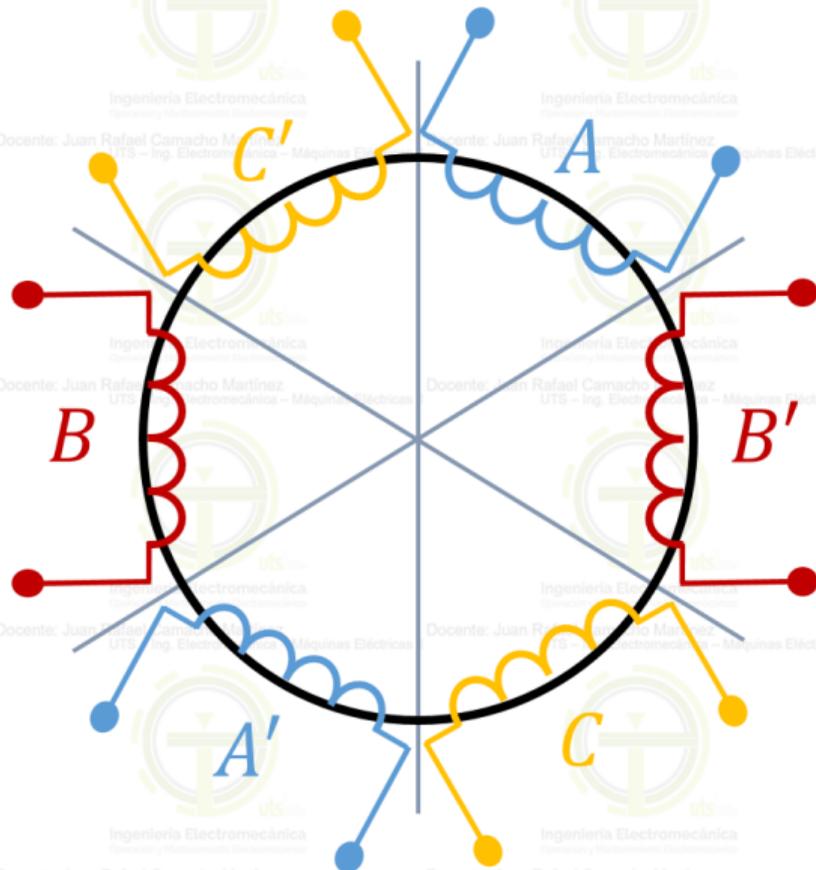

# MÁQUINA DE INDUCCIÓN

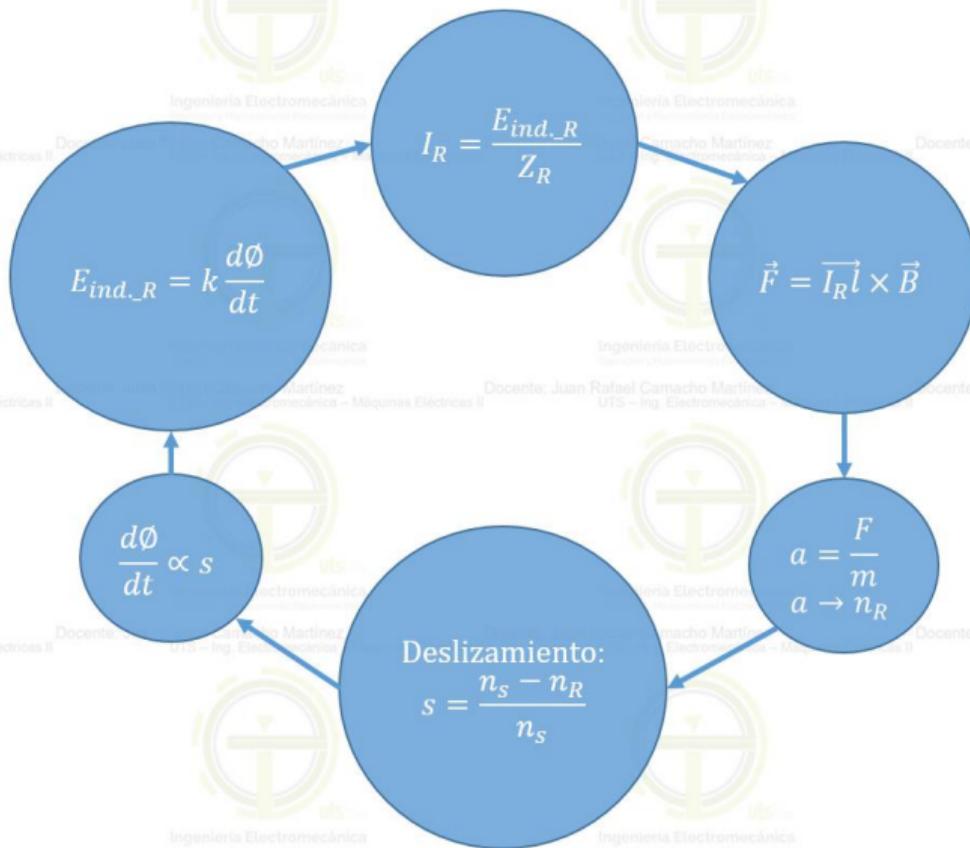

# MÁQUINA DE INDUCCIÓN


Arranque en vacío

La velocidad aumenta rápidamente, por tanto, la corriente disminuye prontamente.

Arranque Estrella – Triángulo ( $Y - \Delta$ )

Arranque por resistencias rotóricas

Consiste en conectar resistencias en serie a las bobinas del rotor. Este tipo de arranque solo es posible en las máquinas de rotor bobinado.

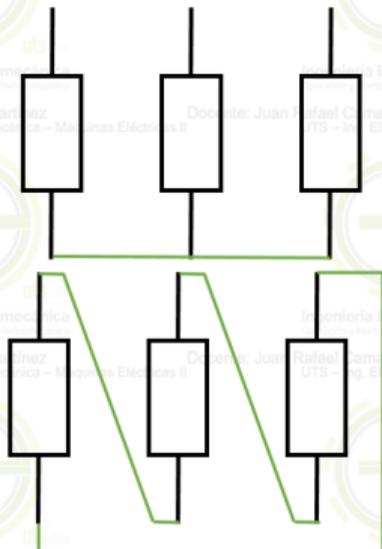


Para el análisis de todas las situaciones propuestas, tenga en cuenta, para la(s) máquina(s) síncrona(s), el voltaje nominal, capacidad, cantidad de polos por fase, reactancia síncrona, pérdidas (considérelas constantes) y parámetros para definir la curva de vacío  $\left(V_0 = \frac{AI_f}{B+I_f}\right)$  que se proporcionan, para cada estudiante, en el ANEXO B. Nota: para cada condición de operación se supone frecuencia y tensión en bornes de la(s) máquina(s) igual a la nominal.

### ANEXO B. DATOS PARA CADA ESTUDIANTE

APELLIDO	DATOS DE LA(S) MÁQUINA(S) SÍNCRONA(S)							Punto 1		Punto 2
	$V_{Nom.} [V]$	$S_{Nom.} [kVA]$	$X_S [\Omega]$	$A$	$B$	$Polos$	$P_{Mec.} [kW]$	$S_{L_1} [kVA]$	$I_{f_{A1}} [A]$	$P_{out_1} [hp]$
	4900	8100	3,5	16439	119	4	1713	9558	62	3405

1. (2,6) Se acoplan en paralelo dos generadores idénticos ( $G_A$  y  $G_B$ ), con las características proporcionadas, para cada estudiante, en el ANEXO B, alimentando en conjunto una carga de  $S_{L_1}$  (según el ANEXO B) con un factor de potencia de 0,95 *en atraso*. Si la potencia activa del generador  $A$  ( $P_{G_A}$ ) es  $\frac{3}{5}$  de la potencia activa del generador  $B$  ( $P_{G_B}$ ) y la corriente de campo del generador  $A$  es  $I_{f_{A1}}$  (según el ANEXO B), calcule lo siguiente:

- (0,4) Potencia activa del generador  $A$  ( $P_{G_A}$ ).
- (0,4) Potencia activa del generador  $B$  ( $P_{G_B}$ ).
- (0,4) Potencia reactiva del generador  $A$  ( $Q_{G_A}$ ).
- (0,4) Potencia reactiva del generador  $B$  ( $Q_{G_B}$ ).
- (0,4) La corriente de campo del generador  $B$  ( $I_{f_B}$ ).

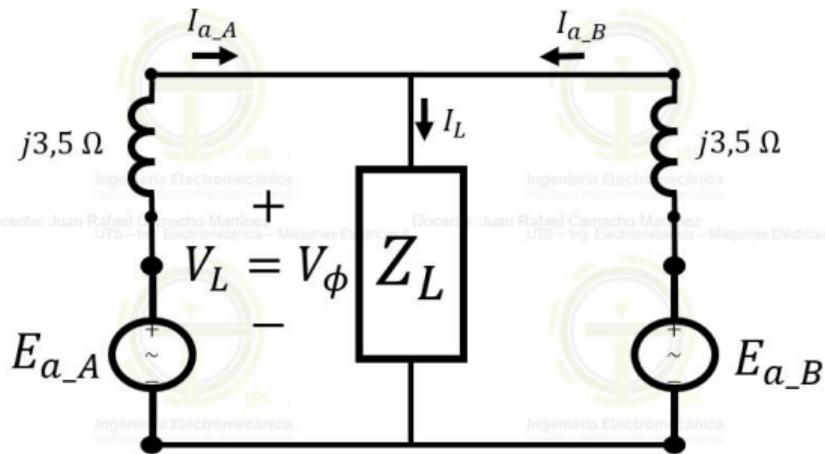

$$V_0 = \frac{16439 I_f}{119 + I_f} \quad I_f = \frac{119 V_0}{16439 - V_0}$$

$$|E_{a_A}| = \frac{16439 I_{fA1}}{119 + I_{fA1}} = \frac{16439(62)}{119 + 62} = 3251,081694 V$$

$$P_{G_A} = \frac{3}{5} P_{G_B} \quad P_L = P_{G_A} + P_{G_B} = \frac{3}{5} P_{G_B} + P_{G_B} = \frac{8}{5} P_{G_B}$$

$$S_L = 9558 \text{ kVA}$$

$$F.P._L = 0,95 \text{ en atraso}$$

$$I_L = \frac{9558(10^3)}{\sqrt{3}(4900)} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0,95)]$$

$$I_L = 1126,186505 \angle -18,19487234^\circ \text{ A}$$

$$P_L = 9080,1 \text{ kW} \quad Q_L = 2984,484543 \text{ kVAr}$$

$$P_{G_B} = \frac{5}{8} P_L = \frac{5}{8} [9080,1(10^3)] = 5675062,5 \text{ W}$$

$$P_{G_A} = 3405037,5 \text{ W}$$

$$P_{G_B} = 5675062,5 \text{ W}$$

$$\delta_A = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{P_{G_A} X_s}{3 |V_\phi| |E_{a_A}|} \right] = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{(3405037,5)(3,5)}{\sqrt{3}(4900)(3251,081694)} \right] = 25,58959883^\circ$$

$$E_{a_A} = 3251,081694 \angle 25,58959883^\circ \text{ V}$$

$$I_{a_A} = \frac{E_{a_A} - V_\phi}{jX_{s_A}} = \frac{(3251,081694 \angle 25,58959883^\circ) - \left( \frac{4900}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \right)}{j3,5} = 402,2853501 \angle -4,202063483^\circ \text{ A}$$

$$I_{a_B} = I_L - I_{a_A} = (1126,186505 \angle -18,19487234^\circ) - (402,2853501 \angle -4,202063483^\circ)$$

$$I_{a_B} = 742,2400691 \angle -25,72530645^\circ \text{ A}$$

$$Q = \sqrt{3} |V_{\text{Linea}}| |I_{\text{Linea}}| \text{sen}(\theta_{V_{\text{Fase}}} - \theta_{I_{\text{Fase}}})$$

$$Q_{G_A} = 250173,6161 \text{ VAr}$$

$$Q_{G_B} = 2734310,928 \text{ VAr}$$

$$E_{a_B} = V_\phi + jX_s I_{a_B} = \frac{4900}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + [j3,5(742,2400691 \angle -25,72530645^\circ)]$$

$$E_{a_B} = 4596,973579 \angle 30,60443675^\circ \text{ V}$$

$$I_f = \frac{119V_{0_B}}{16439 - V_{0_B}} = \frac{119[\sqrt{3}(4596,973579)]}{16439 - \sqrt{3}(4596,973579)}$$

$$I_{f_B} = 111,7756592 \text{ A}$$

Para los incisos "f" y "g", considere que, partiendo de la condición descrita previamente, se disminuye en un 10% el torque aplicado al generador A y se incrementa su corriente de campo en un 8%. Calcule:

f. (0,3) El torque aplicado al generador B ( $T_{inB}$ ).

g. (0,3) La corriente de campo del generador B ( $I_{fB}$ ).

$$T_{A_0} = \frac{P_{in_0}}{\omega_A} = \frac{P_{GA_0} + P_{Mec.}}{\frac{120f}{P'} \left(\frac{\pi}{30}\right)} = \frac{3405037,5 + 1713000}{\frac{120(60)}{4} \left(\frac{\pi}{30}\right)} = 27152,03224 \text{ Nm}$$

$$T_A = 0,9T_{A_0} = 24436,82902 \text{ Nm}$$

$$P_{GA} = P_{in} - P_{Mec.} = T_A \omega_A - P_{Mec.} = 2893233,752 \text{ W}$$

$$P_{GB} = P_L - P_{GA} = 6186866,248 \text{ W}$$

$$T_{inB} = \frac{P_{inB}}{\omega_B} = \frac{P_{GB} + P_{Mec.}}{\frac{120f}{P'} \left(\frac{\pi}{30}\right)}$$

$$\boxed{T_{inB} = 41910,0921 \text{ Nm}}$$

$$I_{fA} = 1,08 (I_{fA_0}) = 1,08(62) = 66,96 \text{ A}$$

$$|E_{aA}| = \frac{16439(66,96)}{\sqrt{3}} = 3417,516937 \text{ V}$$

$$\delta_A = \text{sen}^{-1} \left[ \frac{2893233,752(3,5)}{\sqrt{3}(4900)(3417,516937)} \right]$$

$$\delta_A = 20,43396458^\circ$$

$$E_{aA} = 3417,516937 \angle 20,43396458^\circ \text{ V}$$

$$I_{aA} = \frac{E_{aA} - V_\phi}{jX_{sA}} = 357,208407 \angle -17,38004291^\circ \text{ A}$$

$$I_{aB} = I_L - I_{aA} = 769,0309978 \angle -18,57334373^\circ \text{ A}$$

$$E_{aB} = \frac{4900}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j3,5I_{aB}$$

$$E_{aB} = 4483,176531 \angle 34,68818732^\circ \text{ V}$$

$$I_{fB} = \frac{119V_{0B}}{16439 - V_{0B}} = \frac{119[\sqrt{3}(4483,176531)]}{16439 - \sqrt{3}(4483,176531)}$$

$$\boxed{I_{fB} = 106,5316108 \text{ A}}$$

2. (2,4) Una máquina síncrona cuyos parámetros son los proporcionados, para cada estudiante, en el ANEXO B es puesta a trabajar como motor. Si este motor mueve una carga de  $P_{out_1}$  (según el ANEXO B – está dada en **hp**), calcule:

a. (0,6) La eficiencia del motor.

b. (0,6) La corriente de campo si la máquina opera con un factor de potencia de 0,85 *en atraso*.

c. (0,6) La corriente de campo si la máquina opera con un factor de potencia de 0,85 *en adelanto*.

d. (0,6) La corriente de campo si la máquina opera con la mínima corriente de armadura posible para la condición de carga dada.

$$P_{out} = 3405 \text{ h.p.} = 745,7(3405) \text{ W} = 2539108,5 \text{ W}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{Mec.} = 2539108,5 + 1713000 = 4252108,5 \text{ W}$$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100\% = \frac{2539108,5}{4252108,5} 100\%$$

$$\boxed{\% \eta = 59,71410419 \%}$$

$F.P.M = 0,85$  en Atraso

$$I_a = \frac{4252108,5}{\sqrt{3}(4900)(0,85)} \angle [0^\circ - \cos^{-1}(0,85)]$$

$$I_a = 589,425207 \angle -31,78833062^\circ \text{ A}$$

$$E_a = V_\phi - jX_s I_a = 2471,923681 \angle -45,18471542^\circ \text{ V}$$

$$I_f = \frac{119V_0}{16439 - V_0} = \frac{119[\sqrt{3}(2471,923681)]}{16439 - \sqrt{3}(2471,923681)}$$

$$\boxed{I_f = 41,90812938 \text{ A}}$$

$F.P.M = 0,85$  en Adelanto

$$I_a = \frac{4252108,5}{\sqrt{3}(4900)(0,85)} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(0,85)]$$

$$I_a = 589,425207 \angle 31,78833062^\circ \text{ A}$$

$$E_a = V_\phi - jX_s I_a = 4290,46627 \angle -24,12358363^\circ \text{ V}$$

$$I_f = \frac{119V_0}{16439 - V_0} = \frac{119[\sqrt{3}(4290,46627)]}{16439 - \sqrt{3}(4290,46627)}$$

$$\boxed{I_f = 98,17444067 \text{ A}}$$



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II



Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

$$F.P.M = 1$$

$$I_a = \frac{4252108,5}{\sqrt{3}(4900)(1)} \angle [0^\circ + \cos^{-1}(1)]$$

$$I_a = 501,0114259 \angle 0^\circ A$$

$$E_a = V_\phi - jX_s I_a = 3328,398388 \angle -31,79232728^\circ V$$

$$I_f = \frac{119V_0}{16439 - V_0} = \frac{119[\sqrt{3}(3328,398388)]}{16439 - \sqrt{3}(3328,398388)}$$

$$I_f = 64,27082388 A$$

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez  
UTS – Ing. Electromecánica – Máquinas Eléctricas II

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

Ingeniería Electromecánica  
Operación y Mantenimiento Electromecánico

Docente: Juan Rafael Camacho Martínez

## ANEXO A. TABLA DE RESPUESTAS

PUNTO – INCISO	VARIABLE	VALOR OBTENIDO
1 - a	$P_{G_A} [W]$	<b>3405037,5</b>
1 - b	$P_{G_B} [W]$	<b>5675062,5</b>
1 - c	$Q_{G_A} [VAr]$	<b>250173,6161</b>
1 - d	$Q_{G_B} [VAr]$	<b>2734310,928</b>
1 - e	$I_{f_B} [A]$	<b>111,7756592</b>
1 - f	$T_{in_B} [Nm]$	<b>41910,0921</b>
1 - g	$I_{f_B} [A]$	<b>106,5316108</b>
2 - a	$\% \eta$	<b>59,71410419</b>
2 - b	$I_f [A]$	<b>41,90812938</b>
2 - c	$I_f [A]$	<b>98,17444067</b>
2 - d	$I_f [A]$	<b>64,27082388</b>